

U0300: 00、U0300: 85、U2100: 00 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0300: 00	EPS 配置
U0300: 85	
U2100: 00	

故障码分析:

检测条件:

- EPS 控制模块能检测未读配置数据或数据错误

可能的原因:

- 模块配置程序未正确完成。
- EPS 控制模块的故障。

故障码诊断流程:

1). 执行EPS 控制模块配置

- A). 利用汽车故障诊断仪 执行EPS 控制模块配置。
- B). 在完成EPS 控制模块配置后, 关掉点火开关, 然后执行下一步。

2). 确认没有相同的DTC 存在

- A). 清除记忆中的DTC。
- B). 是否出现相同的DTC?
 - 是:从步骤1 开始重复进行检查。如果故障复发, 请更换EPS 控制模块。
 - 否:执行下一步。

3). 确认没有其它DTC 存在

- A). 是否有其它DTC 输出?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。