

U200B: 54 EPS 系统（空档设置未执行） 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U200B: 54	EPS 系统（空档设置未执行）

故障码分析:

检测条件:

- EPS 控制模块能检测未执行EPS 系统空挡数据读取或数据错误

可能的原因:

- EPS 系统未执行空挡数据读取
- EPS 系统空挡错误
- EPS 控制模块的故障

故障码诊断流程:

1). 执行EPS 系统空挡设置

- A). 通过汽车故障诊断仪 执行EPS 系统空挡设置。
- B). 完成EPS 系统空挡设置后, 关掉点火开关, 然后执行下一步。

2). 确认没有相同的DTC 存在

- A). 清除记忆中的DTC。
- B). 是否出现相同的DTC?
 - 是:从步骤1 开始重复进行检查。如果故障复发, 请更换EPS 控制模块。
 - 否:执行下一步。

3). 确认没有其它DTC 存在

- A). 是否有其它DTC 输出?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。