

# U3000: 4B EPS 控制模块故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
U3000: 4B	EPS 控制模块

## 故障码分析:

检测条件:

- 检测到EPS 控制模块内部温度异常

可能的原因:

- 由于连续静态转向、转至锁定一端或其它原因, EPS 控制模块的内部温度超过规定值。
- EPS 控制模块的故障

## 故障码诊断流程:

- 1). 将点火开关关掉以使EPS 控制模块冷却。
- 2). 确认没有相同的DTC 存在
  - A). 清除记忆中的DTC。
  - B). 是否出现相同的DTC?
    - 是:从步骤1 开始重复进行检查。如果故障复发, 请更换EPS 控制模块。
    - 否:执行下一步。
- 3). 确认没有其它DTC 存在
  - A). 是否有其它DTC 输出?
    - 是:执行适用的DTC 检查。
    - 否:DTC 故障检修完。