

# B0070: 55、B0072: 55 故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
B0070: 55、	配置设定错误 (驾驶员侧预张紧式座椅安全带结构故障)
B0072: 55	配置设定错误 (乘客侧预张紧装置座椅安全带结构故障)

## 故障码分析:

检测条件:

**警告:** 检测条件用于在进行检查之前了解DTC 的概况。如果只根据检测条件进行检查, 操作错误可能会导致人员受伤或系统损坏。在执行检查时, 一定要遵循检查程序。

- 未正确执行SAS 控制模块配置设定。

可能的原因:

- 未执行SAS 控制模块配置设定
- SAS 控制模块配置设定无效
- SAS 控制模块故障
- 预张紧装置座椅安全带误装

## 故障码诊断流程:

1). 执行SAS 控制模块检查

A). 利用汽车故障诊断仪 执行SAS 控制模块配置。

B). 检查SAS 控制模块的DTC。

C). 是否显示DTC B0070:55 和 DTC B0072:55?

- 是:执行SAS 控制模块配置, 然后执行下一步。
- 否:执行下一步。

2). 检查SAS 控制模块

A). 检查预紧式安全带是否装好。

- 是:执行下一步。
- 否:更换预紧式安全带。

- 3). 执行SAS 控制模块DTC 检查
- A). 检查SAS 控制模块的DTC。
  - B). 是否显示DTC B0070:55 和 DTC B0072:55?
    - 是:更换SAS 控制模块。
    - 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH