

P0118 ECT 传感器电路输入高故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0118	ECT 传感器电路输入高

故障码分析：

检测条件：


- PCM 监测ECT 传感器信号。 如果PCM 检测到ECT 传感器的电压高于4.58 V，那么PCM 将会确定：ECT 传感器电路存在某种故障。

诊断支持说明：

- 这是一个连续监控器（发动机冷却系统）。
- 如果PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态，则MIL 亮。
- 如果PCM 检测到上述故障情况即可获得待定码。
- 可以获得冻结帧数据。
- DTC 被储存在PCM 内存中。

可能的原因：

- ECT 传感器故障
- 连接或接线端故障
- 在ECT 传感器的接线端A 与PCM 接线端2AH*1*3、2AK*2 之间的线束存在开路
- 在ECT 传感器的接线端A 与PCM 接线端2AH*1*3、2AK*2 之间的线束存在电源短路
- 在ECT 传感器接线端B 与PCM 接线端2AY*1、2AA*2、2P*3 之间的线束存在开路
- PCM 故障

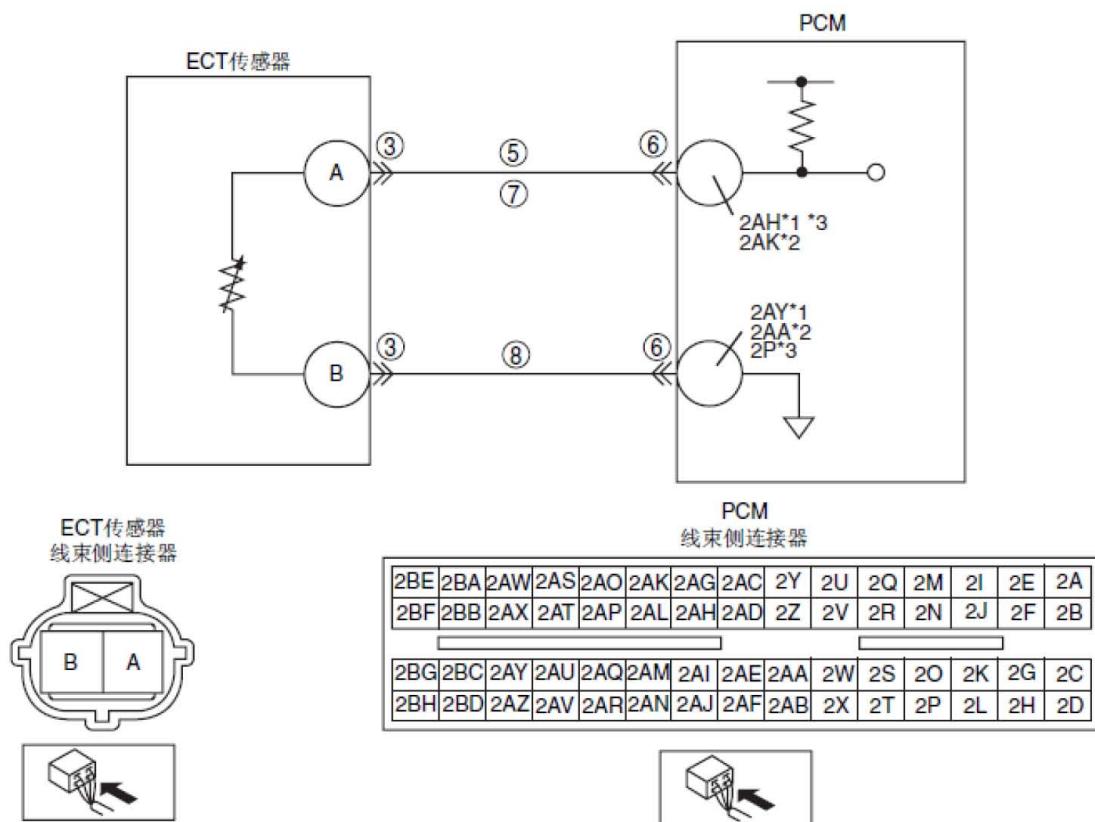

*1 :除中国与北京规范之外。

*2 :LF ATX

*3 :LF MTX, L3

故障码诊断流程:

- 1). 确认冻结帧数据和诊断监测测试结果已被记录
 - A). 冻结帧数据和诊断监测测试结果（与发动机冷却系统相关）是否已被记录？
 - 是：执行下一步。
 - 否：在修理通知单上记录下冻结帧数据和诊断监测测试结果，然后执行下一步。
- 2). 确认可提供的相关修理信息
 - A). 确认相关维修信息的可得性。
 - B). 是否有任何可用的相关维修信息？
 - 是：按照可提供的修理信息执行修理或者诊断。如果未对汽车进行修理，则执行下一步骤。
 - 否：执行下一步。
- 3). 检查ECT 传感器连接器的不良连接
 - A). 关闭点火开关。
 - B). 断开ECT 传感器连接器。

- C). 检查接触不良（例如连接销钉损坏/拉出，腐蚀）。
D). 是否存在故障？
 - 是：修理或者更换接线端，然后执行步骤9。
 - 否：执行下一步。
- 4). 区分ECT 传感器故障或线束故障
A). 连接汽车故障诊断仪 或等效装置到DLC-2。
B). 访问ECT PID。
C). 在ECT 传感器接线端A 与B 之间连接一根跨接导线。
D). 确认ECT 数值。
E). 电压是否为4.6V 或更低？
 - 是：更换ECT 传感器，然后执行第9 步。
 - 否：执行下一步。
- 5). 检查ECT 传感器信号电路是否存在电源短路
A). 将点火开关转至ON 位置（关闭发动机）。
B). 测量ECT 传感器接线端A（线束侧）与接地体之间的电压。
C). 电压是否为B+？
 - 是：修理或更换存在电源短路的线束，然后执行步骤9。
 - 否：执行下一步。
- 6). 检查PCM 连接器是否存在连接不良
A). 断开PCM 连接器。
B). 检查接触不良（例如连接销钉损坏/拉出，腐蚀。）
C). 是否存在故障？
 - 是：修理或者更换接线端，然后执行步骤9。
 - 否：执行下一步。
- 7). 检查ECT 传感器信号电路是否开路
A). 检查在ECT 传感器的接线端A（线束侧）与PCM 接线端2AH*1、2AK*2、2AH*3 之间的线束的连续性。
B). 是否有连续性？
 - 是：执行下一步。
 - 否：修理或更换存在开路的线束，然后执行步骤9。
- 8). 检查ECT 传感器接地电路是否存在开路
A). 检查在ECT 传感器的接线端B（线束侧）与PCM 接线端2AY*1、2AA*2、2P*3 之间的线束的连续性。
B). 是否有连续性？
 - 是：执行下一步。
 - 否：修理或更换存在开路的线束，然后执行下一步。

9). 确认DTC P0118 的故障检修是否已经完成

- A). 确保重新连接所有断开的连接器。
- B). 使用汽车故障诊断仪 或等效装置清除PCM 存储器中的DTC。
- C). 起动发动机，或者执行KOE0 或KOER 自检。
- D). 出现相同的DTC?
 - 是:更换PCM，然后执行下一步骤。
 - 否:执行下一步。

10). 关断点火开关。

11). 连接汽车故障诊断仪或等效装置到DLC-2。

说明: 在执行下述程序之前，一定要关断点火开关。

12). 将点火开关转至ON 位置（关闭发动机）。

13). 如果检索到DTC，则记录。

14). 利用汽车故障诊断仪或等效装置清除所有诊断数据。

15). 检测是否出现 DTC

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:故障检修完成。