

车外能听到电话通话

故障描述:

一辆 Discovery 4 / LR4, 汽车识别号系列是: A510178-A559776。客户反映, 他们的电话通话能在车外被听到。

故障诊断:

- 1). 非 Logic 7 放大器中的软件错误。
- 2). 故障排除:
- 3). 汽车故障诊断仪 SDD 必须加载了 SDD-DVD123 V7.05 和校准文件 52 或更高版本。
 - 不要将任何独立电涌保护设备与此电源一起使用。
 - 将一个 IVlidtronic 蓄电池充电器 / 电源连接到车辆。
- 4). 将汽车故障诊断仪 SDD 连接到车辆, 然后通过读取当前车辆的车辆标识代码 (VIN) 并启动数据采集序列, 开始新的诊断程序。
- 5). 选择 “Diagnosis Session Type” (诊断程序类型)。
- 6). 选择 “Symptoms” (症状) 选项卡, 然后输入以下任何一个症状。
 - “Electrical , Information and entertainment system , Telephonesystem (电气系统、信息和娱乐系统、电话系统) 和 / 或。
 - “Electrical , Information and entertainment system , Entertainmentsystem, Audio” (电气系统、信息和娱乐系统、娱乐系统、音频)。
- 7). 选择 “Recommendations” (建议) 选项卡。
- 8). 运行 “Configure existing module-Audio amplifier module” (配置现有模块-音频放大器模块) 程序, 遵循所有屏显说明操作。
- 9). 完成所有任务后, 通过选择 “Session” (程序) 选项卡然后选择 “Close Session ” (关闭程序) 选项, 退出当前程序。
- 10). 断开汽车故障诊断仪 SDD 和蓄电池充电器 / 电源。