


# 杂物箱盖打开时不能减振

## 故障描述:

车型: XK Range, 汽车识别号系列: B00001 起。故障现象: 杂物箱盖打开时不能减振。

## 故障诊断:

- 1). 杂物箱盖减振器绳索固定片已经脱离了杂物箱壳体。
- 2). 故障排除:
  - A). 拆除杂物箱。
  - B). 使用适当的 2mm 钻头, 钻一个穿过杂物箱减振器支臂的孔 (如图 1 中阴影区域所示)。

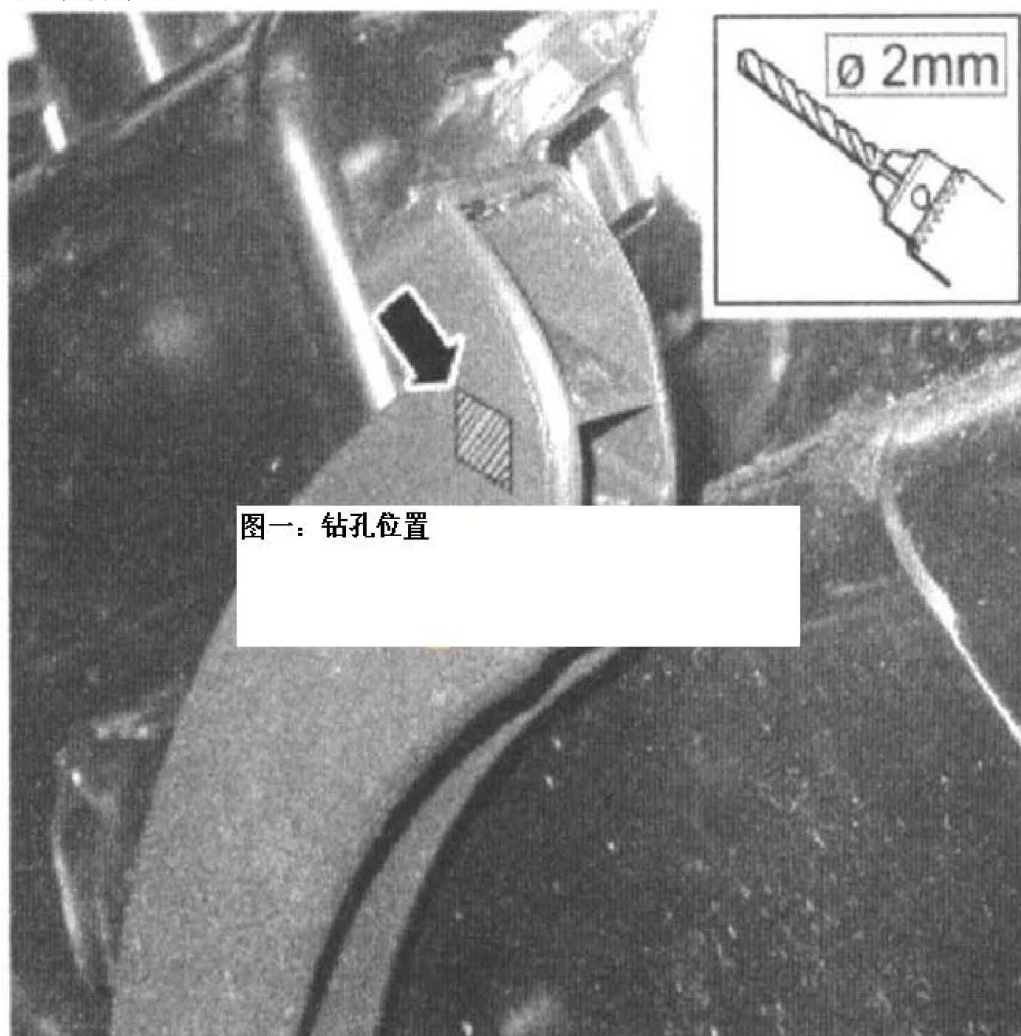

- C). 将杂物箱盖减振器绳索的环形端装入减振器支臂中 (如图 2 中的 1)。将

开口销 / 扁销（本地采购，2mm×约 30mm）插入已钻好的孔中，同时穿过减振器绳索环形端（如图 2 中的 2）。



D). 折弯开口销的凸起端（如图 3 所示）。↙



E). 安装杂物箱。