

# 门把手会卡滞

## 故障描述:

### 1). 车辆范围:

- XJ Range (X351), 车型年: 2010 起, 汽车识别号系列: V00001 起。

### 2). 故障现象:

- 车门打开后任何或者所有四个车门把手会卡滞在打开位置, 车门无法锁闭, 且在点火打开时, 车门打开报警灯将激活。

## 故障诊断:


### 1). 提升的成型肋条缠住开口, 导致把手卡在打开位置。把手在车门车身面板之间卡滞。

### 2). 故障排除:


A). 小心: 确保切勿对车辆或者车身漆面造成损坏。切勿断开电气接头。卸下外部车门把手。

B). 小心: 确保切勿对车辆或者车身漆面造成损坏。

- 使用合适的工具, 卸下把手两侧的成型肋条, 如图 1 所示。
- 确保拆下车门把手上所有多余的塑料。

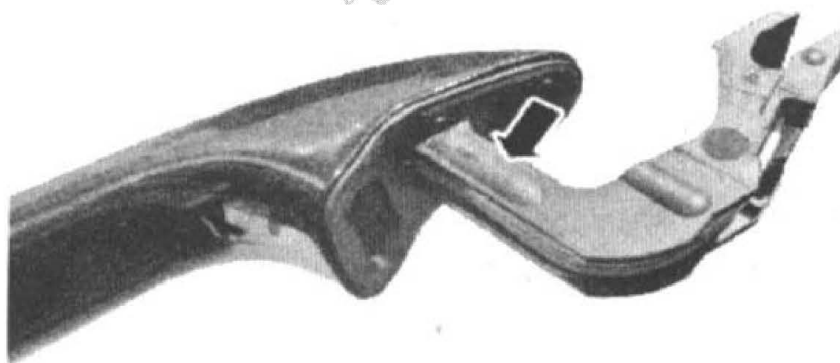

图一: 卸下车门把手两侧肋条

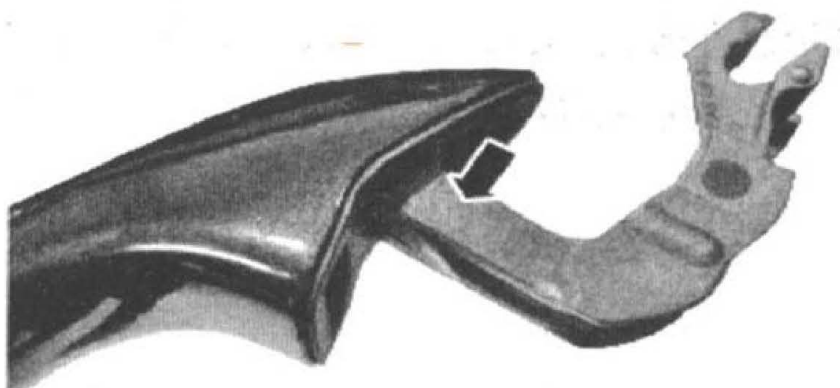

C). 安装外部车门把手。

LAUNCH