

转向柱锁闭消息

故障描述:

车型: Freelander 2 / LR2。年款: 2010 年。VIN 范围: FA197563~FA201659。
故障现象: 少量 Freelander 2 / LR2 车辆可能在制造时未能遵循相关流程, 在某些情况下, 客户可能会看到组合仪表中错误地显示“SteeringColumn Locked” (转向柱锁闭) 消息。注意: 此情况中并不涉及转向柱锁。

故障诊断:

1). 故障排除:

- A). 本工序要求加载带校准文件 39 的 SDD DVD121 V6.10 或更高版本软件。将认可的蓄电池充电器 / 电源连接到车辆。
- B). 将汽车故障诊断仪 SDD 连接到车辆, 开始新的诊断程序, SDD 将读取当前车辆的正确 VIN (车辆标识代码)。
- C). 按照汽车故障诊断仪 SDD 提示操作。
- D). 从“Session Type” (程序类型) 屏幕选择“Campaigns” (活动) 选项卡。
- E). 运行“Software enhancementProgram-Bodycontrol module” (软件增强程序——车身控制模块) 选项。
- F). 遵循所有屏显说明来完成此项任务。任务完成后, 退出当前程序。
- G). 断开汽车故障诊断仪 SDD 和蓄电池充电器 / 电源。