

换挡杆无法从 P 位移出

故障诊断:

一辆 2009 款克莱斯勒 300C 轿车。将发动机正常熄火后再次起动后，换挡杆无法从 P 位移出。

故障诊断:

- 1). 拆开转向盘下饰板检查制动灯开关、点火开关和换挡电磁阀等，没有发现明显异常；拆开中央通道按下粉红色强制按钮，换挡杆依旧无法从 P 位移出；拆下挡位拉索，直接拉动拉索进行换挡试验，可以正常换挡，检查至此，故障断定是换挡杆总成的问题导致的。
- 2). 解体换挡杆总成，发现其中有个粉红色挡位块小挂钩断开。导致小弹簧脱落，造成换挡杆无法从 P 位移出。
- 3). 排除方法：修复换挡杆总成。

LAUNCH