

# 转向性能未达到预期

## 故障描述:

- 1). 车辆范围: XJ Range (X351), 车型年: 2010 起, 汽车识别号系列: V00477 起。
- 2). 故障现象:  
车辆在间歇性低速时的转向性能未达到预期。在症状驱动诊断 ((SDD) 上, 检查车身控制模块 ((BCM) 是否存储了 DTC B12FB-12。

## 故障诊断:

- 1). 车身控制模块 (BCM) 软件策略。
- 2). 故障排除:
  - A). 小心: 本程序要求加载 SDDDVD130.01 和校准文件 107 或更高版本。连接捷豹认可的蓄电池充电器 / 电源。
  - B). 通过读取当前车辆的 VIN 并启动数据收集序列, 将 SDD 连接至车辆并开始新的诊断会话。
  - C). 选择诊断会话类型。
  - D). 注意: 需在 BCM 内设置 DTC B12FB-12。
    - a). 选择“症状”选项卡并输入以下任何症状。
      - b). 底盘 / 转向系统 / 转向系统症状 / 转向过重。
  - E). 选择“推荐”选项卡。
  - F). 运行: Configure existingmodule - Body control module (配置现有模块-车身控制模块)。
  - G). 完成所有任务时, 通过选择“会话”选项卡, 然后选择“关闭会话”选项退出当前会话。
  - H). 断开汽车故障诊断仪 SDD 和蓄电池充电器 / 电源。