行李箱中的遮盖卷帘吱吱作响

故障描述:

- 1). 涉及车辆: E70, 生产期 2010-4-1 至今。
- 2). 故障现象: 驶过不平坦路面时行李箱中出现噪音。

故障诊断:

- 1). 行李箱中遮盖卷帘定位座的 M6 螺栓拧紧力矩过低,导致遮盖卷帘吱吱作响或啪嗒作响。
- 2). 故障排除: 处理客户投诉时应根据下面的工作步骤进行操作: 通过拧紧 M6 螺栓消除吱吱作响或啪嗒作响。
- 3). 根据维修说明"拆卸和安装/更新行李箱中的左侧或右侧护栏"取下行李箱中的护栏(图)。



4). 将定位座的 M6 螺栓拧紧到 8. 0N • m±15%的扭矩(图)。



- 5). 根据维修说明"拆卸和安装/更新行李箱中的左侧或右侧护栏"重新安装遮盖卷帘护栏。
- 6). 检查噪音是否已消除。

LANGTA