

使用初始激活码进行首次激活导航系统

故障描述:

- 1). 涉及车辆: E60、 E61、 E63、 E64、 E70、 E71、 E72、 E81、 E82、 E84、 E87、 E88、 E89、 E90、 E91、 E92、 E93、 F01、 F02、 F03、 F04、 F07、 F10、 F11、 F12、 F13、 F18、 F20、 F25、 R55、 R56、 R57、 R60。
- 2). 故障现象: 交车时需要初始化导航系统。

故障诊断:

- 1). 使用激活码。
 - A). 每辆车仅可订购一个初始激活码
 - B). 如果车辆行驶里程超过 5000km、将不可以订购初始激活码
 - C). 激活码只能在售后服务辅助端口 (ASAP) 中以经销商号码进行订购, 并仅此经销商号码才可下载已订购的激活码
 - D). 订购的激活码必须在 30 日内下载, 30 天后激活码自动取消
 - E). 如果订购激活码在 ASAP 中已被自动取消, 则必须重新订购激活码。但不会产生额外费用
 - F). 只有当车辆准备妥当安排交货时, 才可以订购激活码。(注意订购激活码处理周期)
 - G). 订购初始激活码时必须注意根据相应的国家的代码进行下单订购
- 2). 激活码导入 / 输入:
 - A). 导入激活码需要在车辆移交检查一同完成。该步骤也可以通过服务功能中的测试模块完成
 - B). 对于未安装导航地图的进口车辆, 必须在激活前需要通过 ISTA/P 安装导航地图或者通过 CIC 的 DVD 安装导航地图
 - C). 当前已安装的导航地图版本可通过钥匙读取器读取
 - D). 执行汽车故障诊断仪测试模块时必须注意数字。(零) 和字母。的激活码输入是否正确。输入错误不会产生其他影响, 可无限次地重复输入

- E). 为了能够使用导航系统（导航菜单可选），车辆在激活后必须进入完全休眠状态至少一次

LAUNCH