

CIC 更换后恢复原有导航地图数据

故障描述:

- 1). 涉及车辆: E60、E61、E63、E64、E70、E71、E72、E81、E82、E84、E87、E88、E89、E90、E91、E92、E93、F01、F02、F03、F04、F07、F10、F11、F12、F13、F18、F20、F25、R56、R57、R60, 生产期 2008-9-1 至今。
- 2). 故障现象:
如果车辆信息电脑 (CIC) 被更换, 更换的车辆信息电脑 (CIC) 可能已装载最新导航地图或未装载任何导航地图。

故障诊断:

- 1). 在正常零备件物流流程的情况下。
- 2). 有必要将导航地图版本恢复到更换前的版本:
- 3). 更换前确认: 通过钥匙读取器读取车辆钥匙数据或使用 Drive (导航|选项|导航系统版本) 检查导航地图版本。
- 4). 更换后检查: 车辆钥匙数据同步后检查导航地图版本是否与更换前一致, FSC 001B 及 0027 必须成功激活。
- 5). 准备激活码: 通过访问 ASAP 门户中的“查询维修 FSC”下载包含 001B, 0027 和地图激活码的 FSC 维修套件。
- 6). 更换后导航地图版本未改变: 通过访问 ASAP 门户中的“查询维修 FSC”下载并使用包含地图激活码的 FSC 维修套件的 PDF 文件。
- 7). 更换后导航地图版本有改变: 将导航地图版本恢复到更换前的版本。
- 8). 使用汽车故障诊断仪升级导航系统地图数据: 执行“导航系统地图数据升级 (HDD 升级)”。
- 9). 或者利用 CIC 的 DVD 驱动器:
 - A). 装入导航地图 DVD 并通过控制器输入地图激活码。通过访问 ASAP 门户中的“查询维修 FSC”下载并使用包含地图激活码的 FSC 维修套件的 PDF 文件。

注:

- 导航地图 2009-1 及 2009-2 的版本不需要地图激活码。