

油位传感器功能异常

故障描述:

- 1). 涉及车辆: F01、F02、F10、F11、F18、 F25, 配置 N52T 发动机。
- 2). 生产期 (从 / 至): 2009-5-1/2011-5-12。
- 3). 故障现象:
 - A). 车辆中显示信息“油位传感器功能异常”。
 - B). 投诉主要出现在寒冷的季节, 并同时伴随着频繁的短途行驶。
 - C). 用汽车故障诊断仪读取故障码存储器时, DME 中未输出任何与油位传感器有关的故障记录。

故障诊断:

- 1). DME 应用程序不合适。
- 2). 故障排除:
 - A). 用汽车故障诊断仪 ISTA/P P2.41.3 将车辆编程至整合等级 F001-11-03-510 或更高版本, 并进行整体设码。
 - B). 更换油位传感器不能解决问题。