

内部保险杠饰板和 PDC 传感器损坏

故障描述:

- 1). 涉及车辆: E84, 生产期到 2011-8-16, 发动机 N46、N46T。
- 2). 故障现象:
后保险杠和安装的驻车距离报警传感器被排放的废气加热, 从而导致损坏。

故障诊断:

- 1). 由于外力作用使后消音器向上移动, 然后挂住。这样就有部分废气吹到内部保险杠饰板上。
- 2). 处理客户投诉时如下操作:
 - A). 必须更换损坏的零件。
 - B). 为了避免重复修理, 需更换右后底板支架。
 - C). 零件号码: 旧支架 18 307598993; 新支架 18.30 7 632 573。