

空调不制冷

故障描述：

一辆行驶里程约 7.8 万 km 的宝马 E39 520i 轿车。用户反映：该车空调经常不制冷，已维修多次，但问题仍没有得到彻底解决。

故障诊断：

- 1). 维修前，笔者先进行了故障确认：启动发动机，开启空调，把空调的温度调到最低，检查空调系统的压力，此时高压压力 7.5bar (1 bar=105 Pa)，低压压力 2.5bar，中央出风口温度 14°C，当前室外温度 18°C。根据当前的室外温度，空调系统的标准压力值范围应是高压在 13~17bar、低压在 1.8~2.4bar 之间。该故障车空调系统低压基本正常，高压偏低，中央出风口的温度偏高，且压缩机有很大的“咯、咯”响声。
- 2). 宝马空调系统的组成和工作原理简介

A). 制冷剂循环系统（图 1）

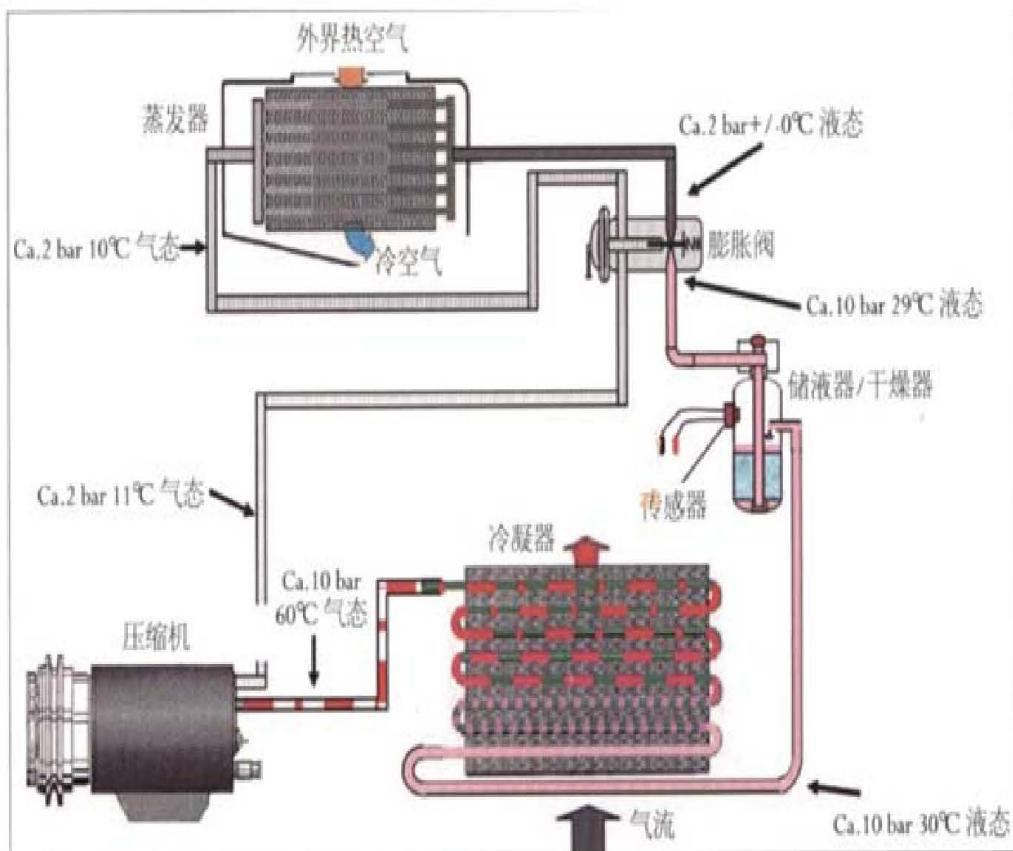


图1 制冷剂循环系统

B). 工作系统输入 / 输出

C). 压缩机控制电路 (图 2)

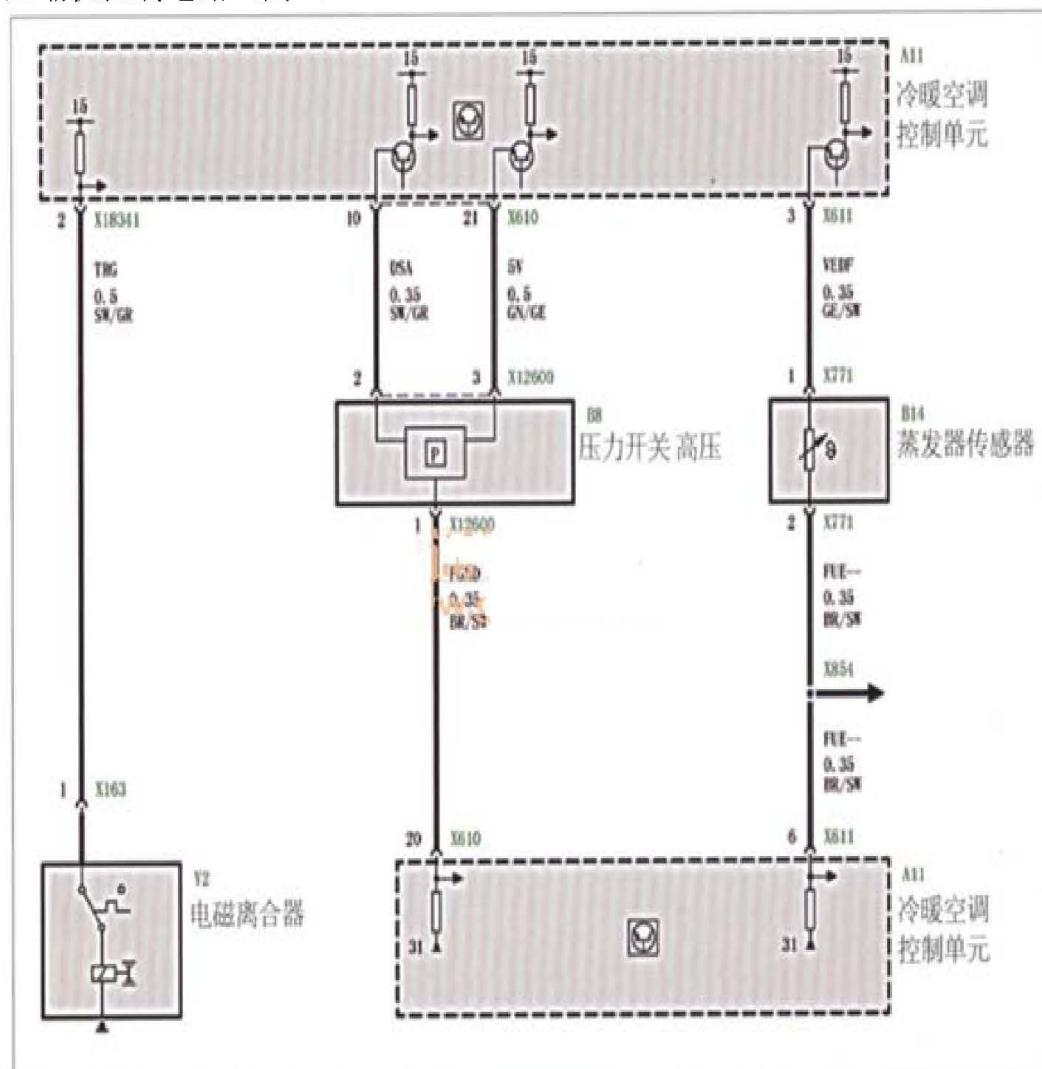


图2 压缩机控制电路

3). 故障分析

A). 根据对电路图和工作原理的分析，结合故障现象以及本人的维修经验，我认为造成故障的原因可能包括以下几个方面：

- 压缩机输出功率不足故障
- 压缩机皮带打滑故障
- 压缩机控制线路故障
- 空调系统机构内部故障

4). 故障诊断及排除

A). 首先我检查了压缩机传动的机械问题，未发现异常；再测压缩机的信号线，供电正常；压缩机离合器啮合，工作正常。因为检测到空调压力异常，高压很低 (7.5bar)，低压偏高 (2.5bar)，所以考虑到可能是压缩机功率下降导致的故障。

- B). 更换压缩机后，空调系统高压 14bar，低压 2.2bar，中央出风口最低温度 -2°C，室外温度 18°C。空调制冷效果良好，压力正常。但中央出风口的温度低于 0°C，压缩机离合器不分离，一直在工作，若长期如此压缩机很容易损坏。通过电脑检测，蒸发器的温度在 1.5~8°C 之间来回跳动，但空调中央出风口最低温度一直是 -2°C。因此怀疑蒸发器温度传感器有问题，导致检测的温度不正确。[注：蒸发器控制（压缩机控制）可通过操作面板上的空调按钮激活，空调待工作状态通过空调按钮中的 LED 显示。如果安装有调节式压缩机，切断阈值取决于车外温度并可位于 1~3°C 之间；如果安装的是普通压缩机，其切断阈值在车外温度较高的情况下（大于 30°C）可降低 1°C。空调压缩机和辅助风扇直接由数字式发。机或柴油发动机电子伺控系统（DME/DDE）控制，压缩机和辅助风扇的请求信号可通过 K 总线传送给 DME/DDE。压力传感器也监控制冷剂压力，在压力过高或过低时关闭压缩机。电磁离合器请求信号的条件是：接通—空调按钮打开、蒸发器温度大于 1°C（取决于车外温度）、冷却液温度小于 117°C 及控制单元上的总线端 K1.30 电压大于 9.7V；断开—空调按钮关闭、蒸发器温度小于 0°C（取决于车外温度）、风扇调速档为 0、冷却液温度大于 120°C 或总线端 K1.15 断开或总线端 K1.30 电压小于 9V。]
- C). 同时发现前挡风玻璃的除霜风口长开，温度高时会出暖风。检测该风门电动机供电正常，但是打开除霜开关电动机没有反应，查看该电动机的零件号安装在后座区风门，检查后座区的电动机刚好和该电动机对调。对调后，除霜功能恢复。除霜是在暖风运行模式下，空气分配和调节器计算的主要功能。通过除霜按钮激活除霜功能，当车外温度降到 10°C 以下时，水阀被强制开启；当车外温度高于 10°C 时，驾驶员侧和前座乘客侧的标准温度值升高 1°C，热交换器标准值至少达到 30°C。
- D). 更换蒸发器温度传感器无明显改善，排除传感器内部故障。再对空调电脑设码，修正空调电脑内部的程序，仍没有改善。
- E). 鉴于车主已维修过空调系统，猜测可能因安装不当导致故障，因此需要拆仪表台和中央手枕，检查空调风箱内部的线路及结构。分解风箱后，发现空调蒸发器和膨胀阀并非原厂件，因为比原厂件更厚，导致膨胀阀外的风箱盖不能完全装入，在开空调进行空气循环时，有空气从缝隙吸入，从而引起蒸发器温度传感器不能正确识别温度。如果蒸发器的温度低于 0°C，但传感器还是识别 0°C 以上，长期以往会损坏压缩机和蒸发器。建议更换为原厂的蒸发器和膨胀阀。
- F). 因涉及的零件价格昂贵，车主要求通过铲除膨胀阀侧内格使安装裂缝密封好。此时，蒸发器温度传感器仍在，-6°C 之间跳动，中央出风口的最低温度显示 -1 °C，压缩机仍然没有分离离合器，还在继续工作。为了确定是控制故障还是机械故障，把蒸发器的温度传感器直接放到中央出风口上，此时蒸发器的温度显示 -1 °C，压缩机离合器分离，证明控制电路没有故障。仔细观察蒸发器温度传感器的位置，发现传感器插得越深，它显示的温度就越高，当拉出少许，传感器就能正确识别蒸发器的温度（因为

蒸发器非原爪导致和传感器的位置不匹配)。现在传感器能显示 0℃，同时压缩机也会分离离合器，空调制冷正常，系统高压压力，4bar，低压压力 2bar，中央出风口最低温度 2℃，电子扇工作也正常。经过多次试车没有发现异常，故障最终排除。

LAUNCH