

发动机抖动加不上油

故障描述:

一辆行驶里程约 12 万 KM 的奥迪 A6L 2.0T 轿车。用户反映：该车发动机抖动加不上油。

故障诊断:

- 1). 用汽车故障诊断仪检测到故障码：08464 P2110 008 节气门控制单元 J338 发动机转速由于系统故障而受限。
- 2). 检查节气门控制单元没有发现问题，更换节气门控制单元，故障没有排除。后检查节气门线束也正常。检查汽油压力也正常。在更换空气流量计时发现进气被堵了，如图 1 所示。

