

2013 款保时捷卡宴校正座椅电机操作

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20160310	——

实测车型：

- 保时捷卡宴(2011-), 2013 年款, VIN=WP1AA2A2XDLA*****, 如图 1。



图 1

故障说明：

- 座椅记忆丢失，存在故障码“000D02-前后调整电机”。

功能说明：

- 更换座椅电机零件后必须执行校正座椅电机操作。

注意事项：

- “校正座椅电机”过程会消除储存的记忆位置；
- 在此过程后删除故障记忆；
- 不得中断“校正座椅电机”过程，因此事先将靠背移动到竖直位置；
- 部件移动可能会造成挤压或其他人身伤害的危险，校正过程中，确保车内无人且执行功能时座位不会卡住物体。

操作指引：

- 1). 选择保时捷 V21.40 以上版本；
- 2). 手动选择 Cayenne (2011 年款起)；
- 3). 选择系统选择；
- 4). 选择驾驶员座椅记忆；
- 5). 选择校正座椅电机，如图 2；



图 2

- 6). 选择“校正座椅电机”后提示操作帮助信息：更换部件后需要进行标准化。控制单元更换后，在运行“标准化座椅电机”程序前必须对控制单元进行编码。“标准化座椅电机”过程不能中断，请提前将靠背背放置笔直位置。如图 3；



图 3

7). 点击“确定”后，显示下一步提示警告信息，如图 4。

- 部件移动可能会造成挤压或其他人身伤害的危险，标准化过程中，确保车内无人且执行功能时座位不会卡住任何人或物体；
- 不得存储有与座椅标准化无关的任何故障；

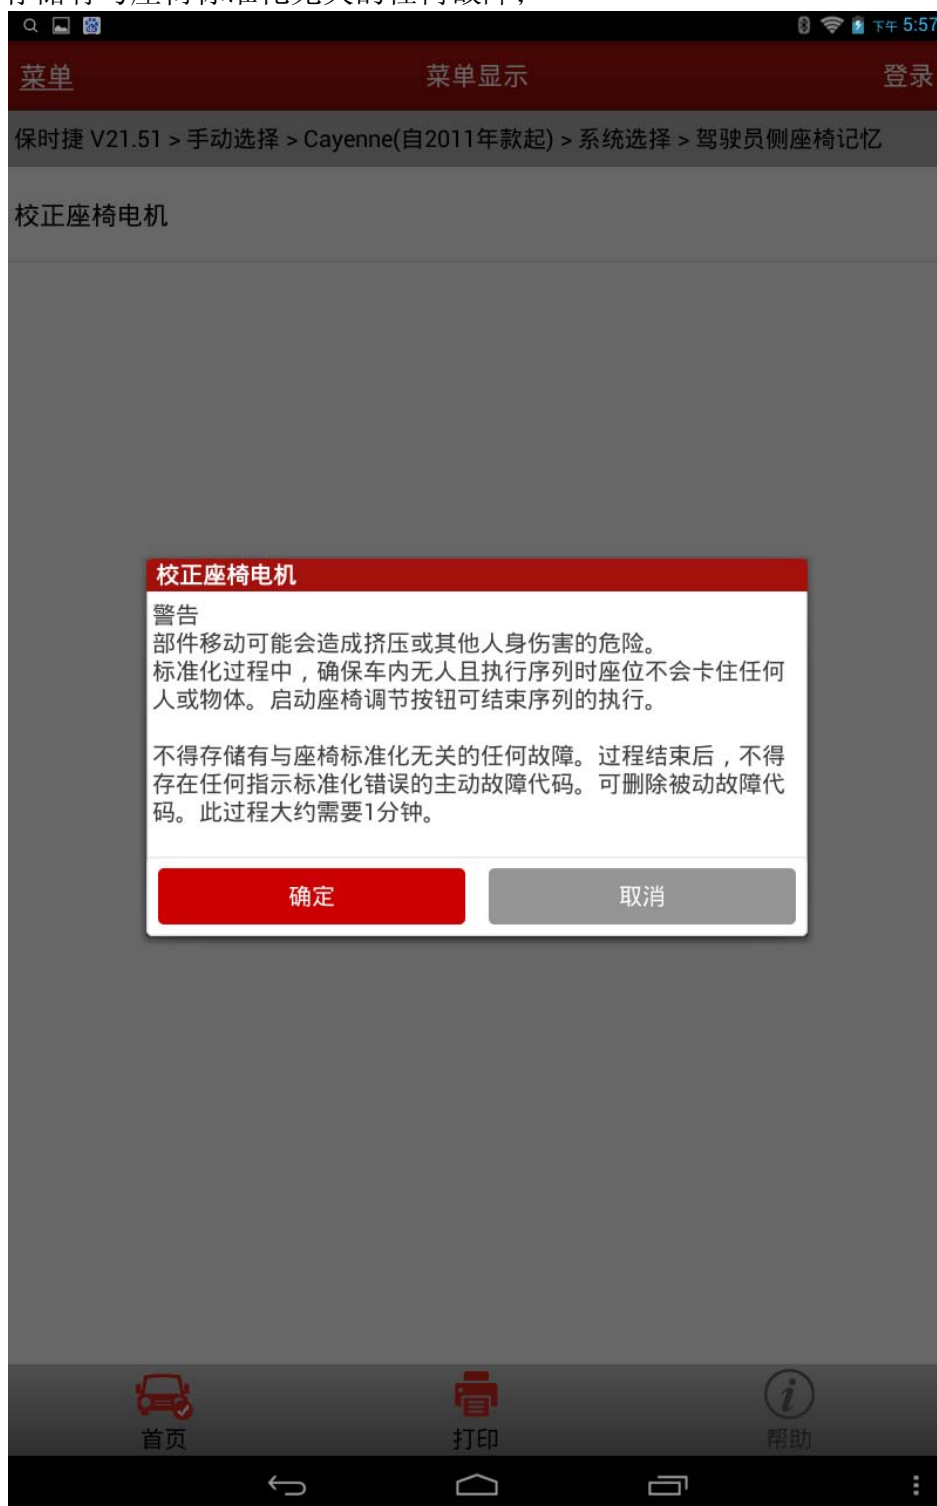


图 4

8). 点击“确定”后，程序将自动执行，此过程大约 1 分钟。完成第一步：反向校正，如图 5；

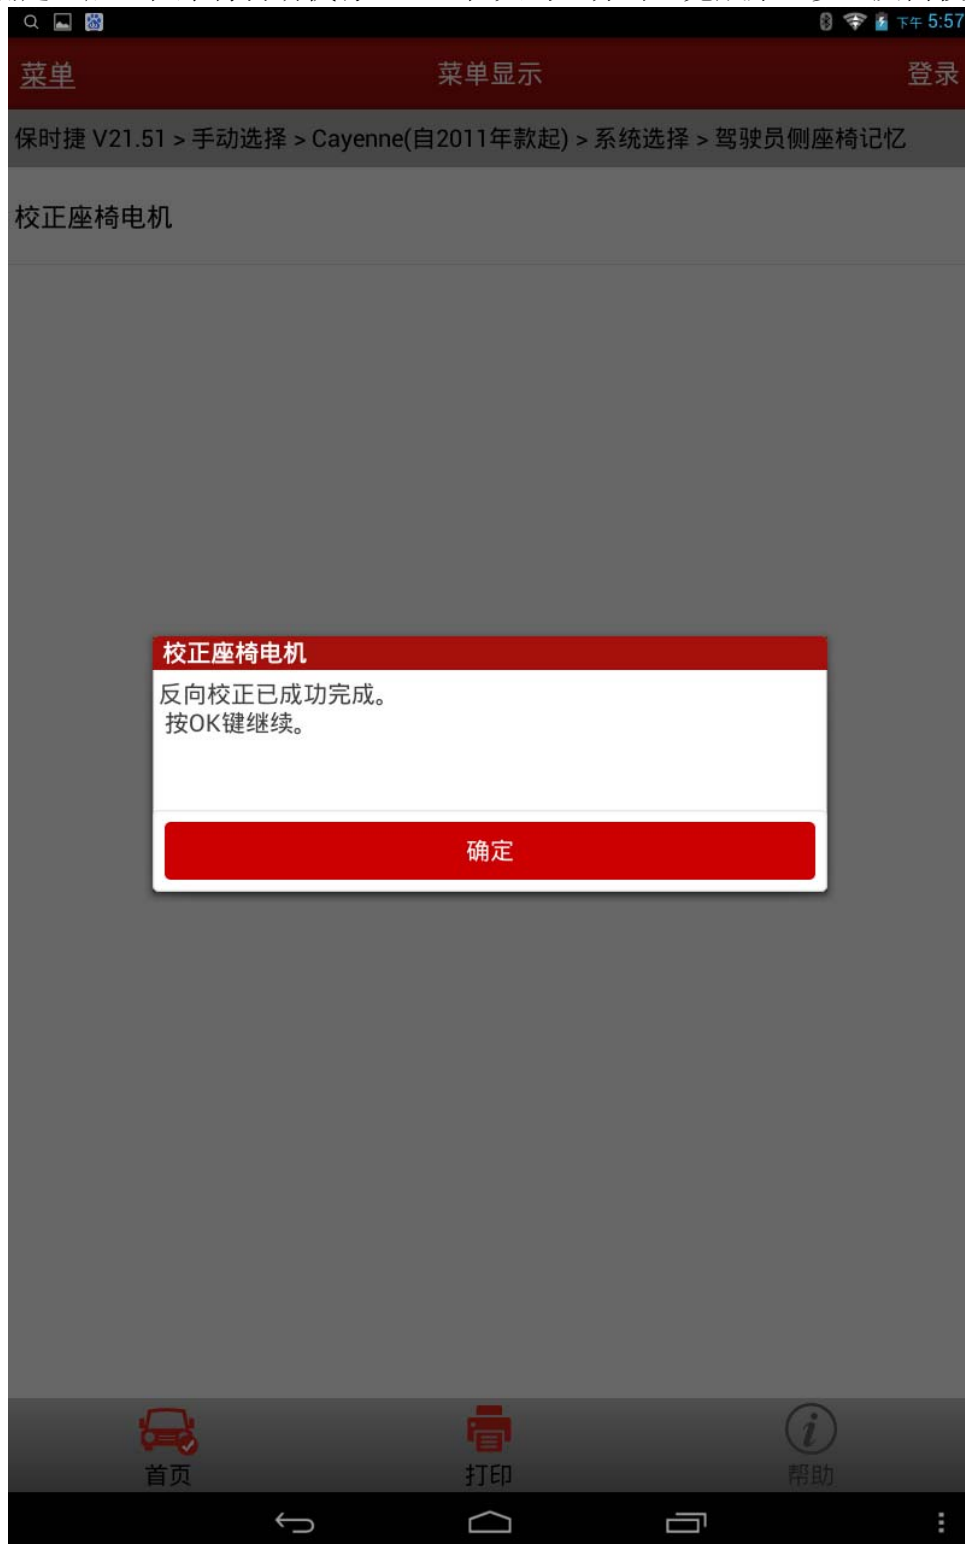


图 5

9). 反向校正成功完成后，点击“确定”，程序将自动执行，完成第二步：校正，如图 6；

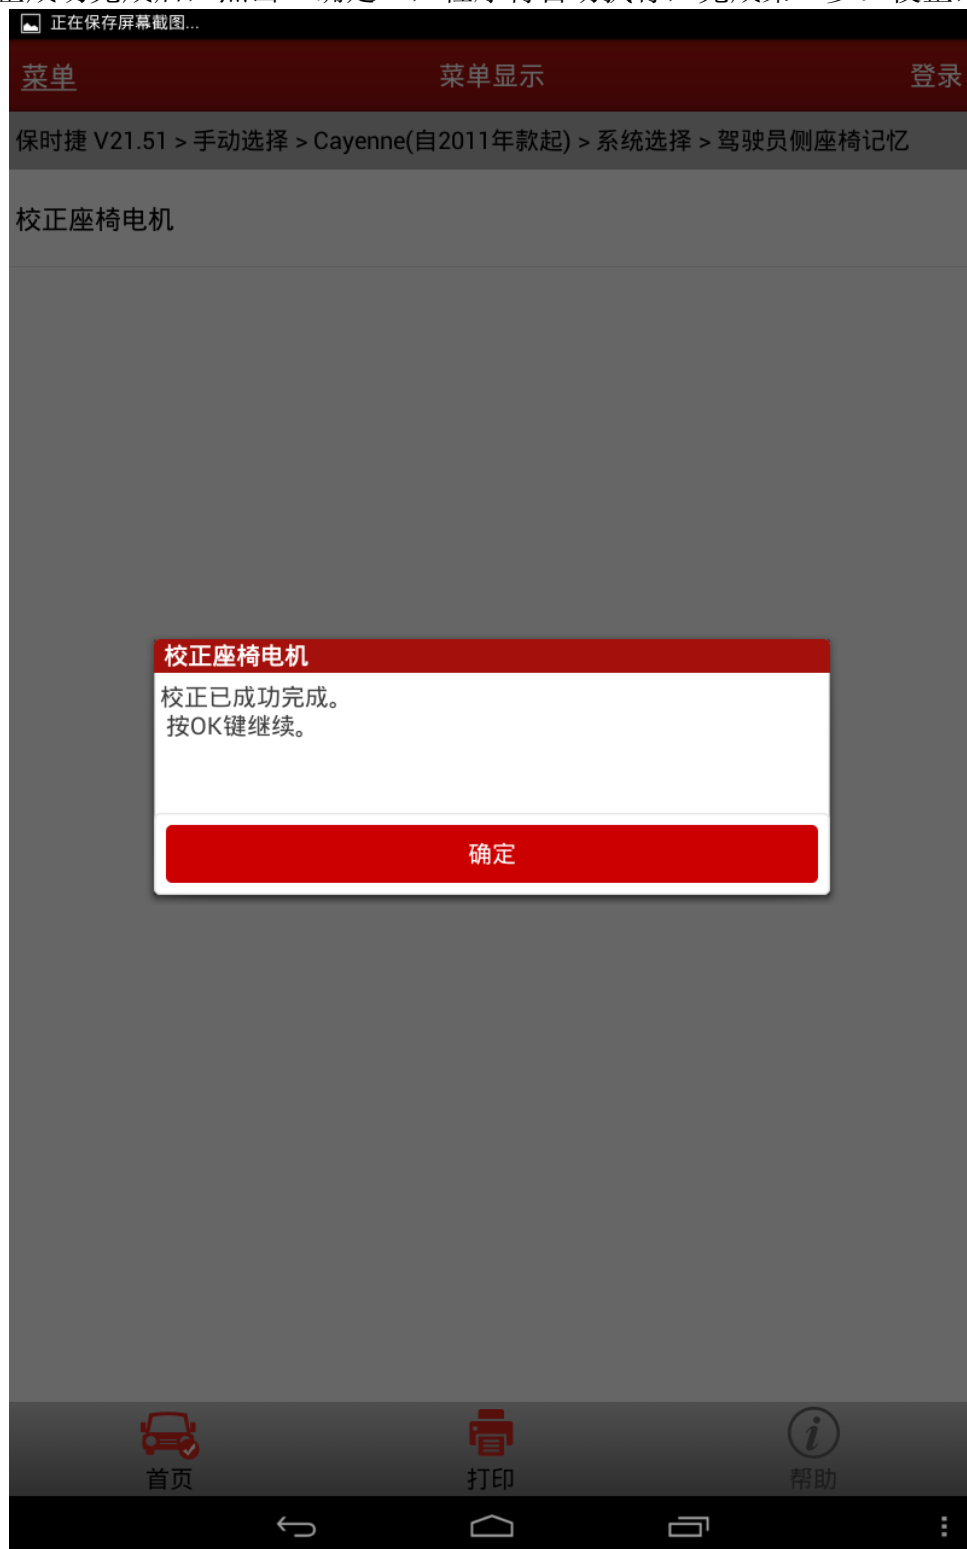


图 6

- 10). 当成功完成校正过程，点击“确定”，程序将自动执行，此过程大约等待 100s，如图 7。等待结束后即成功完成校正座椅电机全过程。

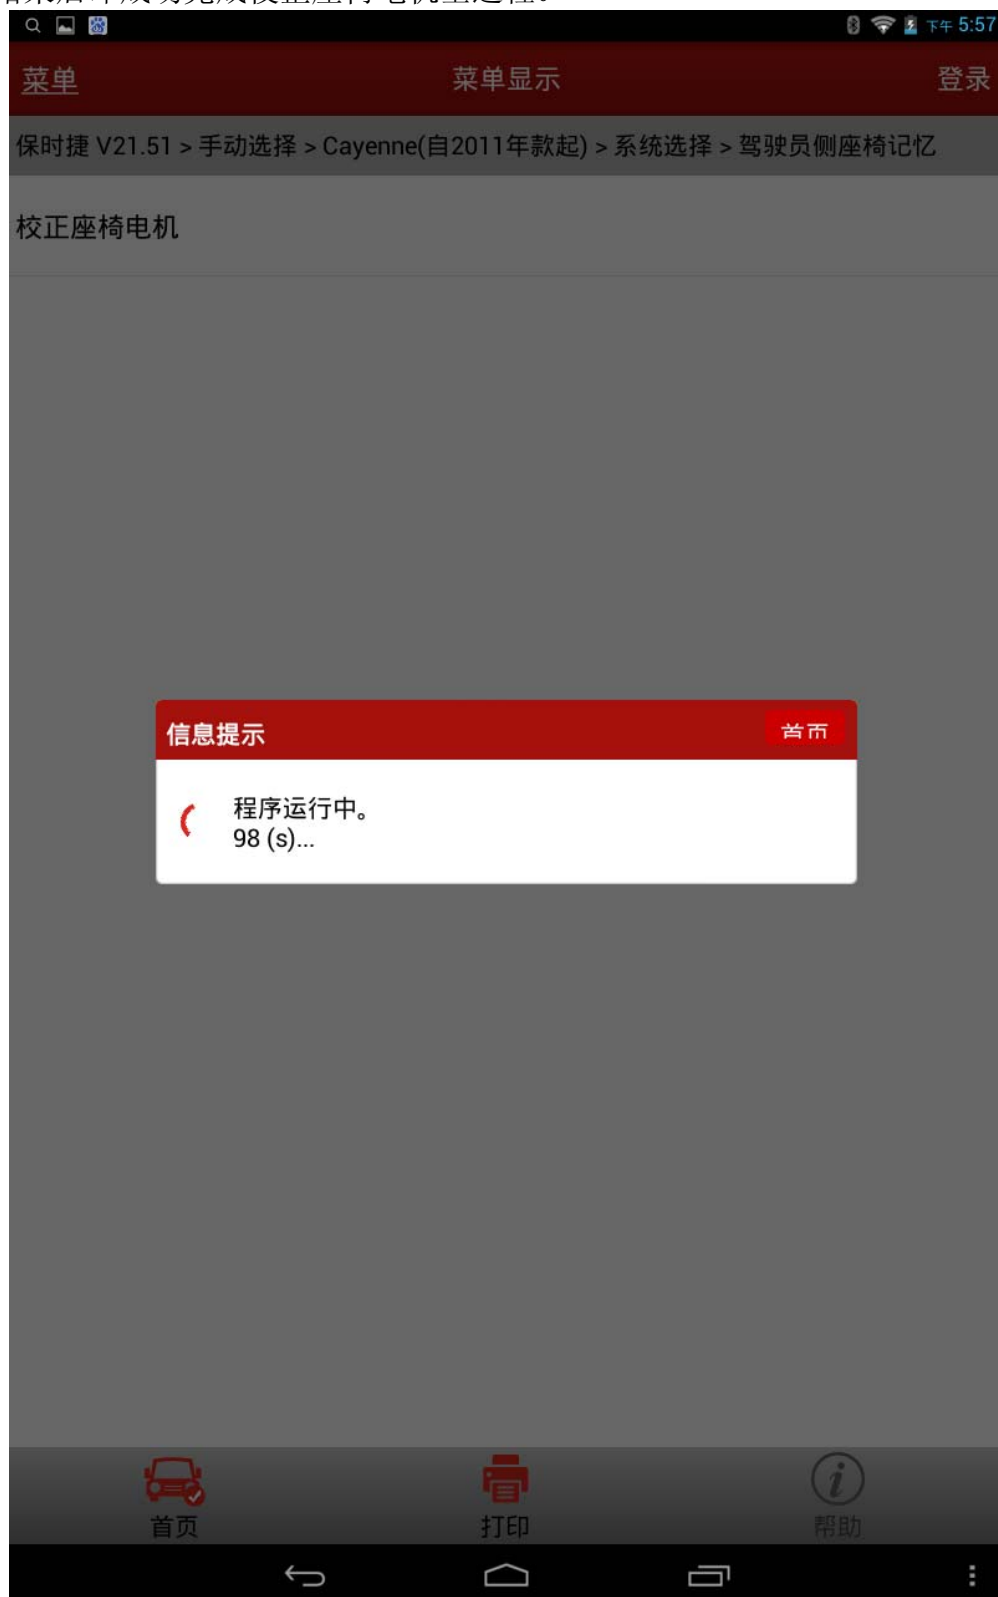


图 7