

2009 款三菱 OUTLANDER Ex 故障码 “B1A35 发射应答器读入错误” 解决操作

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151127	——

实测车型：

- 三菱 OUTLANDER Ex，2009 款，VIN=JE3AS29W49Z0*****

故障说明：

- 发动机不能正常启动；
- 遥控钥匙不能正常遥控

LAUNCH

操作指引：

- 1). 选择三菱 V31.70 以上版本；
- 2). 按照铭牌信息，选择车型路径或者通过输入 VIN 获取对应车型；
- 3). 选择“从 2006 年款”；
- 4). 选择“一般”
- 5). 选择年款“2009”；
- 6). 选择型号“CW5W”；
- 7). 选择车型代码“XTSHZL1C”；
- 8). 提示车辆信息，如图 1；



图 1

9). 选择“快速测试”，获取“故障码报告”，如图 2；

菜单		快速测试		登录
三菱 V31.70 > > 快速测试				
故障码	详细	状态	系统名称	
P0513	不正确的防盗钥匙	当前	发动机系统(MPI/GDI/DIESEL)	
B1A35	发射应答器读入错误	当前	防盗(KOS/IMMO/KEYLESS)	
P0513	不正确的防盗钥匙	当前	自动巡航(AUTO CRUISE)	

			
首页	报告	打印	帮助

图 2

- 10). 通过故障码说明，导致不能启动的原因为“B1A35 发射器应答读入错误”引起的。
选择防盗系统，此车型选择“VF1 IMMOBI&KOS”，如图 3；

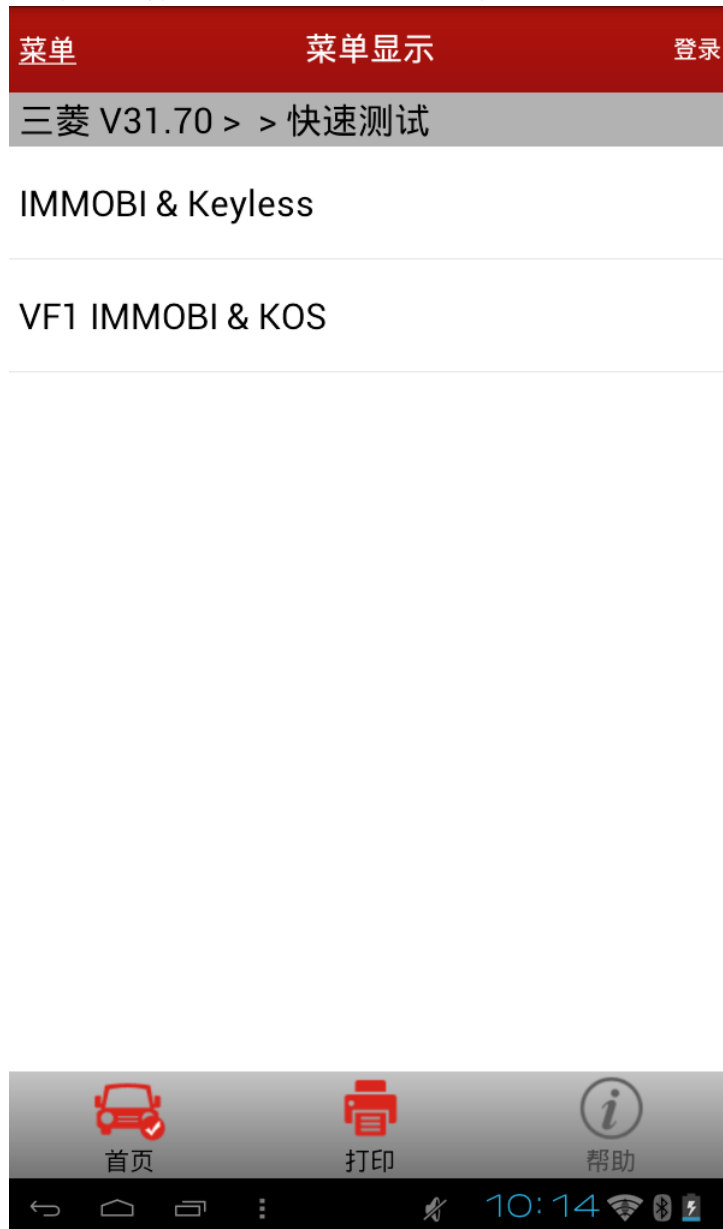


图 3

- 11). 选择 “特殊功能”;
- 12). 选择 “无钥匙 ID 注册（遥控匹配）”，如图 4;



图 4

13). 按照操作提示执行操作并输入密码, 如图 5;



图 5

- 14). 输入密码后, 按提示操作, 如图 6。按照操作提示按住遥控器上的“开 (Lock)”, “关 (Unlock)”按钮, 正常能听到车门的落锁和开锁声音。注意: 不要关闭点火开关; 请将四个车门关闭; 如果需要匹配多把遥控钥匙, 选择不同遥控钥匙, 反复执行; 选择“确定”之后, 有可能会提示操作失败 (部分条件不满足导致的 ECU 给出不正确的回复提示, 不需要关注);



图 6

- 15). 执行完上述步骤之后, 执行“防盗系统→清故障码”功能, 关闭点火钥匙, 打开点火钥匙, 重新选择“读故障码”, 将显示无故障码界面, 如图 7。



图 7

- 16). 起动发动机一切正常, 说明故障排除。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！



LAUNCH