

# 2011 款宝马 X3 故障码“80268E 驻车按钮卡住” 分析和解决方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160826	—

## 实测车型：

- 宝马 X3，2011 款，VIN=WBAWX5106BL7\*\*\*\*\*。
- 档位选择开关（GWS）系统故障检测故障码：80268E 驻车按钮卡住。

## 操作指引：

1). 选择宝马 V49.15 或以上版本，如图 1；



图 1

2). 查看车辆信息，确认无误后点“下一步”继续，如图 2；



图 2

3). 选择 GWS（档位选择开关）系统，点“确定”继续，如图 3；



图 3

4). 读取 GWS（档位选择开关）系统故障码 80268E 驻车按钮卡住，如图 4；



图 4

5). 选择故障码“80268E 驻车按钮卡住”，并点“帮助”按钮，出现以下帮助信息，如图 5；

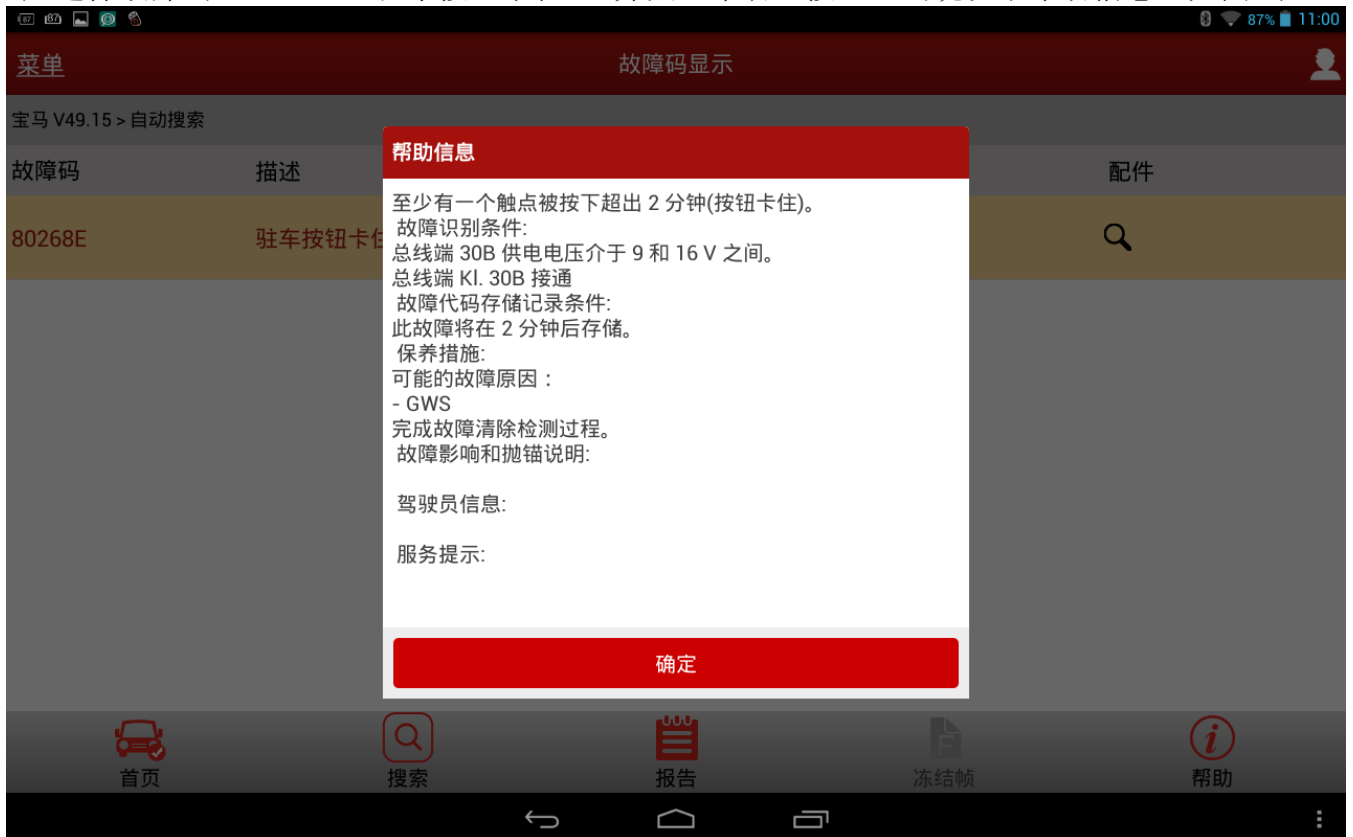


图 5

- 6). 根据故障码“80268E 驻车按钮卡住 间歇”及“帮助”信息，至少有一个触点按下超出2分钟（按钮卡住），档位开关如图6。清除故障码，发现故障码可以清除，但多按几次“P”按钮或挂档杆侧面的档位锁上按钮后故障码又会出现。由此可以判断这个故障是由于挂档杆上的“P”按钮触点及“档位锁止”按钮触点卡住引起。因此，需要更换上述二个触点开关。但由于没有单独的触点开关购买，因此需要更换挂档杆总成。更换挂档杆总成后，故障排除。路试后一切正常。



图 6

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。