

空调系统长编码功能的操作说明

功能说明：



- 有类似于控制单元编码错误，并且版本信息中的长编码值为全为 0；
- 更换了新的电控单元模块。

操作指引：


- 1). 打开汽车点火开关，连接好元征 X431 PRO 接头，选择大众车型软件；
- 2). 选择【系统选择】 【08 空调加热系统】，显示版本信息，其中编码车间代码、长编码显示全 0，需要进行长编码；




3). 选择【长编码】，然后选择【按十六进制进行编码】:

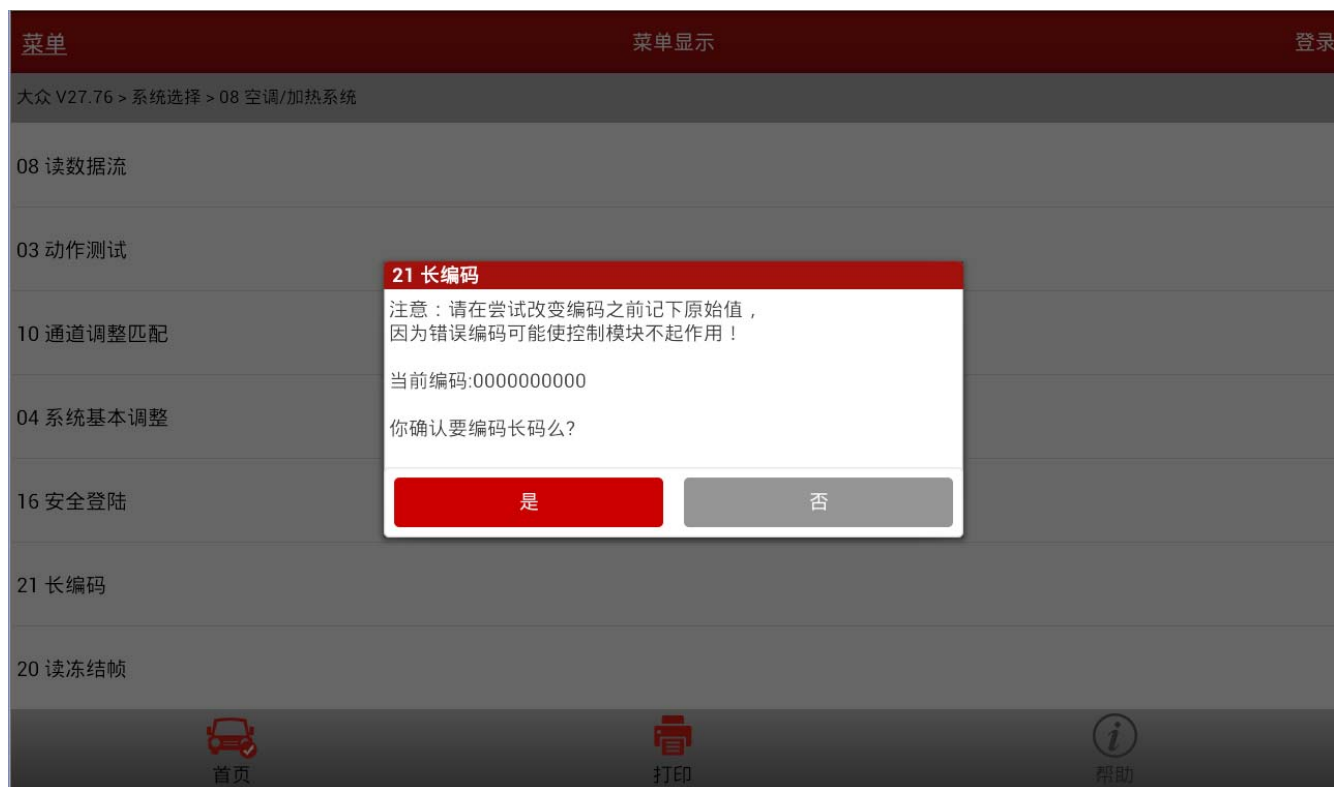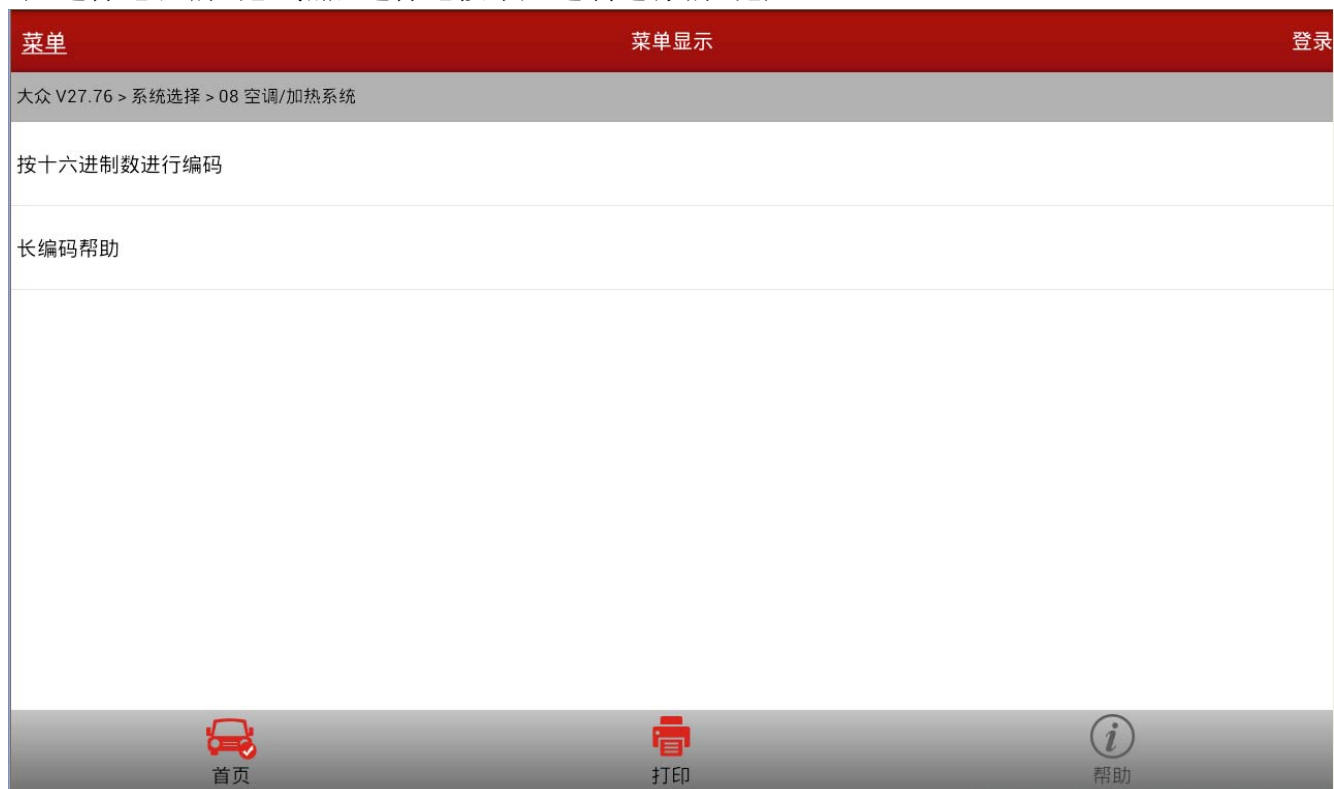


4). 点击【是】，在弹出的新的对话框中输入新的编码：0000001002；

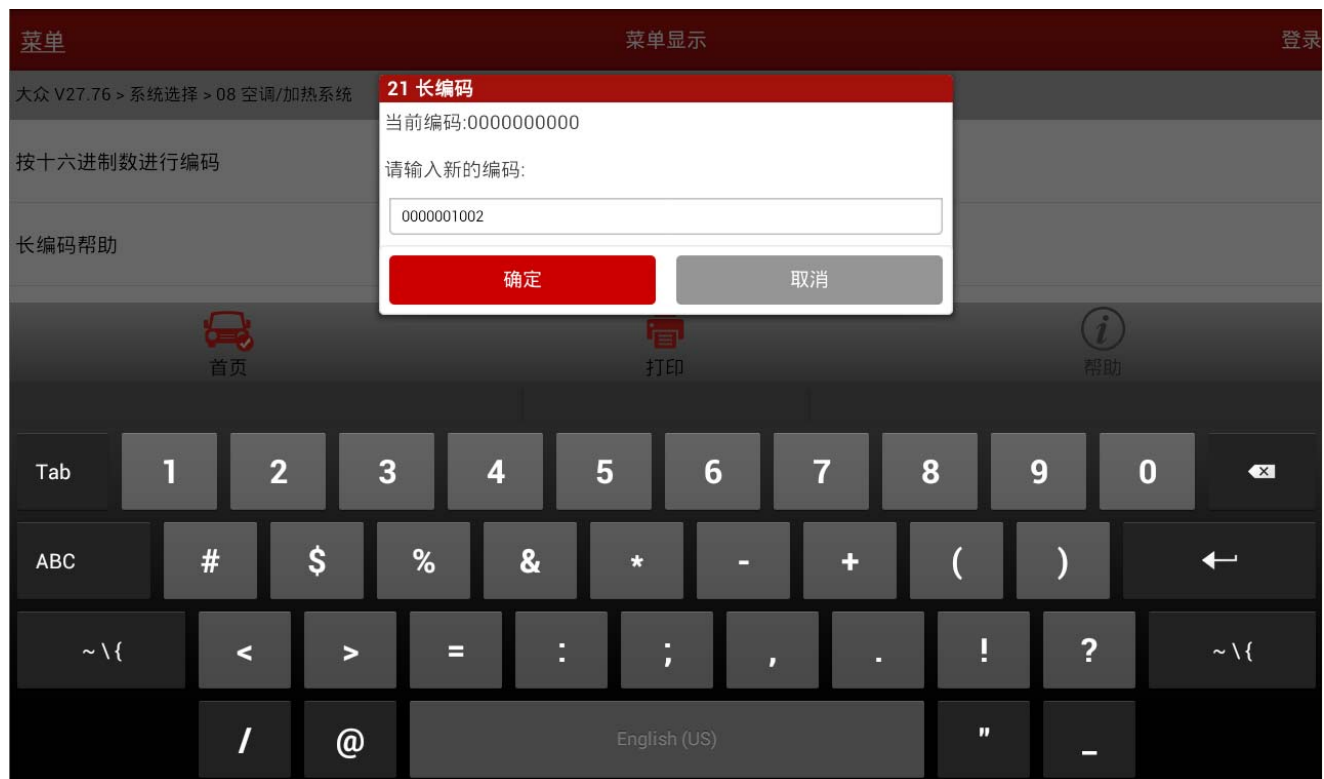


5). 点击【确定】，弹出的新的对话框点击【是】，提示：编码成功；

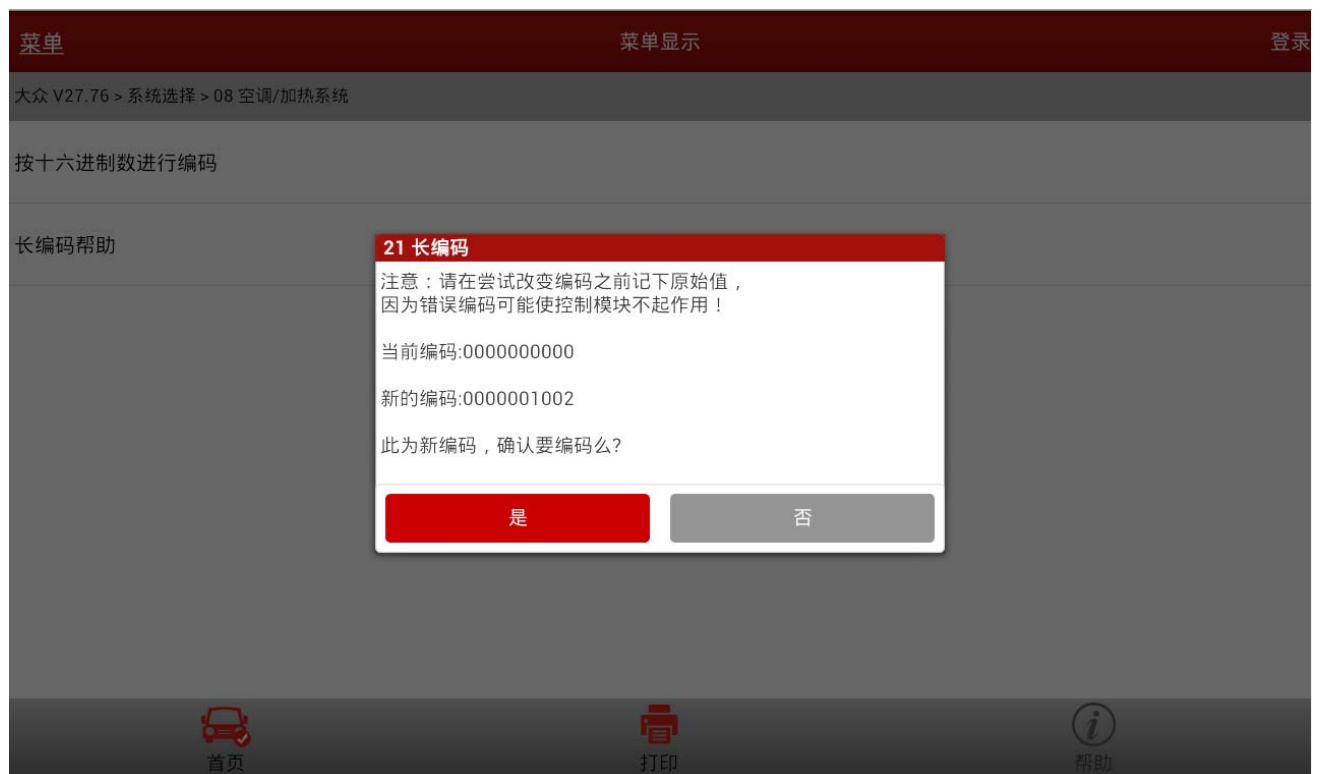

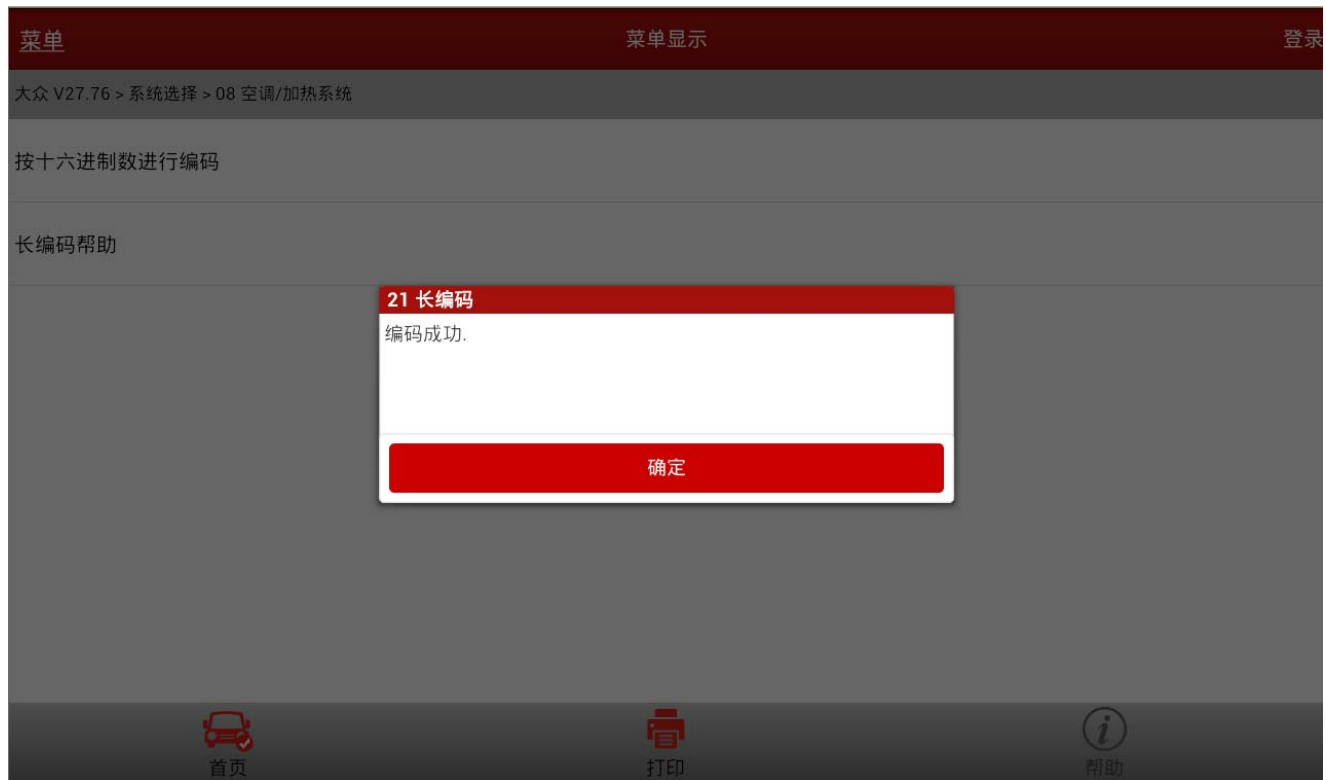

- 6). 点击【确定】，显示版本信息界面，其中编码车间代码、长编码显示数据不全为 0，此时长编码完成；

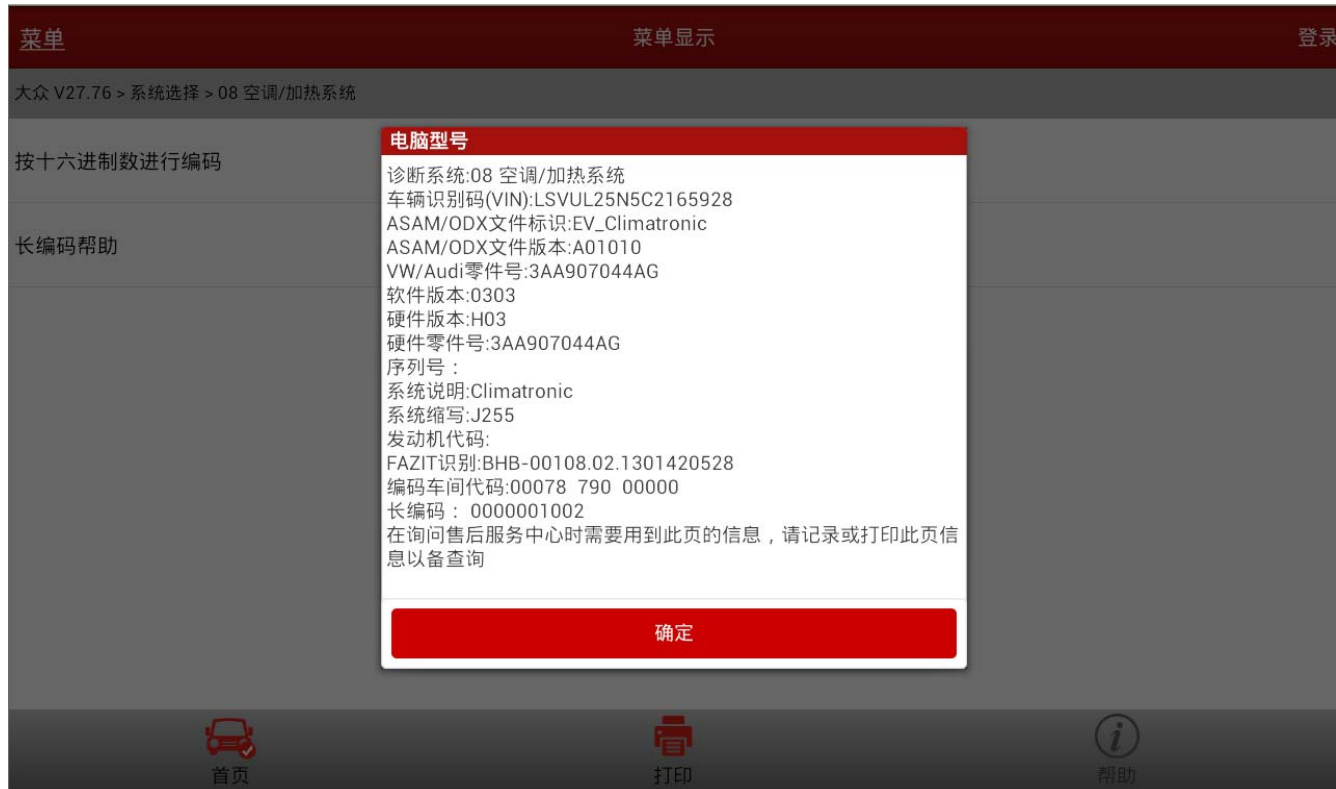

- 7). 在完成匹配后，应选择【读故障码】功能查询故障码，若无故障码显示，说明空调系统长编码已成功完成。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。