

2015 款宝骏 610 气囊更换后故障报警灯闪烁解决操作方法

| 产品型号 | 日期 | 编号 |
|------------|----------|----|
| X431Pro 系列 | 20160127 | — |

实测车型：

- 宝骏 610，2015 款，VIN=LZWADAGA2EB2****，如图 1。



图 1

故障说明：

- 更换新气囊和新气囊 ECU 之后，仪表气囊报警灯有规律闪烁，如图 2。



图 2

操作指引:

- 1). 选择柳州五菱 V20.32 以上版本;
- 2). 选择宝骏 630 (原车是宝骏 610, 但气囊系统是相同的, 可以通用);
- 3). 选择安全气囊系统 (SRS), 如图 3;



图 3

4). 选择大陆电子安全气囊系统, 如图 4;



图 4

5). 选择动作测试, 如图 5;



图 5

6). 选择锁定 SDM, 如图 6;



图 6

7). 提示“通讯中, 请等待……”, 如图 7;

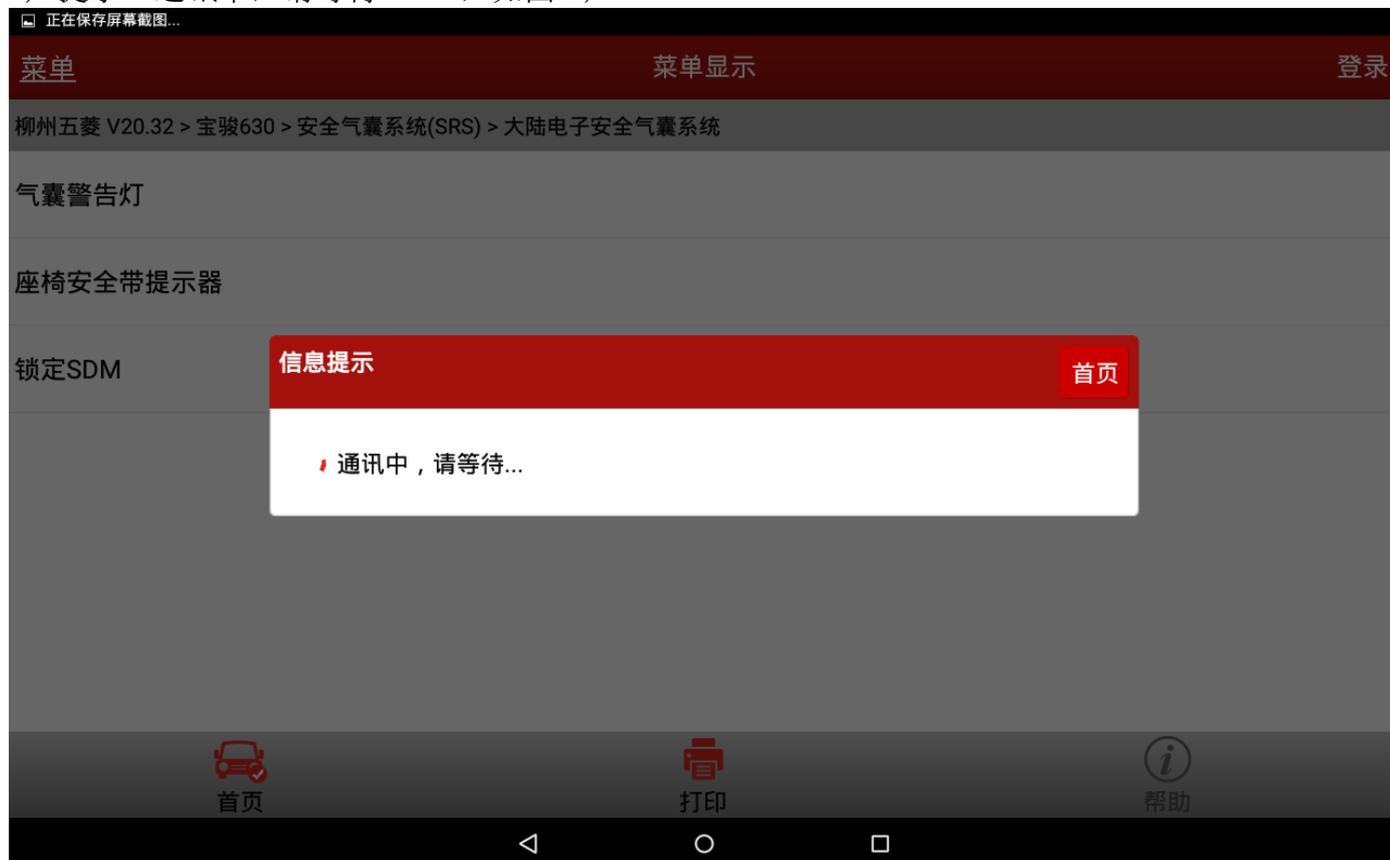


图 7

8). 按提示设定成“打开”。关闭钥匙，试车之后，故障灯不再闪烁，问题解决。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”!

