

# X431Pro 故障码帮助快速找到帕萨特故障问题

| 产品型号       | 日期       | 编号 |
|------------|----------|----|
| X431Pro 系列 | 20160104 | —— |

## 实测车型：

- 帕萨特，2003 款，VIN=LSVCH49FX324\*\*\*\*\*

## 功能说明：

- X431Pro 系列的故障码帮助说明，给维修技师提供了详细的故障码含义、故障产生原因、故障产生症状和故障解决方法，这给快速解决汽车故障带来极大帮助。

## 故障说明：

中心模块有两个故障码，如图 1。

- 01044 控制单元编码错误
- 00912 左前电动门窗开关-E40 SP：信号错误



图 1

## 操作指引：

- 1). 选择“01044 控制单元编码错误”，然后点击右下角“帮助”，因为提示信息比较多，所以提示内容有两页说明，如图 2 和图 3：

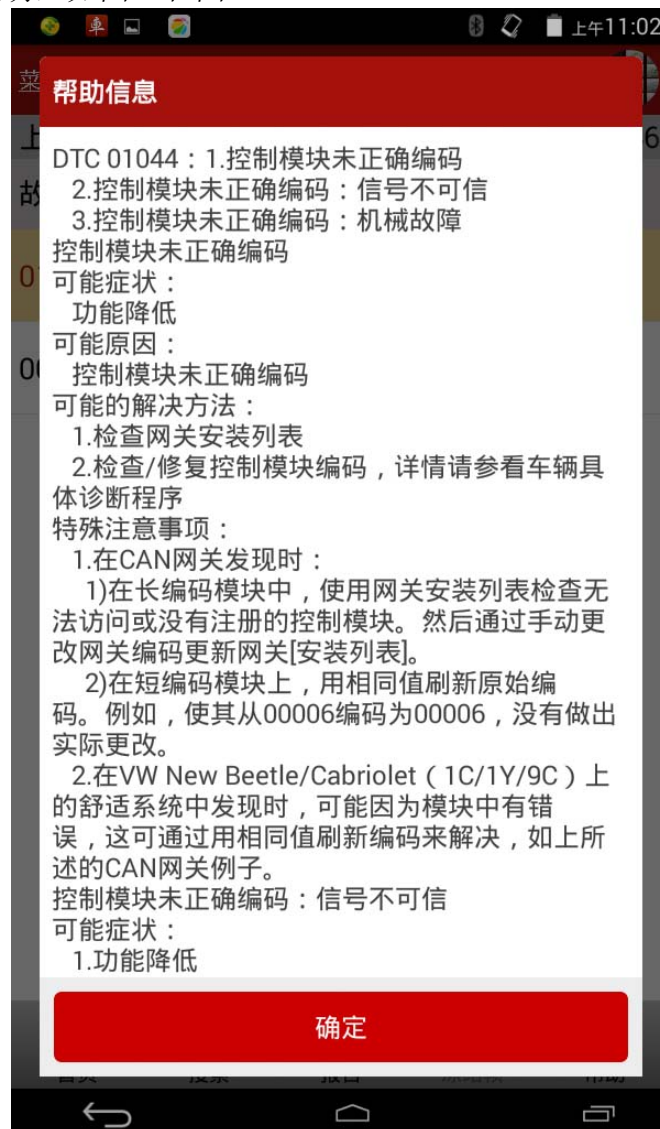


图 2

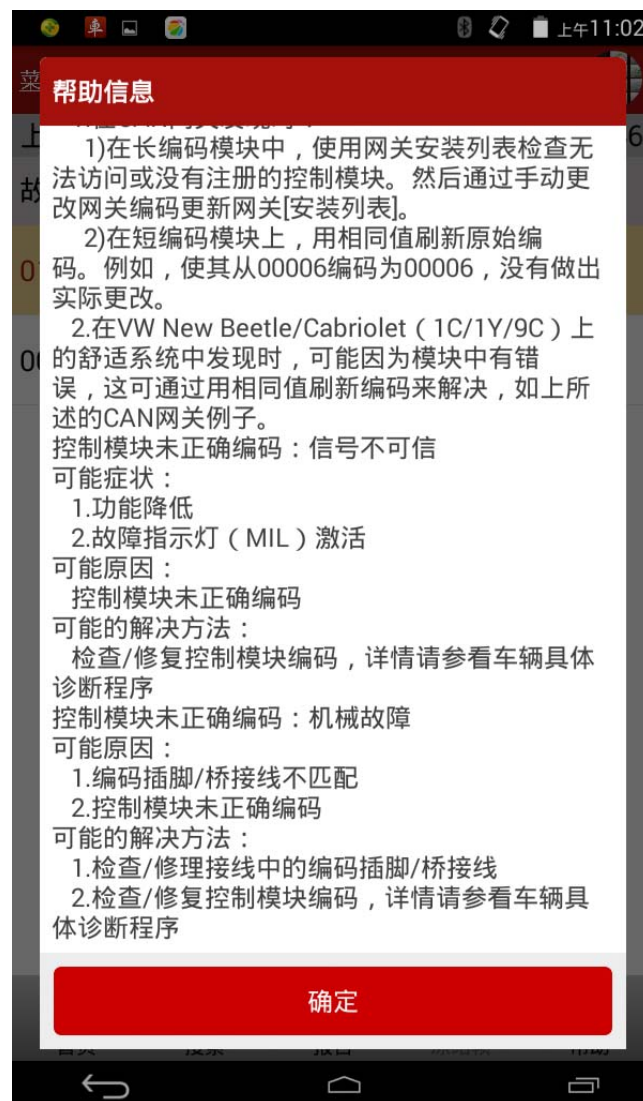


图 3

2). 选择“00912 左前电动门窗开关-E40 SP: 信号错误”，然后点击右下角“帮助”，提示内容如图 4 所示：

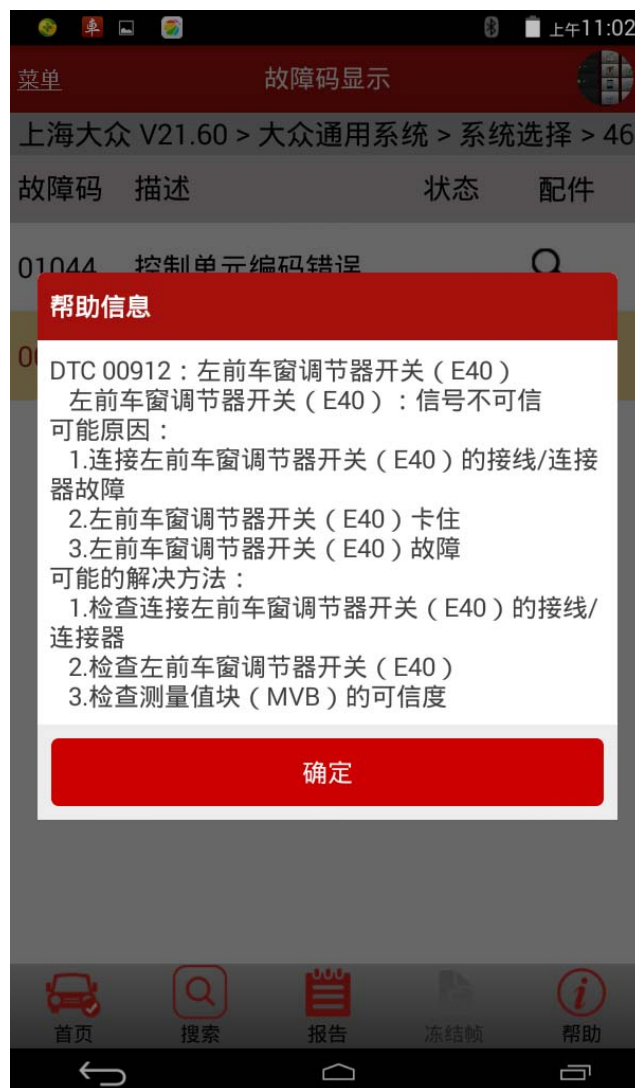


图 4

3). 考虑到“00912 左前电动门窗开关-E40 SP: 信号错误”故障码有“SP”提示, 可能是偶发故障, 所以先解决控制单元编码的问题。

- A). 选择上海大众 V21.60 以上版本;
- B). 选择大众通用系统;
- C). 选择系统选择;
- D). 选择 46 中心模块, 如图 5;

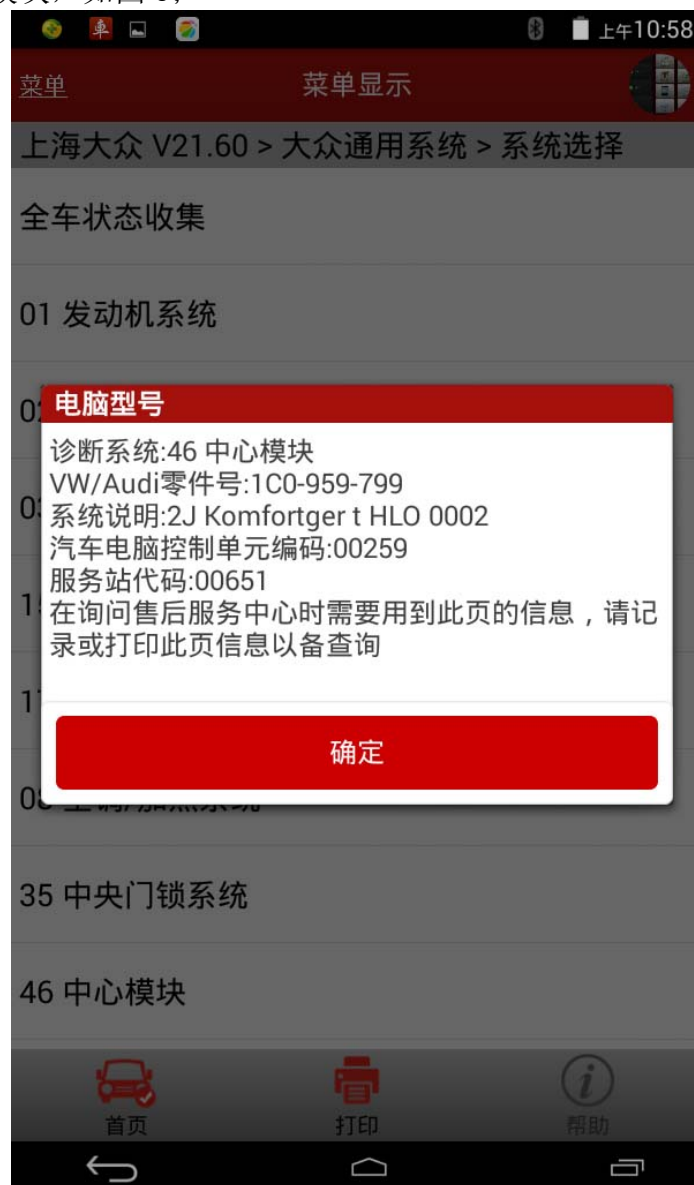


图 5

E). 选择 07 控制单元编码，如图 6；



图 6

F). 提示舒适系统（J393）编码信息，如图 7；



图 7

G). 确定后提示编码注意事项，要求记下原始值，确保出错之后可以还原，如图 8；



图 8

H). 确定之后，输入正确的控制单元编码“00259”，如图 9；

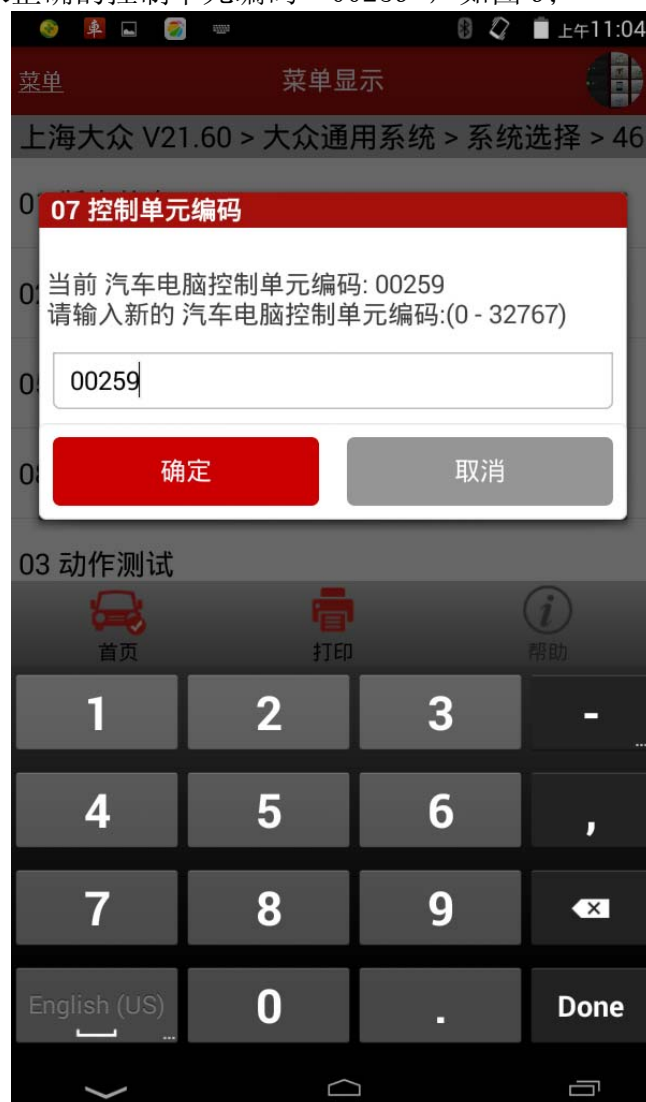


图 9

I). 提示“编码成功”，如图 10；

- 注意:如果输入的控制单元编码不正确，也有可能提示“编码成功”，但是重新进入“02 读故障码”，将会反馈故障码“01044 控制单元编码错误”。



- 4). 本车型输入“00259”编码之后，重新进入读取故障码，反馈无故障码。起动发动机并行车检验，车辆工作一切正常，故障排除。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

