

# 2011 款标致 3008 电子节气门匹配操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20161121	—

## 实测车型：

- 标致 3008, 2011 款, 发动机型号 5F02, 如图 1。



图 1

- VIN=VF30U5FVXBS0\*\*\*\*, 如图 2。



图 2

## 功能说明：

当更换喷油器、燃油泵或断电车辆清洗节气门后，出现以下情况，需要 X431 解码器执行此服务流程。

- 发动机加速迟缓；
- 发动机失速（启动后）；
- 发动机加速迟缓（返回到怠速时）；

## 操作指引:

- 1). 选择东风标致 V42.97 以上版本;
- 2). 选择自动搜索, 如图 3;

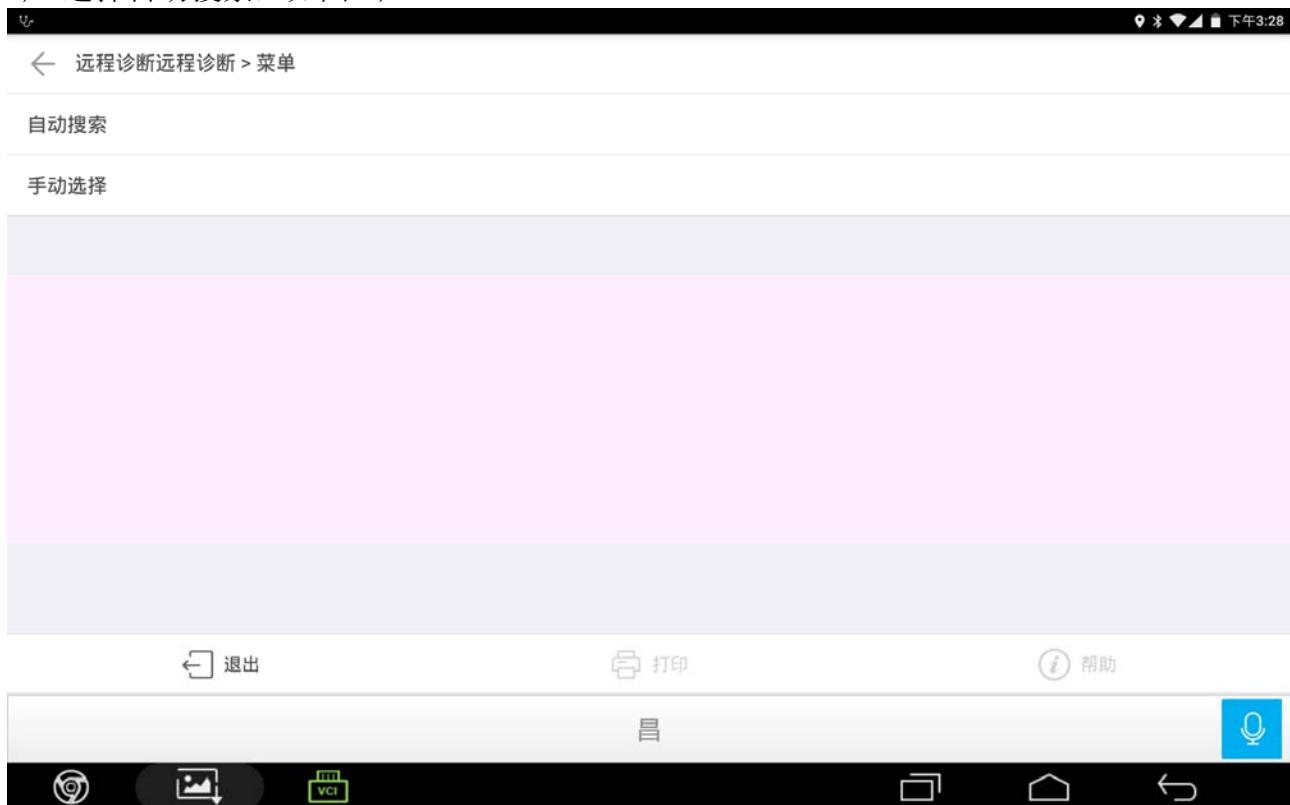


图 3

- 3). 显示车辆信息, 确定后点击是, 如图 4;

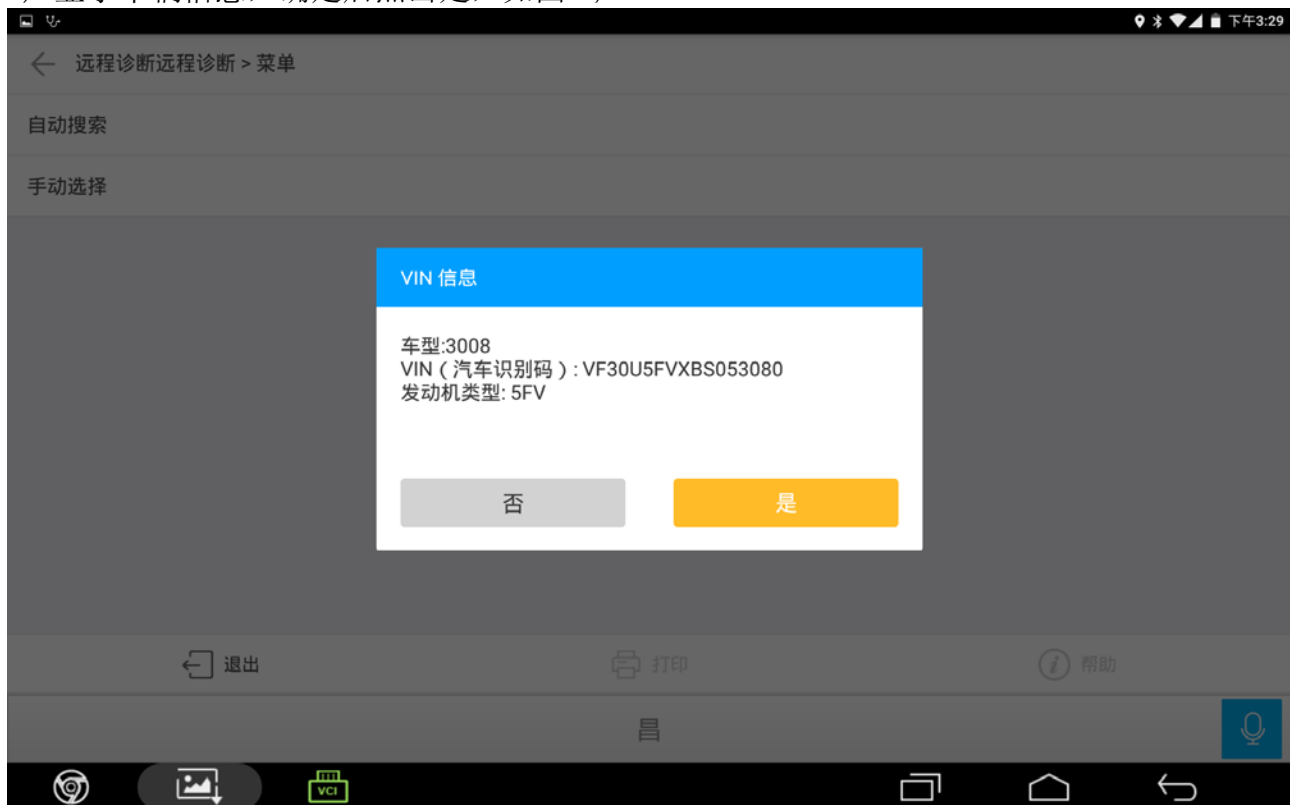


图 4

4). 选择系统选择;

5). 选择发动机 ECU, 如图 5;



图 5

6). 选择特殊功能, 如图 6;



图 6

7). 选择节气门学习/自适应初始化, 如图 7;



图 7

8). 提示喷油器 ECU 初始化程序执行说明, 点击确定, 如图 8;

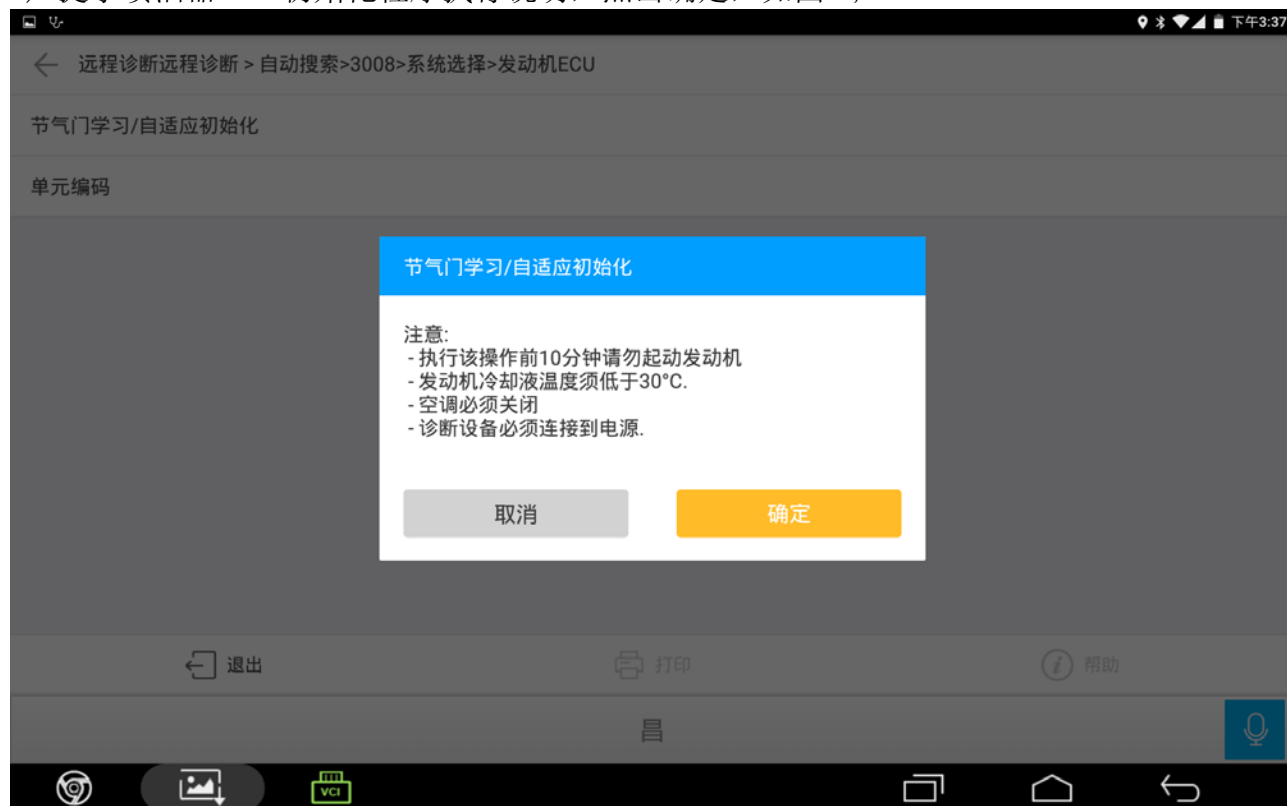


图 8

9). 提示：关闭点火开关将自适应值复位值至 0，等待 15 秒。关闭点火开关后点击确定，如图 9；

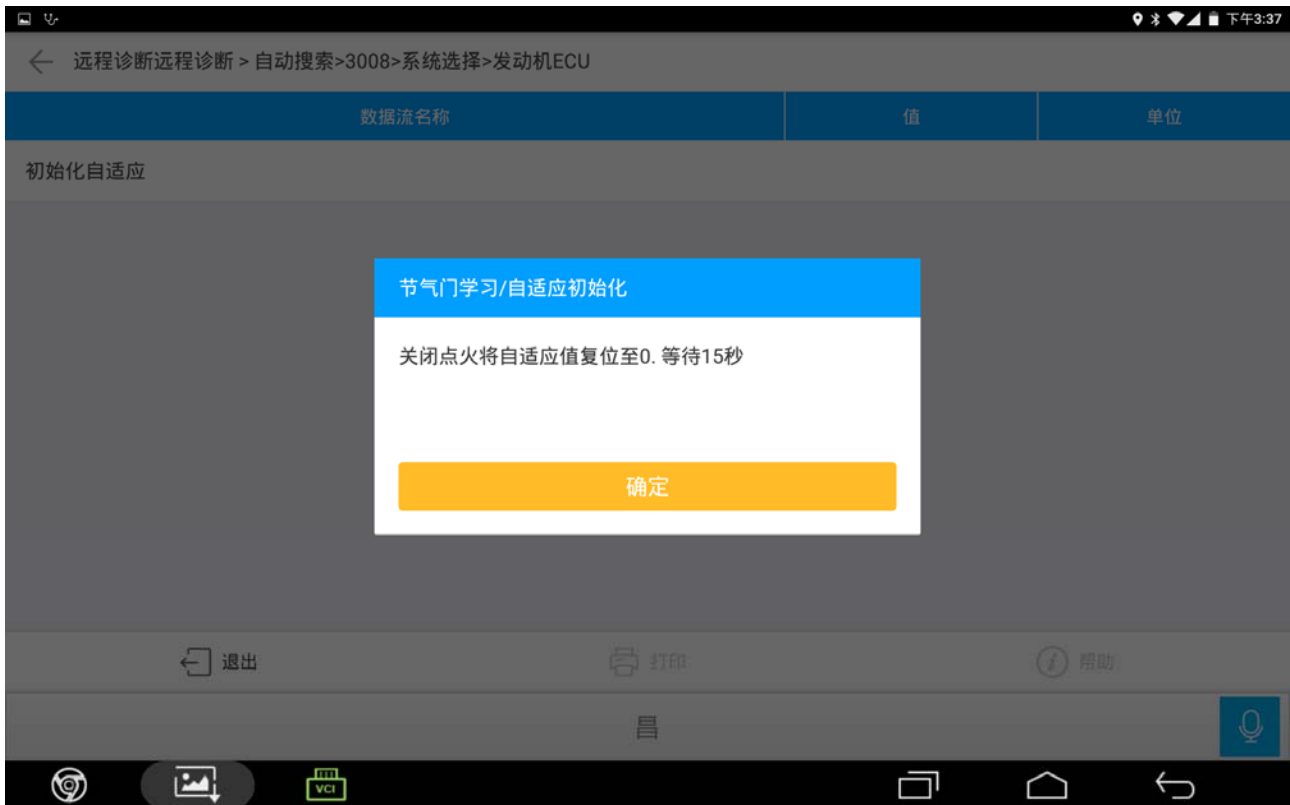


图 9

10). 进入执行需等待 15 秒，如图 10；

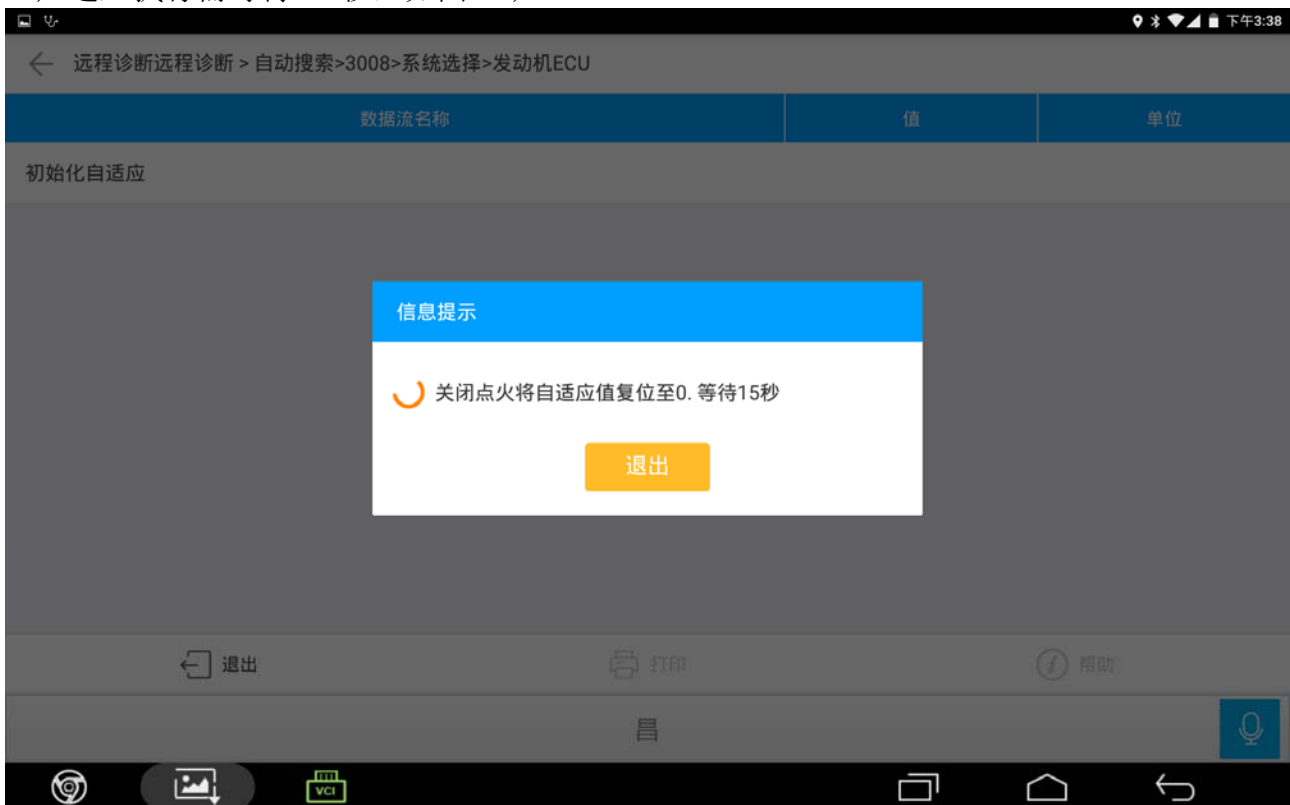


图 10

11). 按提示打开点火开关操作后点击是，如图 11；

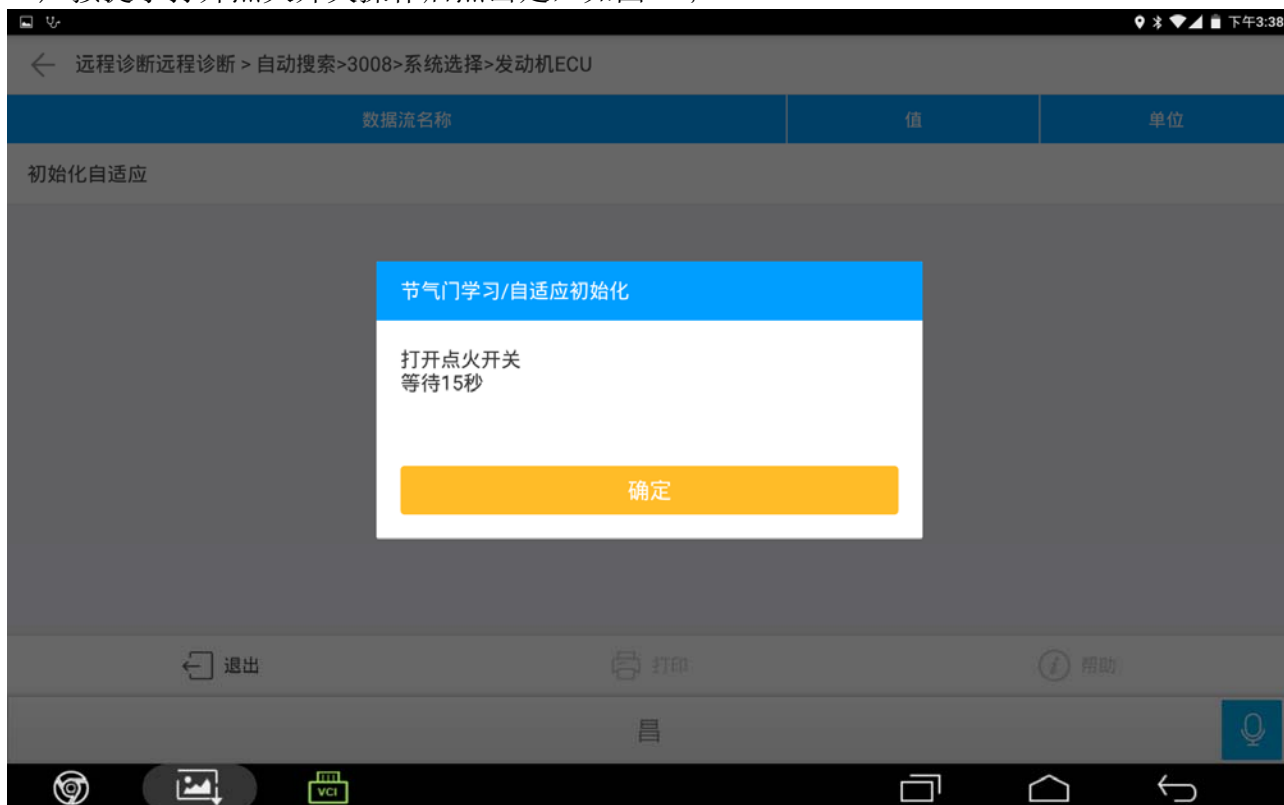


图 11

12). 进入执行需等待 15 秒，如图 12；

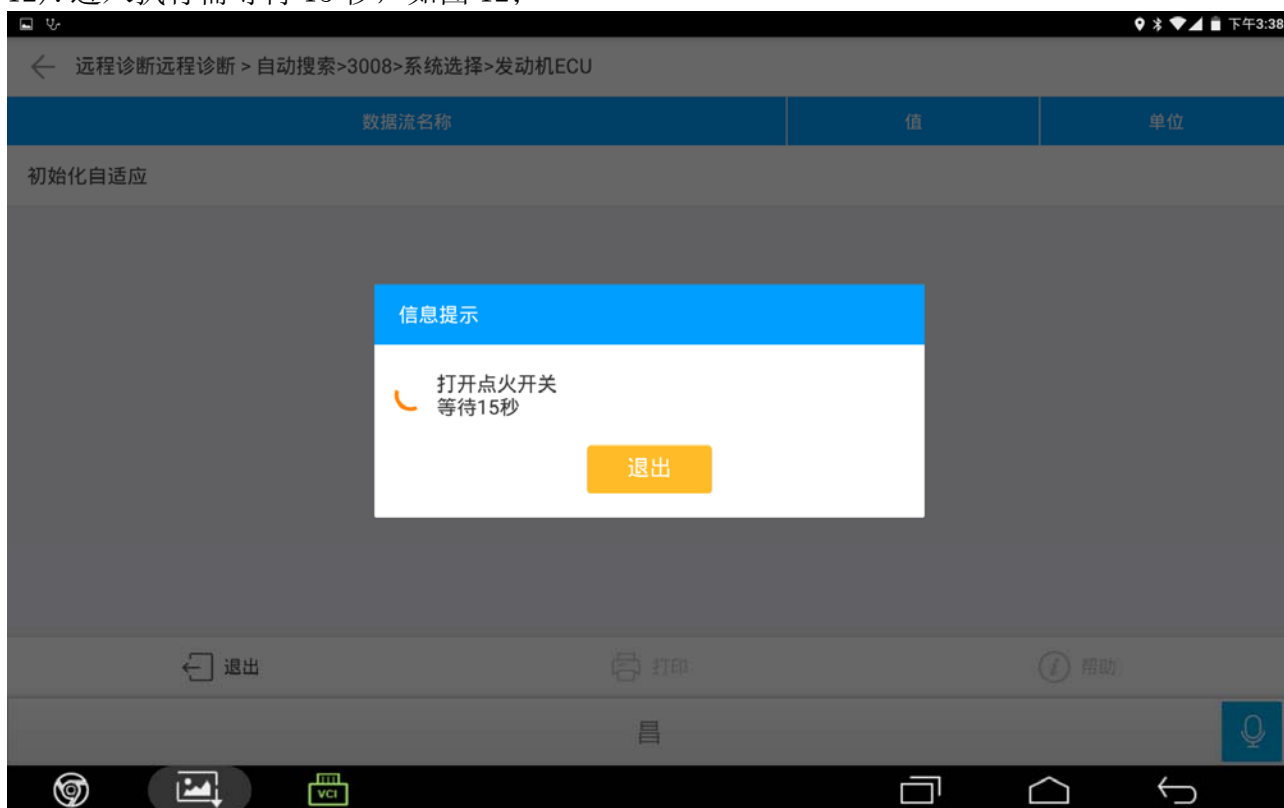


图 12

13). 提示：点火开关关闭保存已编程的值，操作后点击确定如图 13；

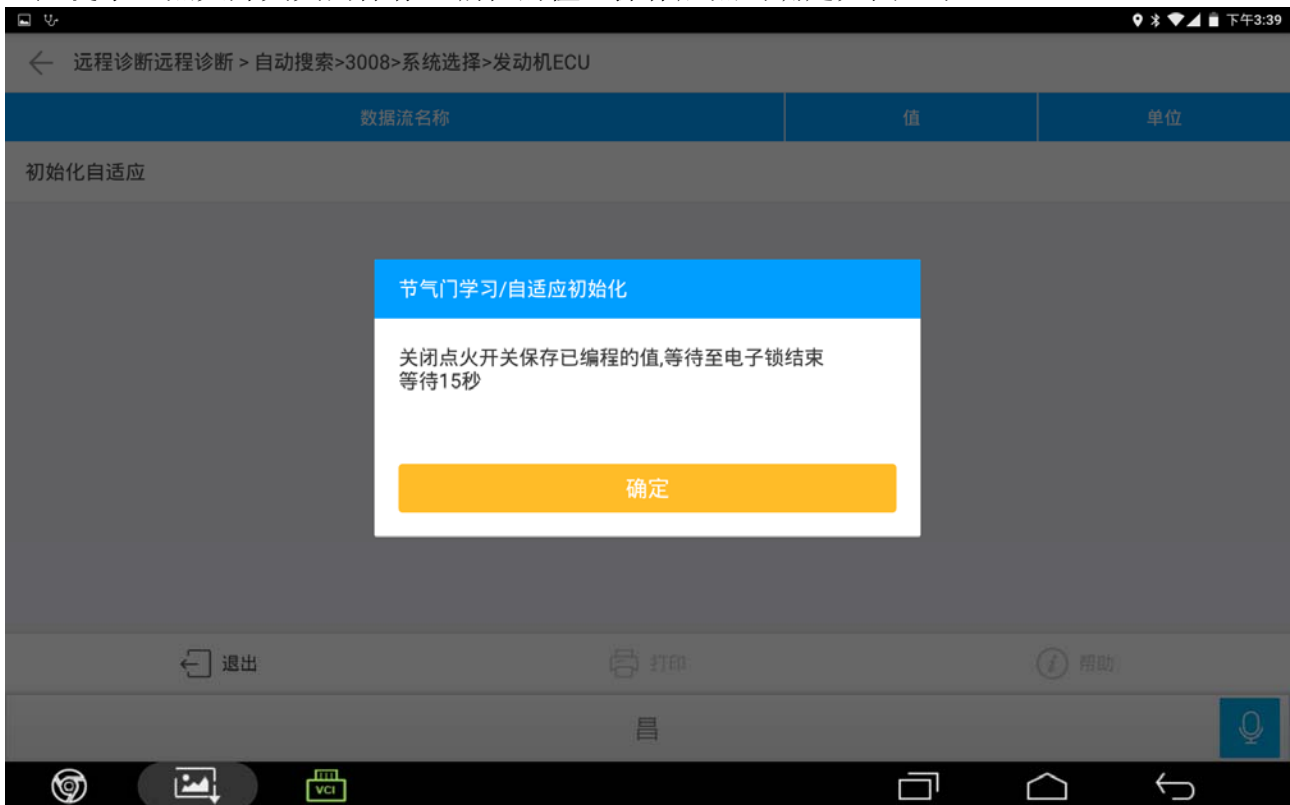


图 13

14). 进入保存编程值需等待 15 秒，如图 14；

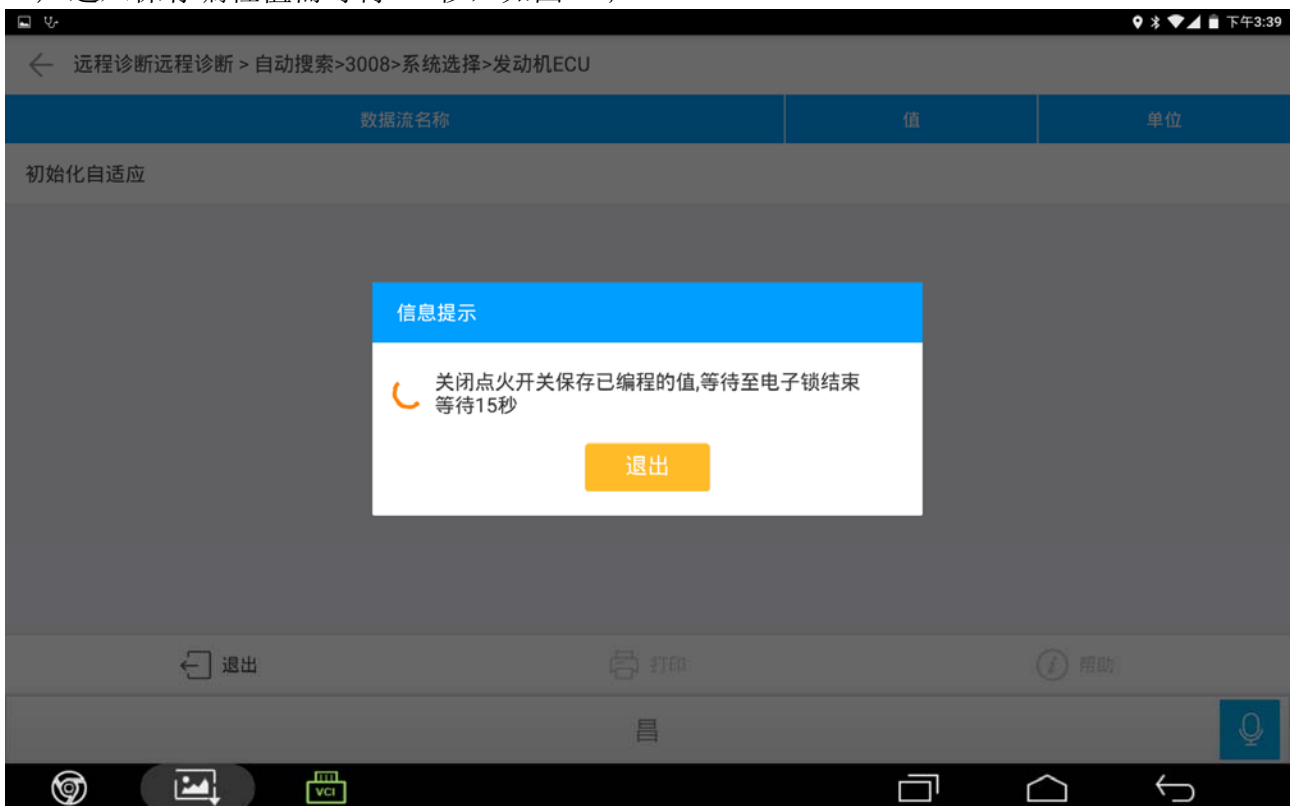


图 14

15). 按提示重新打开点火开关, 点击确定, 如图 15;

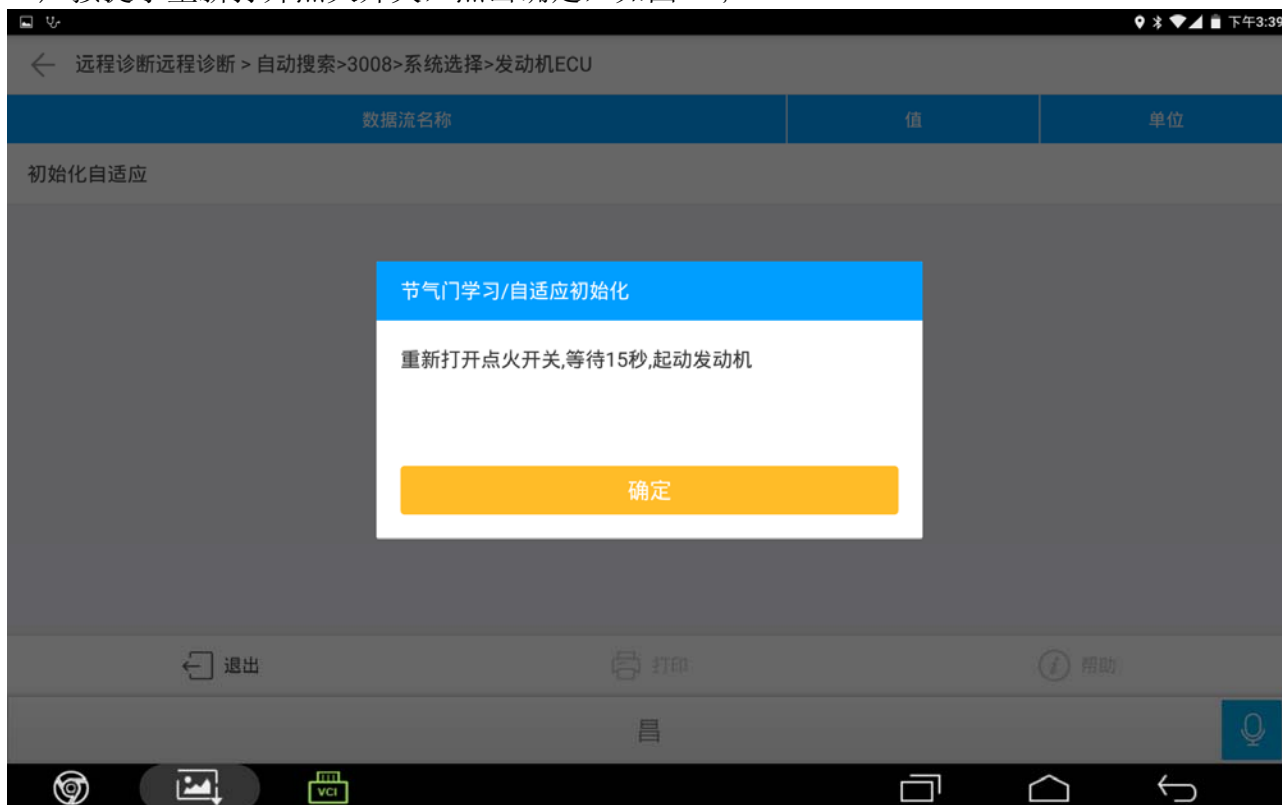


图 15

16). 等待 15 秒启动发动机, 点击确定, 如图 16;

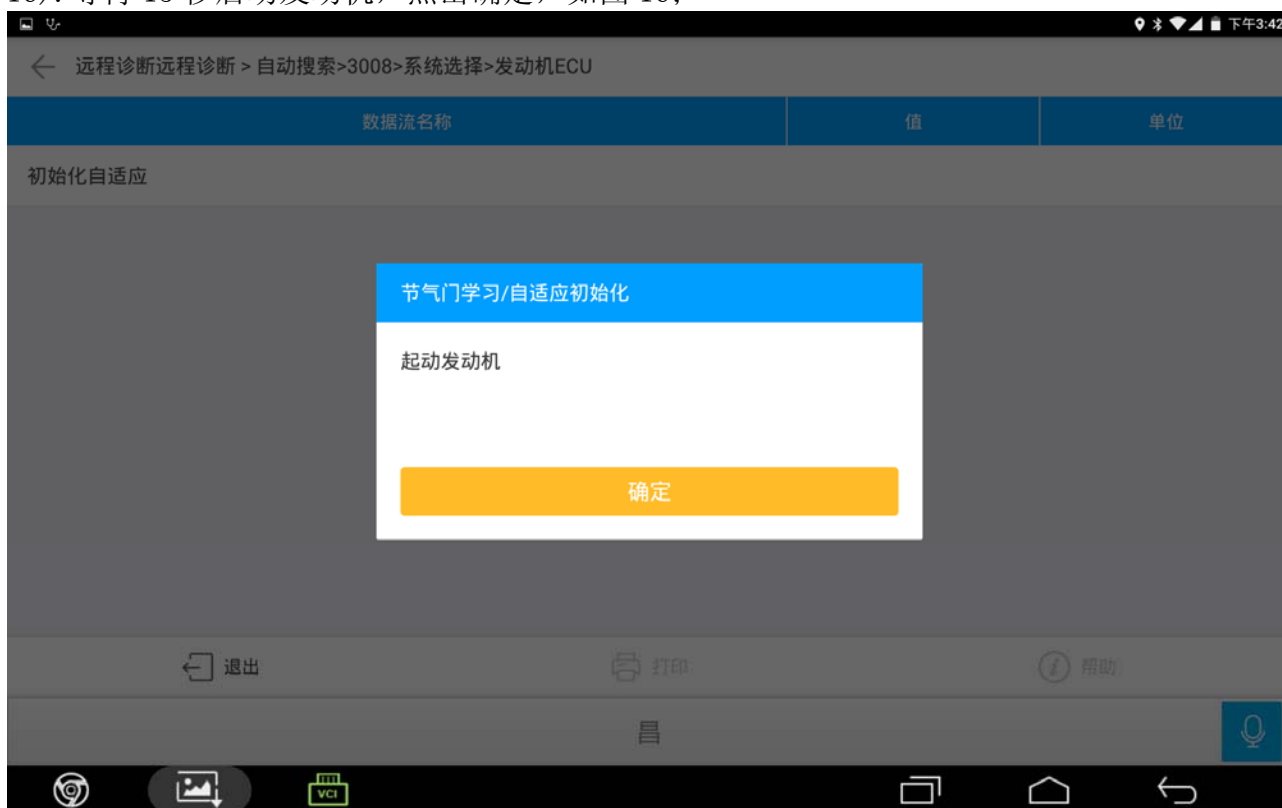


图 16



17). 按提示怠速状态运行, 不要加速, 直到冷却风扇运行后点击确定, 如图 17;

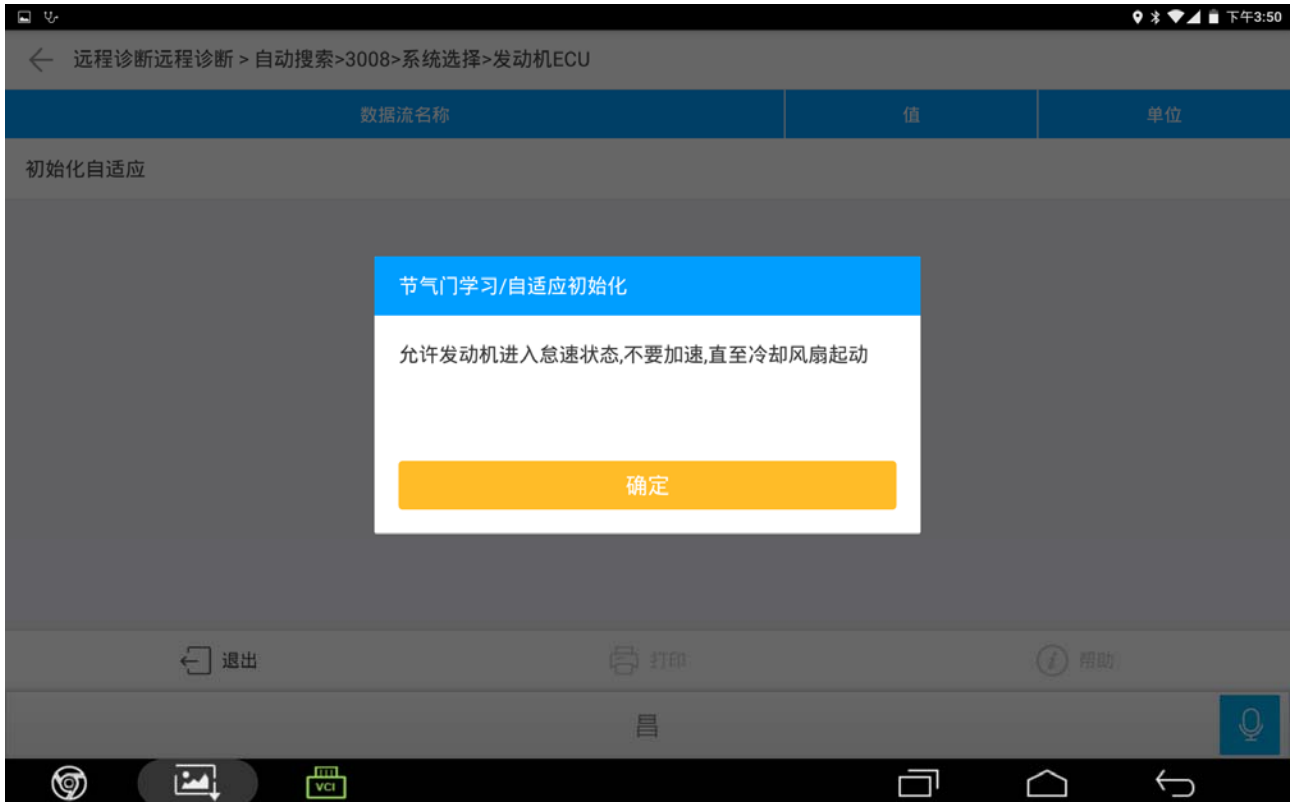


图 17

18). 交车给客户前道路测试提示, 了解后点击确定, 如图 18;



图 18

- 19). 提示：已经成功执行此功能，如果想再次执行，请关闭诊断设备与汽车之间的连接并等待 30 分钟，点击确定，如图 19；

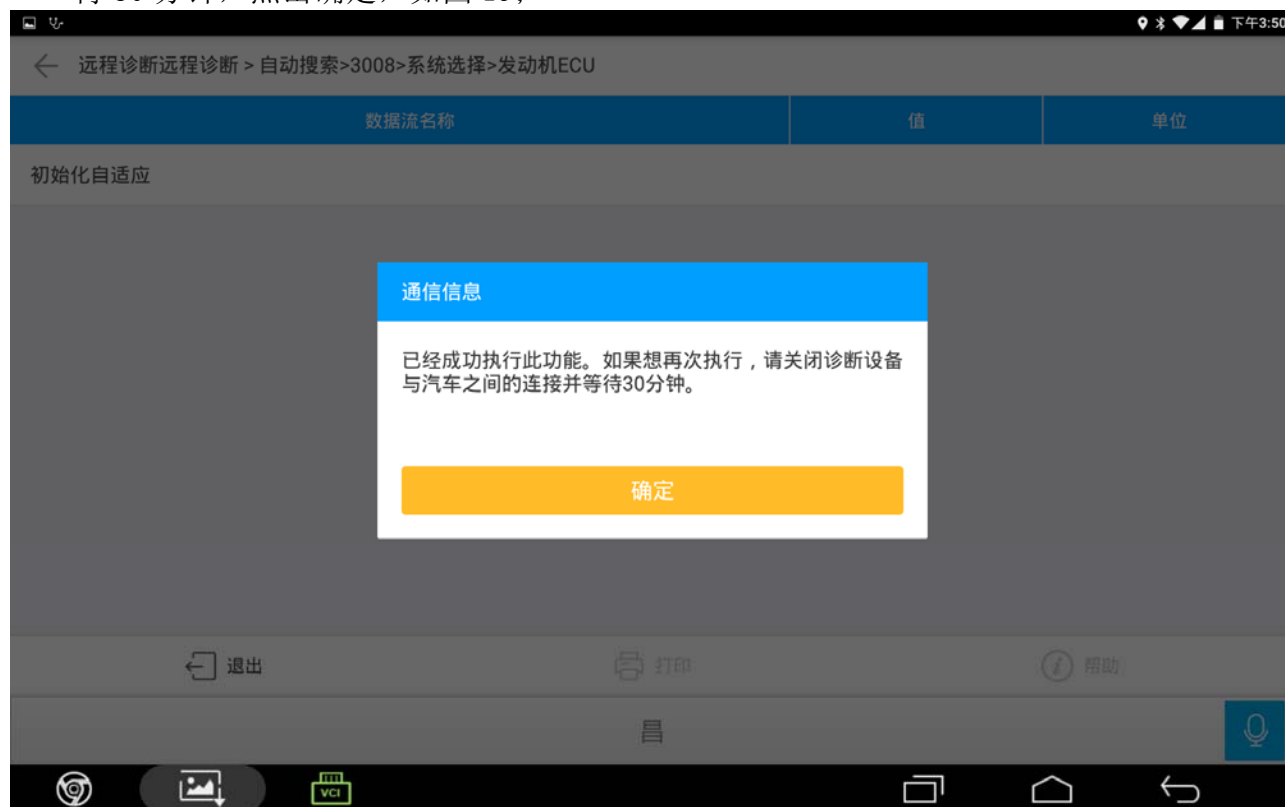


图 19

- 20). 关闭钥匙：重新启动怠速正常；路试正常；故障排除。

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。