

比亚迪 F6 邦奇 CVT 自动变速箱离合器学习操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160701	——

功能说明：

- 当如下如下情况之一时需要执行自学习功能：
- 出现故障码 P0810: 离合器下线未匹配完成；
- TCU(自动变速箱控制器)刷写了软件；
- 更换了 TCU(自动变速箱控制器)；
- 更换了变速箱；
- 本学习功能适用比亚迪 F6、G3、S8、吉利帝豪、东南菱悦、东南 V6、海马普力马、长城汽车等装配邦奇 CVT 自动变速箱车型，以比亚迪 F6 为例对该功能进行操作说明；
- 故障码提示：P0810 离合器下线匹配未完成，如图 1



图 1

- 同时仪表上 SVS 灯闪烁，如图 2。



图 2

注意事项：

- 车辆静止；
- 不能踩油门；
- 稳定的发动机怠速转速；
- 稳定的发动机扭矩；
- 脚踩刹车，注意整个学习过程都必须踩紧刹车；
- 车辆保持低温（油温在 20-60 摄氏度之间）；
- 关闭车上所有电源；
- 学习过程中发动机不能熄火；

操作指引：

- 1). 选择比亚迪汽车 V17.80 以上版本；
- 2). 选择 F6；
- 3). 选择自动变速箱系统；
- 4). 选择 PUNCH 自动变速箱系统；

5). 选择离合器自学习(自适应值学习)功能, 如图 3;



图 3

6). 提示执行该功能条件, 请仔细阅读, 如图 4;

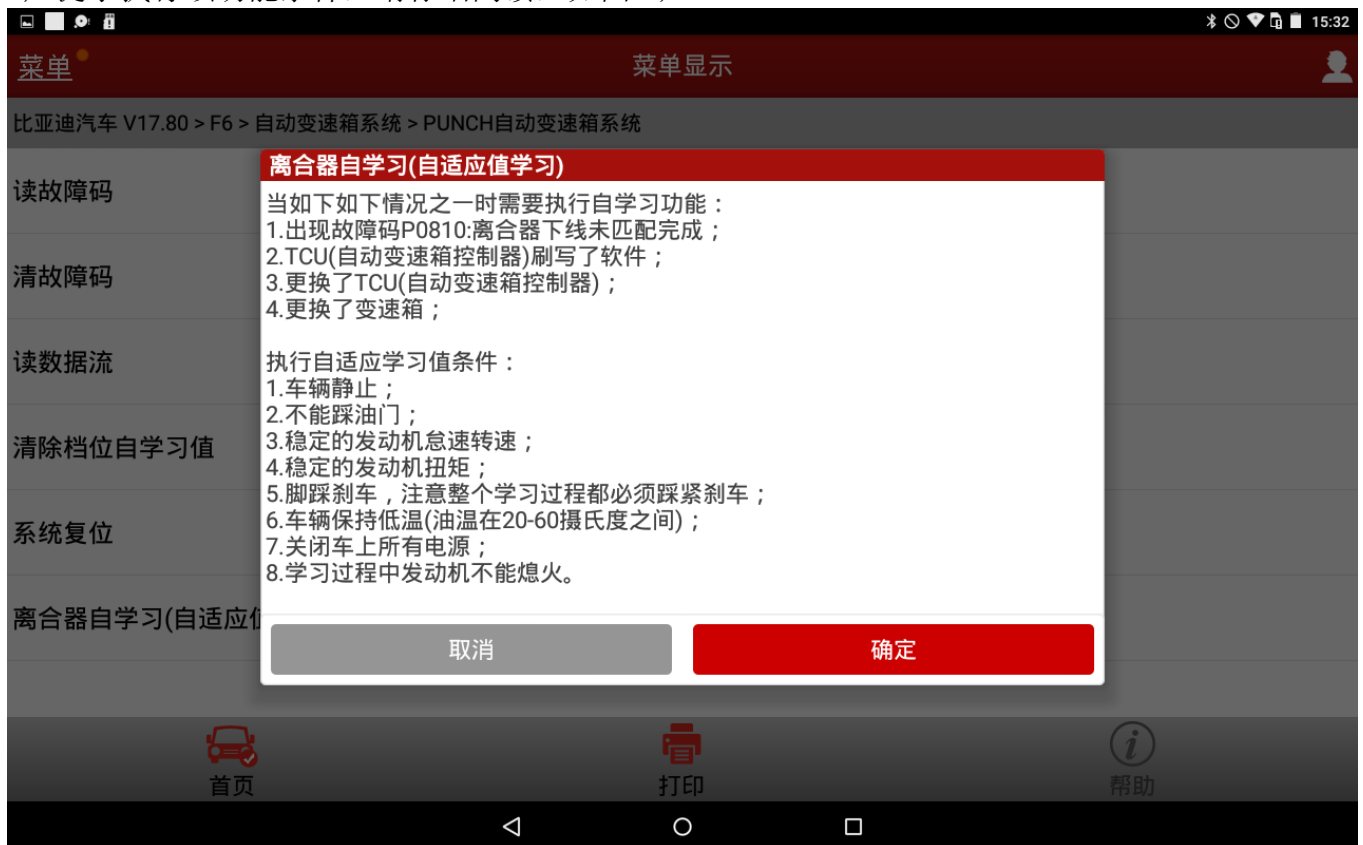


图 4

7). 按学习过程步骤操作, 如图 5;



图 5

8). 步骤执行完成后, SVS 灯会熄灭, 然后退出软件, 关闭钥匙。打开点火开关, 重新启动发动机, 试车验证自学习效果。