

# 2009 款~2014 款日产车系转向角传感器操作

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20150921	—



## 实测车型：

- 2013 款, QASHQAI, VIN= SJNFAAJ11U1\*\*\*\*\*;
- 2014 款, QASHQAI, VIN= SJNFCAJ10U2\*\*\*\*\*

## 故障说明：

拆卸、安装 ABS 执行器和电气单元，更换 4 个轮胎或轮胎换位，拆方向盘，换气囊游丝，换方向盘管柱等，需调整转向角传感器中间位置，否则会出现以下现象：

- 方向盘转到中间位置的时候，车轮没有在正前方；
- VDC OFF 指示灯和 SLIP 指示灯变亮，且不熄灭，见图 1；
- ABS 系统会产生“C1143 转向角传感器电路”的故障码。

## 注意事项：

- 功能执行前要将车辆保持处于直行状态、方向盘打正，即转向角范围  $0^\circ \pm 3.5^\circ$ ；
- 切勿摔落或拆装转向角传感器，否则容易损坏转向角传感器。
- 本文内容操作步骤以 2009 年款奇骏(X-TRAIL)为例。



图 1：奇骏 VDC OFF 警告灯

## 操作指引：

- 1). 打开点火开关；
- 2). 选择东风日产 V16.10 以上版本；
- 3). 选择 16PIN 车辆-手动选择-远东-中国-奇骏(X-TRAIL)-T31- 2008.09 以后；
- 4). 选择【系统选择】；
- 5). 选择【ABS(防抱死刹车系统)】；
- 6). 选择【读故障码】，出现故障码 C1143 转向角传感器电路，如图 2，此时需要进行转向角传感器调整；



图 2

7). 选择【读数据流】，获取转向角信号，调整转向角角度数至范围  $0^\circ \pm 3.5^\circ$ ，如图 3。



图 3

8). 选择【特殊功能】里的“转向角传感器调整”。出现提示如图 4、5；



图 4



图 5

9). 点击【确定】，此时正在进行转向角传感器调整，请勿碰方向盘，如图 6；



图 6

- 10). 等待约 10 秒钟，当设备接收 ECU 发送指令符合要求后，界面提示调整完成，如图 7，否则界面提示紧急停止，即调整失败；



图 7

- 11). 调整完成后，将点火开关转至 OFF 位置，然后再转至 ON 位置；  
12). 执行步骤 7，确认转向角度数范围  $0^\circ \pm 3.5^\circ$ ，如果超过范围，重复步骤 8~10；  
13). 清除 ABS 控制单元和 ECM 内的故障码；  
14). 将点火开关转到 OFF 位置。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

