

2014 款上海大众新菠萝故障码“P106900—碰撞切断已触发”解决操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160720	—

实测车型：

- 上海大众新菠萝，2014 款，VIN:LSVGZ26R3E20*****如图 1。



图 1

故障说明：

- 仪表板转向系统故障报警灯点亮，系统存在故障码“P106900—碰撞切断已触发”。

注意事项：

- 打开点火开关；
- 电池电压保持>12 伏特
- 在 WiFi 良好状态执行，否则会因信号不良导致诊断异常。

操作指引：

- 1). 选择上海大众 V21.61 以上版本；
- 2). 选择大众通用系统；
- 3). 选择系统选择；
- 4). 选择 44 转向助力系统，如图 2；

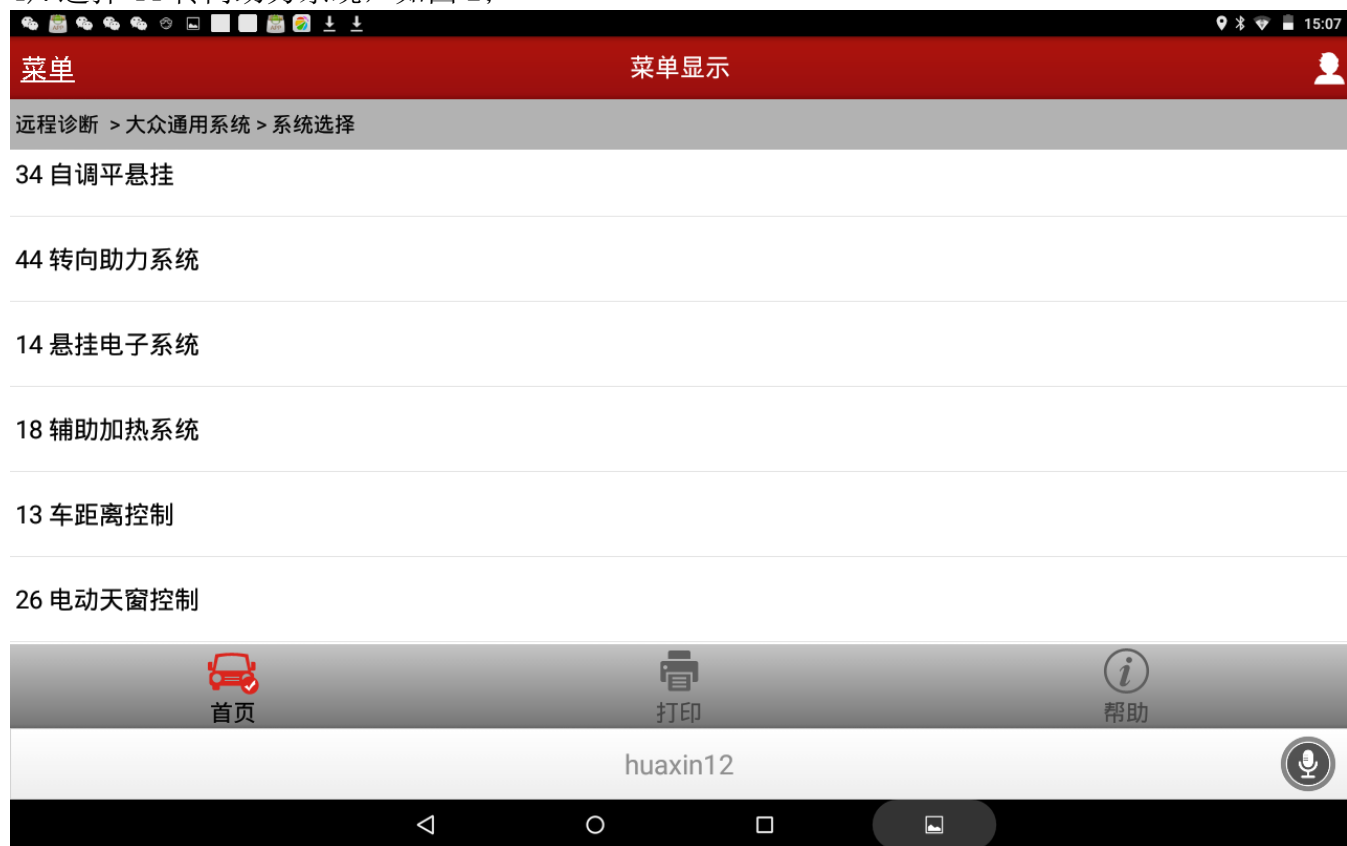


图 2

5). 执行【读取故障码】，显示“P106900—碰撞切断已触发”，如图3，故障码无法清除；



图 3

6). 执行【安全登录】，输入“20103”，如图4，提示登陆成功后执行下一步；

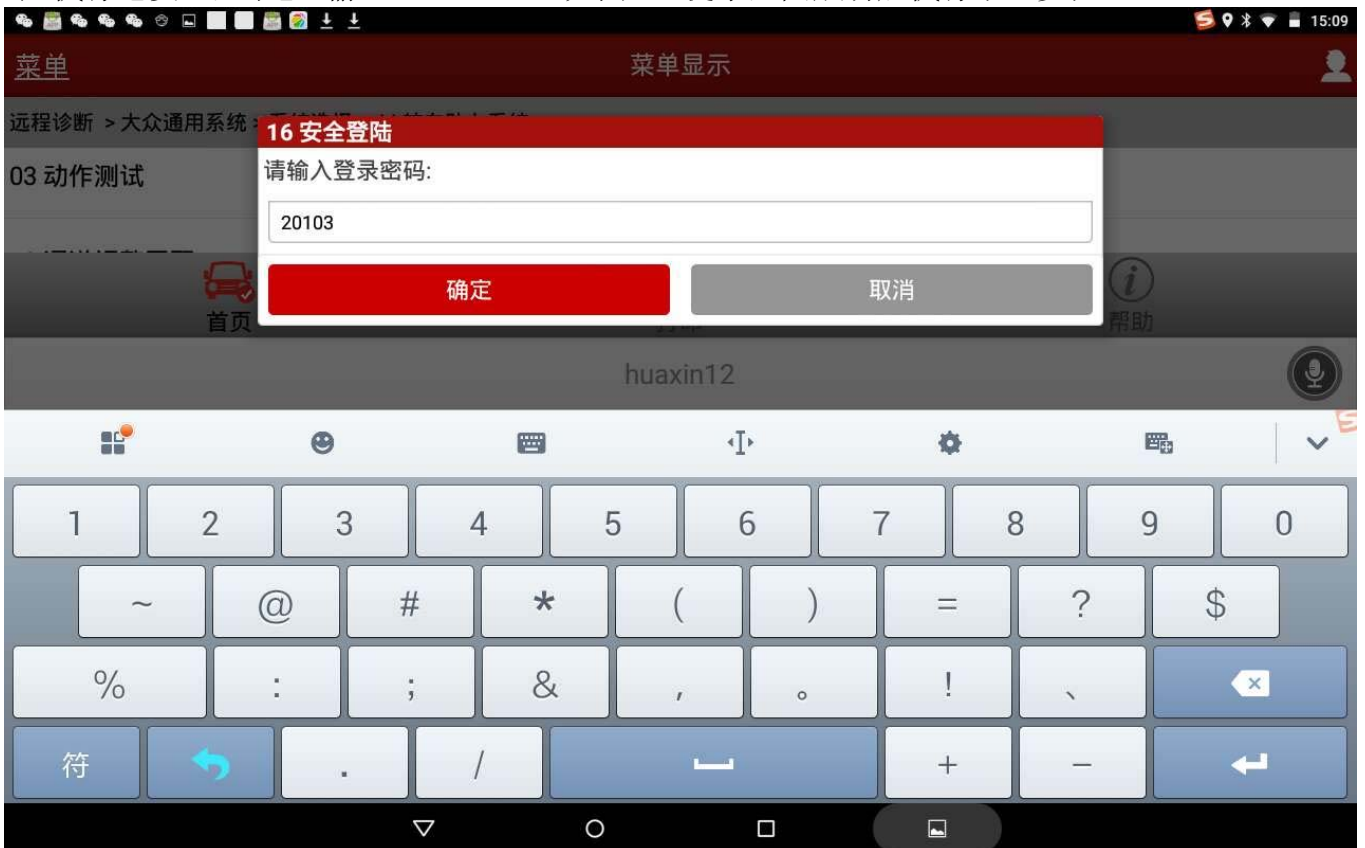


图 4

7). 执行【04-系统基本调整】，点击所有匹配值的复位，如图 5；



图 5

8). 执行所有匹配值的复位状态提示【正确完成】，如图 6，



图 6

9). 执行【清除故障码】成功后仪表故障灯熄灭，动力转向恢复正常。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。