

吉普指南者节气门学习

实测车型：

- 2014 年款，吉普指南者，2.4L，VIN:1C4NJRAB1ED55****，如图 1。

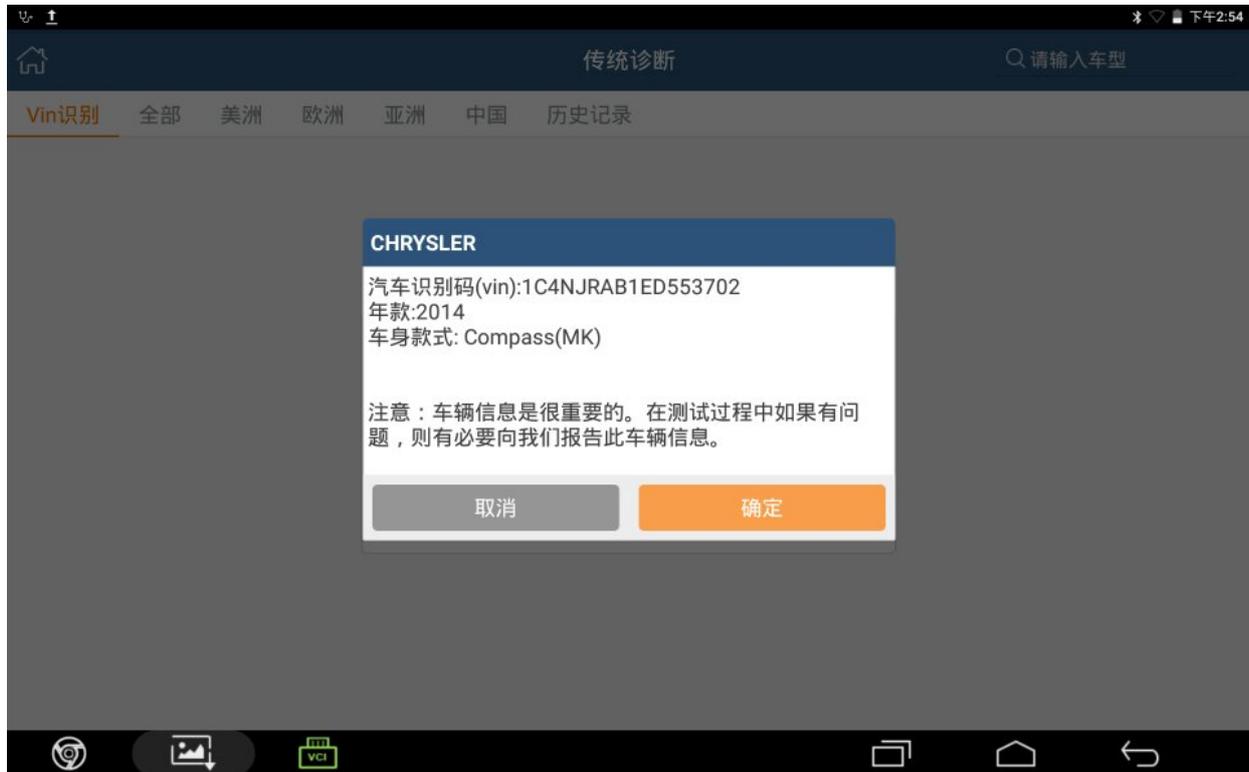


图 1

故障说明：

- 此车清洗了节气门，导致怠速不正常，因此，需对节气门进行重新学习。

操作指引:

- 1). 选择“吉普 V31.40”或以上版本;
- 2). 选择“快速测试”;
- 3). 选择“PCM”
- 4). 选择“特殊功能”;
- 5). 选择“学习 ETC (电子节气门控制)”, 出现提示框, 如图 2;



图 2

6). 点击“确定”，提示“将油门踏板踩到底并保持住，节气门全开”，如图 3；



图 3

7). 按提示操作车辆，点击“确定”，提示“松开加速踏板并按 确定”，如图 4；

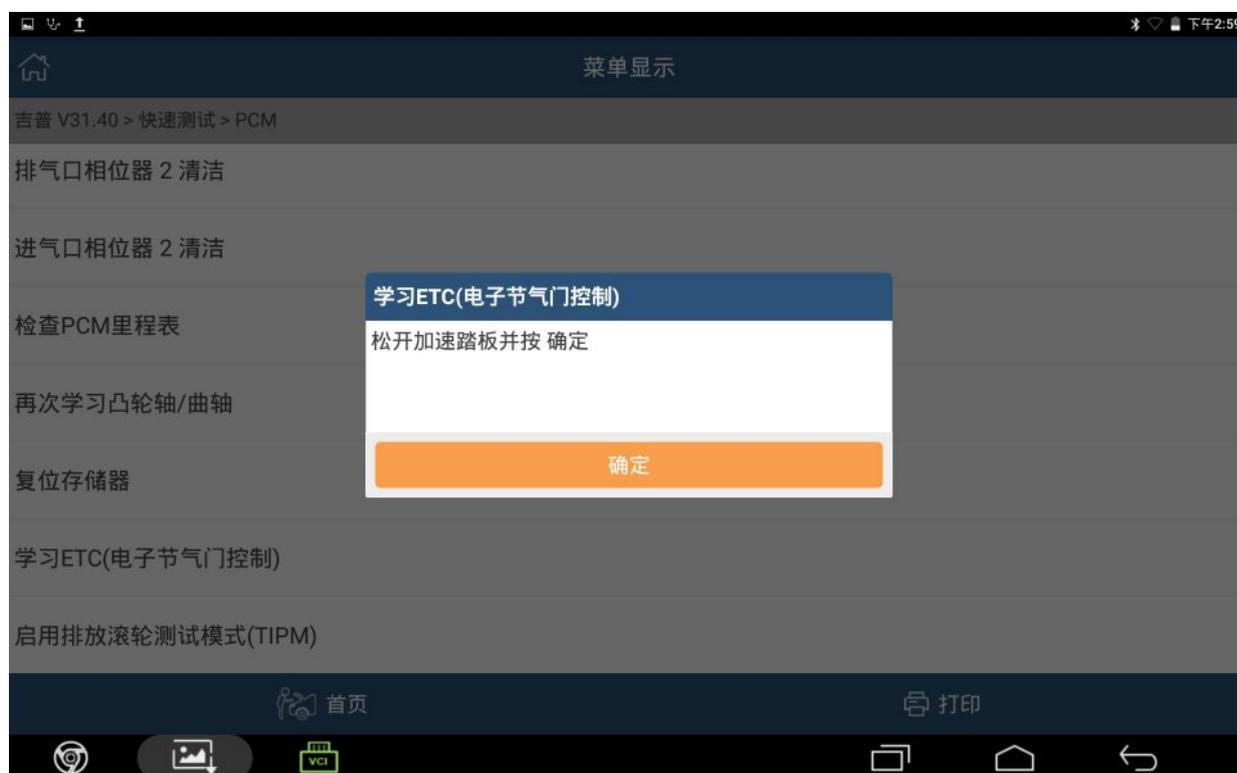


图 4

8). 松开加速踏板后, 点击“确定”, 提示“不要触碰加速踏板...”, 如图 5;

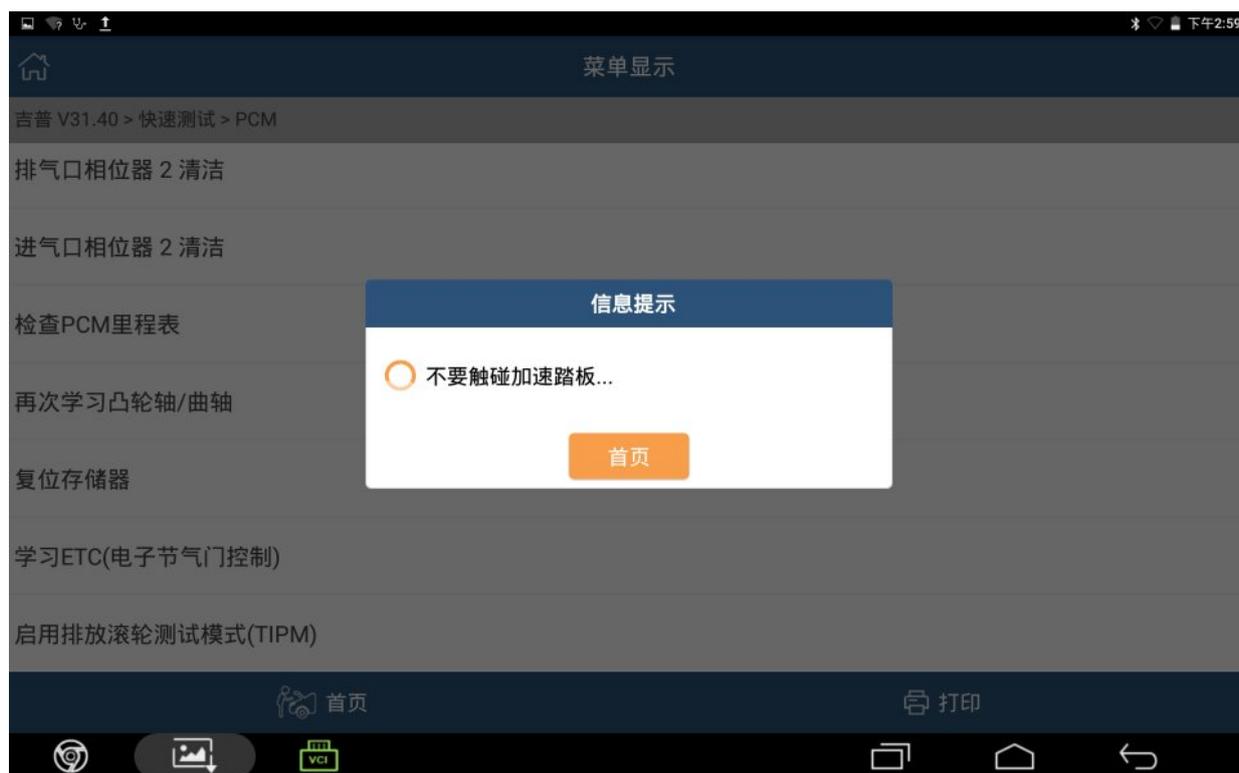


图 5

9). 按提示要求, 不触碰加速踏板, 一段时间后, 提示“ETC 学习成功”, 如图 6;

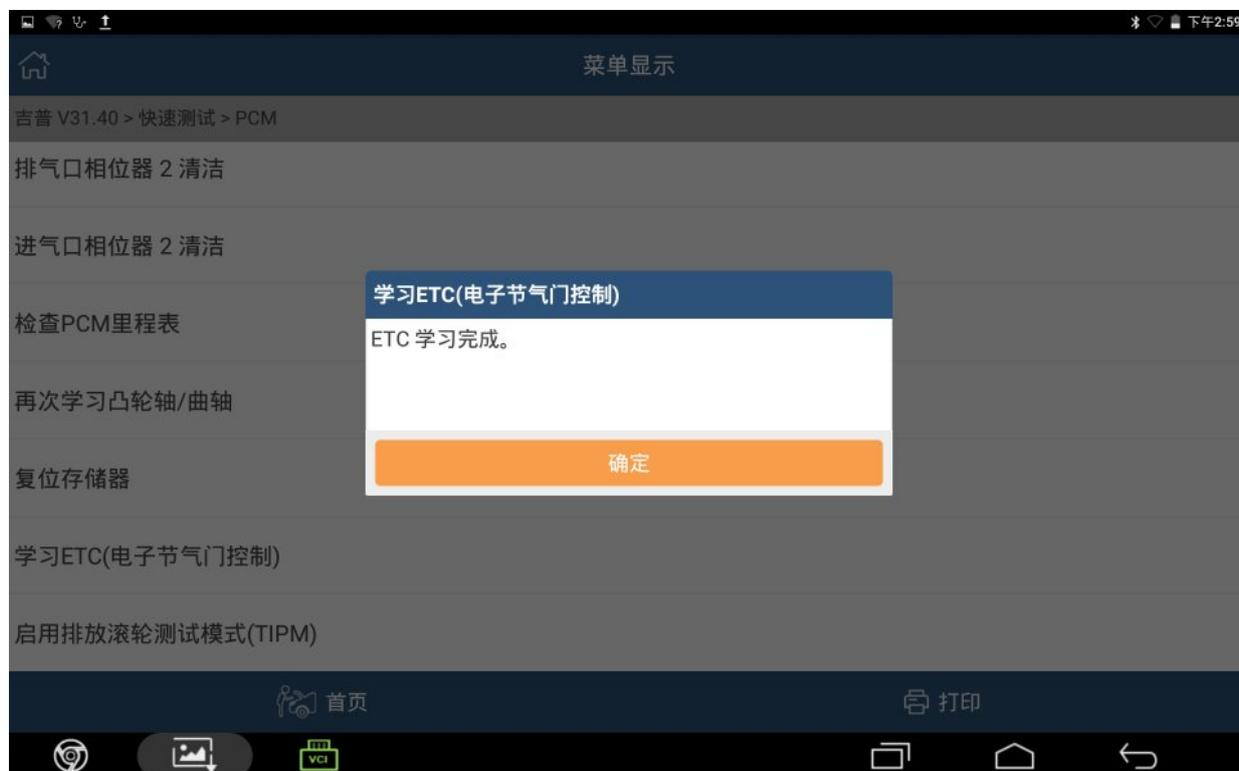


图 6

10). 点击“确定”，提示“学习通过”，如图 6。此时，点击“确定”，并着车，怠速正常，说明节气门学习成功，如图 7。



图 7

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。