

2013 款郑州日产帅客 CDV1.6L 更换全新发动机 ECU 匹配操作方法

实测车型：

- 2013 年郑州日产帅客 CDV 1.6L，发动机型号：TU5JP4。

注意事项：

- 该匹配流程适用郑州日产帅客 1.6L/2.0L 的汽车
- 部分车型匹配完成后需要关掉钥匙，等待 20 分钟后再启动

功能描述：

当遇到如下情况时需要执行更换发动机 ECU 匹配流程：

- 在年款车型相对应的发动机系统中出现故障码 P1612：防盗器与 ECU 通讯断了，如图 1
- 在年款车型相对应的防盗系统中读发动机 ECU 故障码时出现故障码 P1612：电子控制模块编码错误，如图 2



图 1



图 2

操作指引:

- 1). 选择郑州日产→帅客→系统选择→防盗系统→1.6L/2.0L 防盗→读故障码→读发动机 ECU 故障码, 出现故障码 P1612: 电子控制模块编码错误, 如图 3;



图 3

4). 提示: 是否需要更换发动机 ECU, 点击“是”, 如图 4

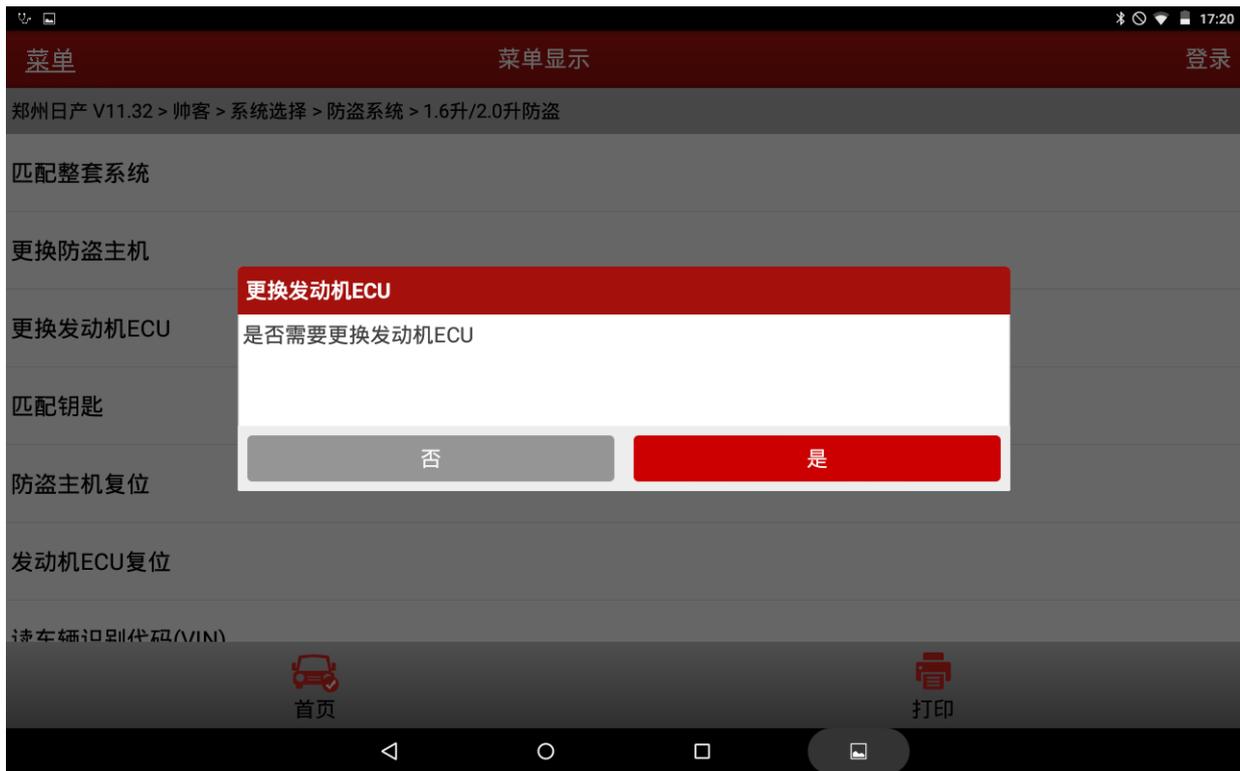


图 4

5). 点击按钮是, 提示需要按照提示插入钥匙, 并将点火开关打到 ON 位置, 如图 5;

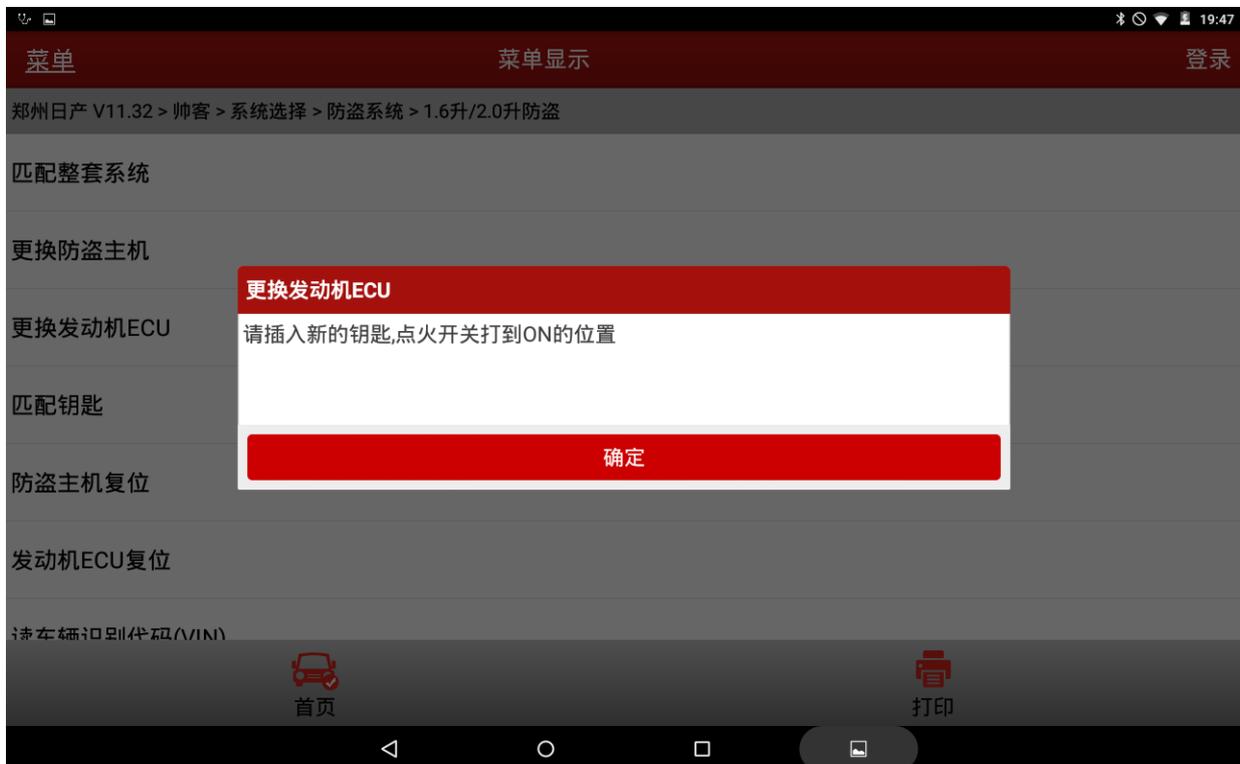


图 5

6). 点确定后, 弹出输入 17 位 VIN 码的提示框, 将该车发动机 VIN 码输入, 如图 6;

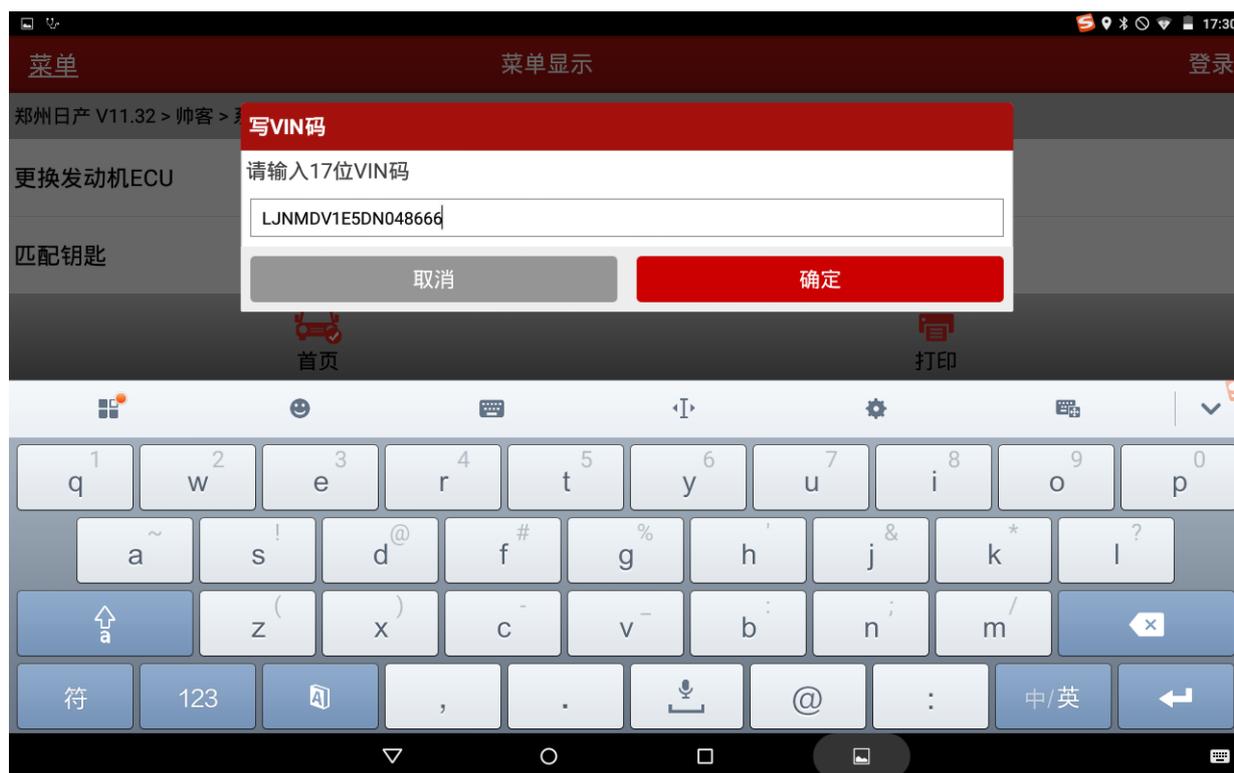


图 6

7). 点击确定, 弹出确认 VIN 码的提示框, 确认 VIN 码无误后点击是, 开始将 VIN 码写入到新的发动机 ECU 中, 如图 7;

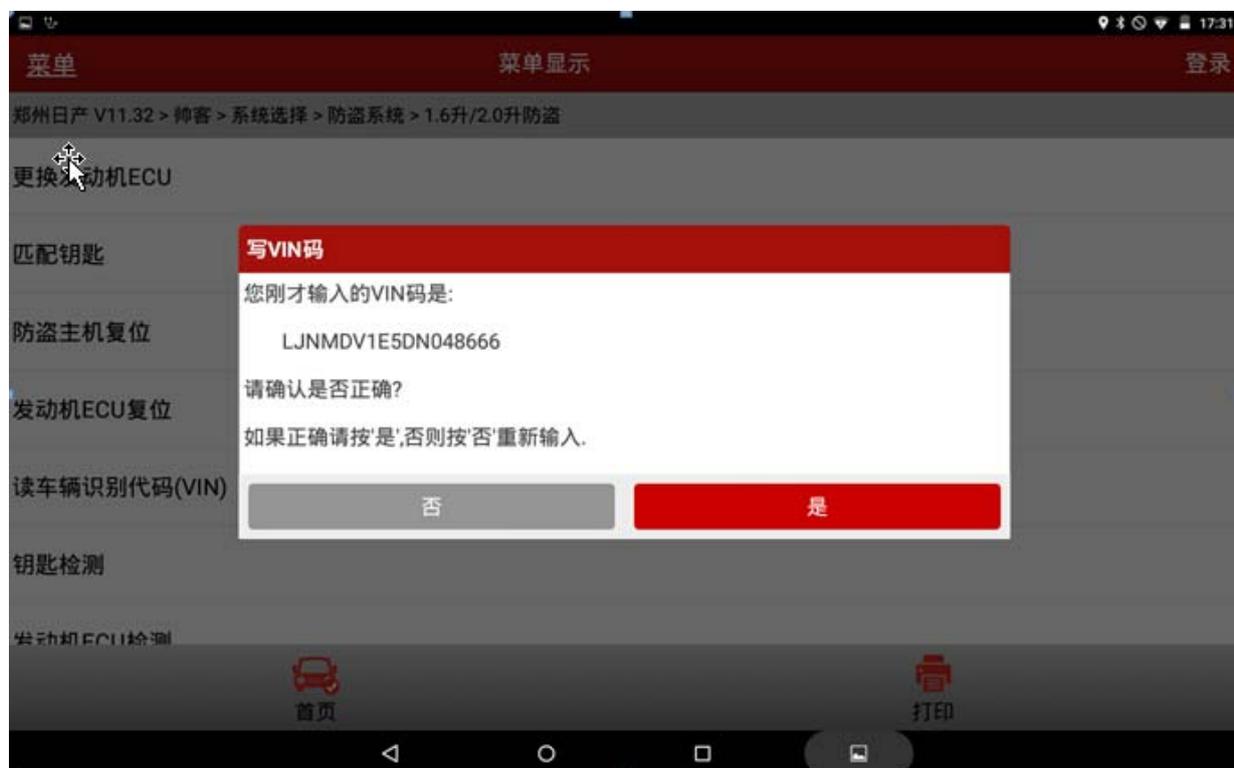


图 7

8). 写入 VIN 码成功，弹出成功的提示框，如图 7；

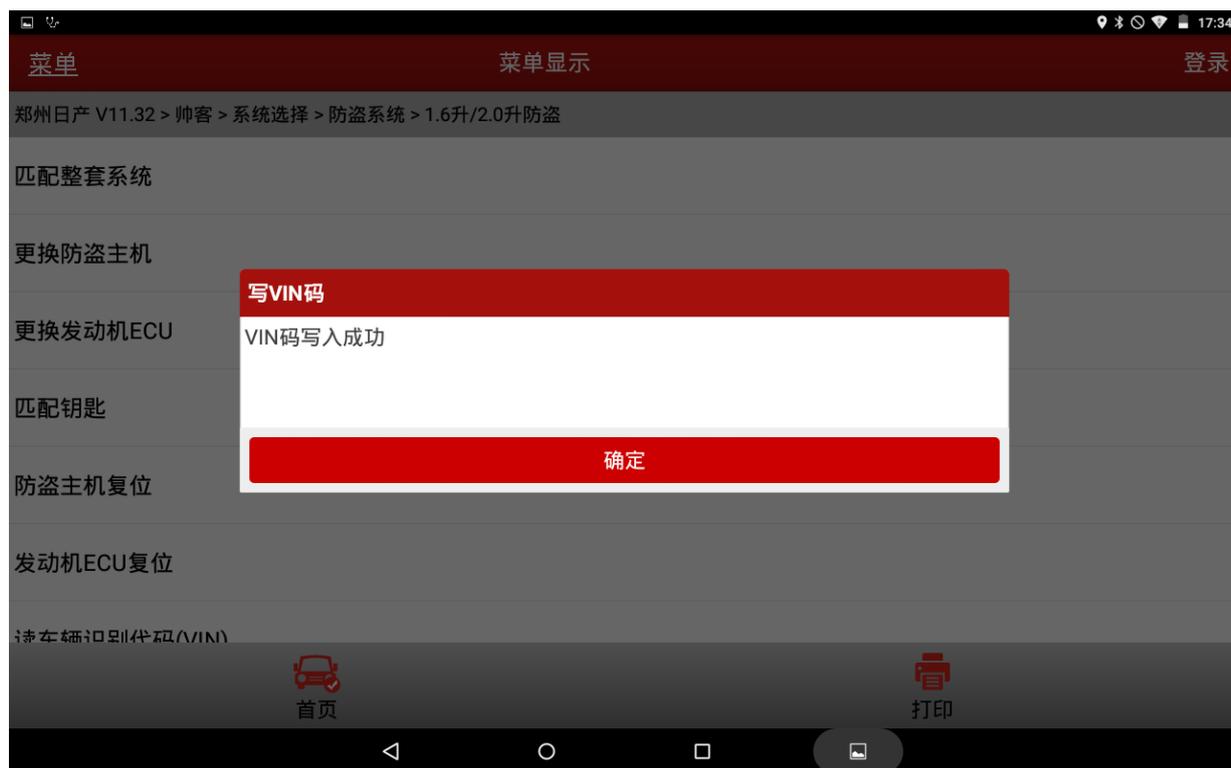


图 8

9). 点击确定，进入安全校验界面，输入 8 位 PIN 码，如图 9；

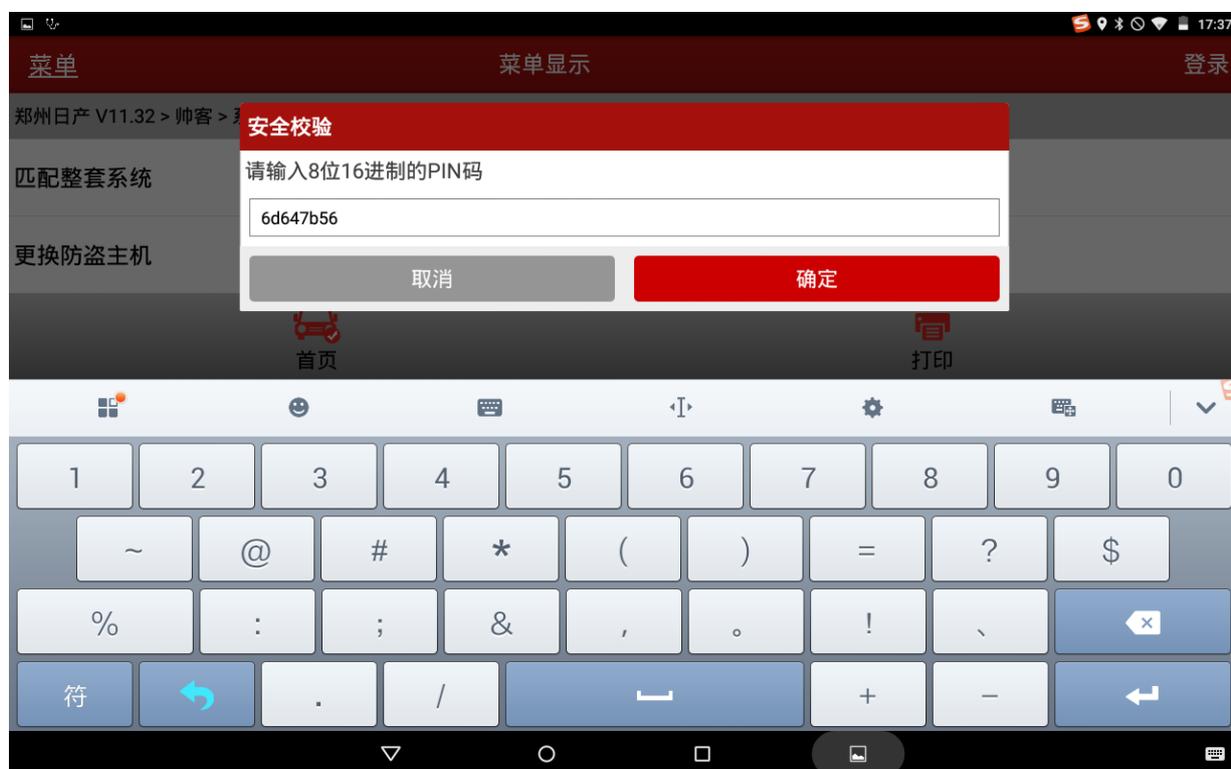


图 9

10). 输入正确的 PIN 码后点击确定, 将会执行发动机与防盗主机关联, 关联成功后弹出已经关联的提示, 如图 10;

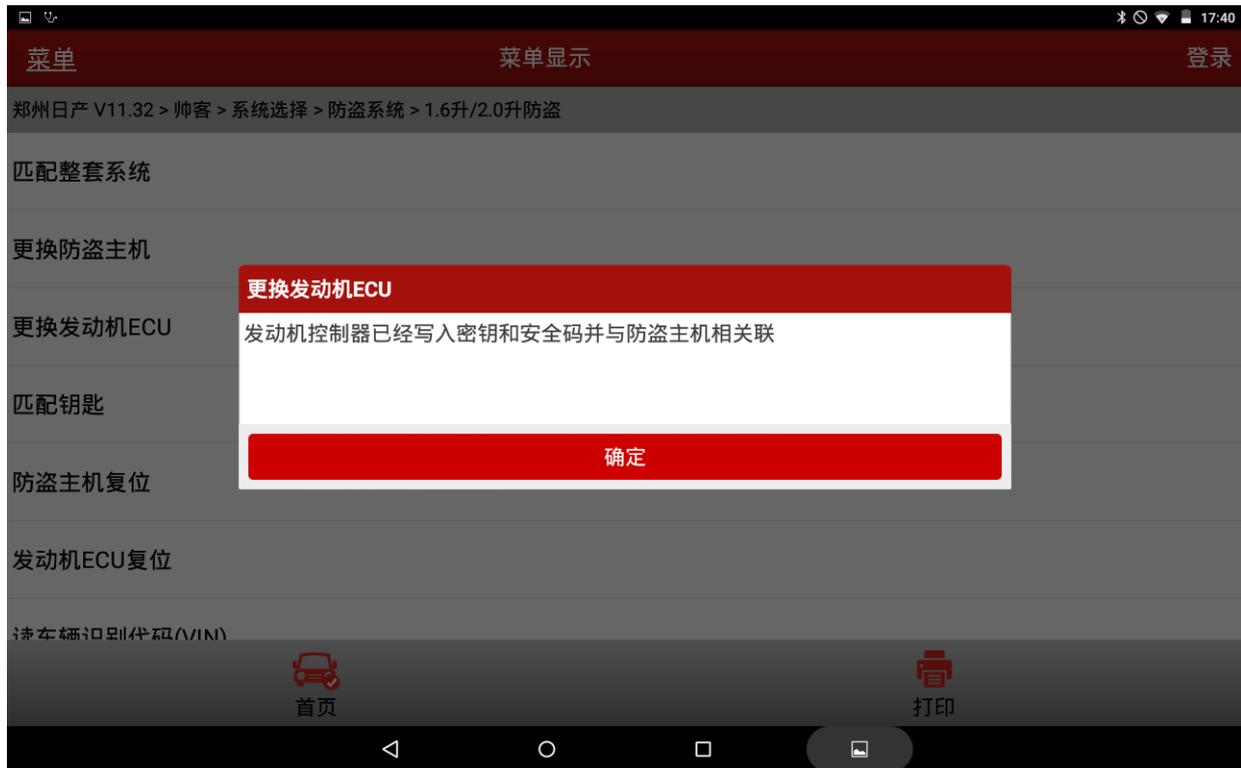


图 10

11). 点击确定, 弹出更换发动机 ECU 成功的提示, 此时按照提示, 退出诊断功能。

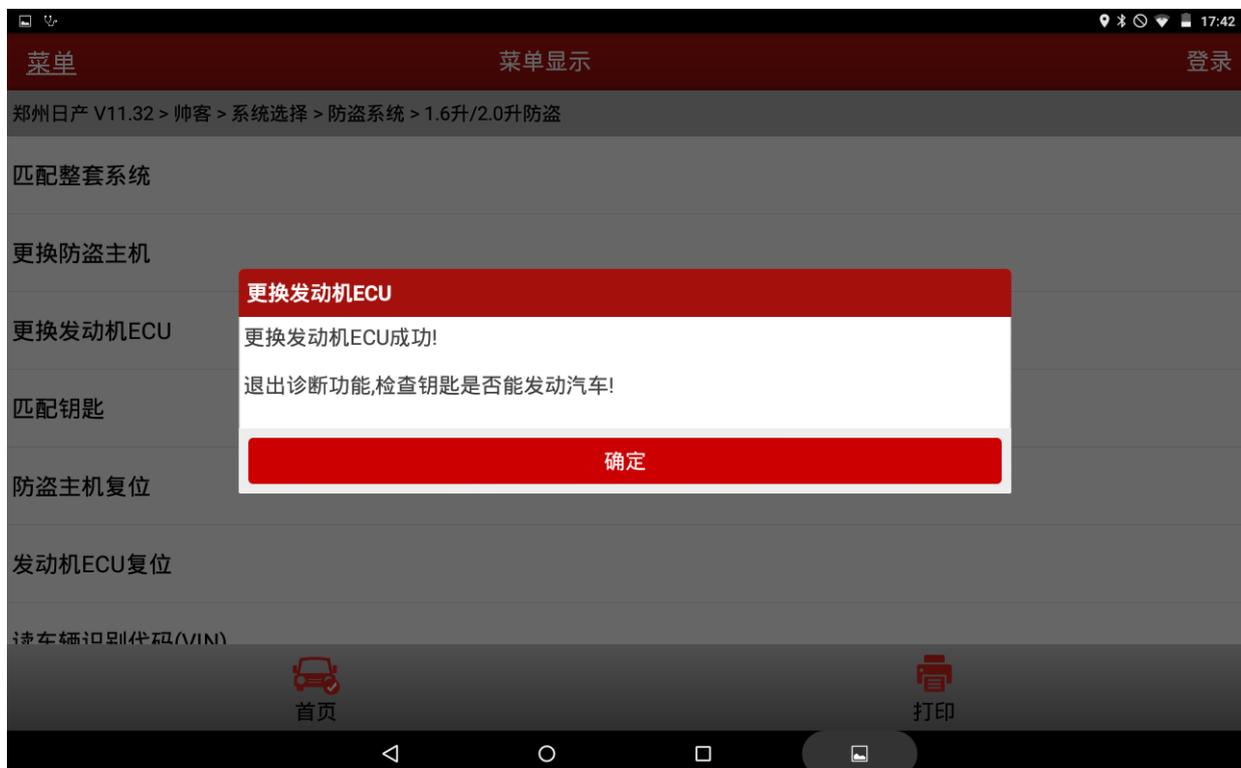


图 11

- 12). 退出诊断后关掉钥匙，匹配完成。个别车型特殊情况可能需要原地等待 20 分钟后，才能体现匹配完成。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。