## 华晨宝马 530Li 电子驻车刹车片更换

**实测车型:**2012年款宝马530Li, VIN码:LBVCU5103CSF0\*\*\*\*, 如下图;



## 操作指引:

1). 依次选择华晨宝马 V49. 79→自动搜索, 占击"下一步"继续(如图 1):

17. K/(2) 17   K	
信息	↑ 賣 6組 1 0
华展宝马 V49.79 > 自动搜索	
车辆信息	置
车辆识别号:	LBVCU5103CS
里程(公里[英里]):	73926(45935)
开发序列代号:	F18
系列:	5'
商品名称:	530Li
变速箱:	自动变速箱
驾驶形式:	左座驾驶型
下一步	
华晨宝马 VIN码 LBVCU5103CS	

图 1

2). 选择 "EPB(电子驻车-EMF)" (如图 2);



图 2

3). 点击"特殊功能"(如图 3);





图 3

4). 点击"EMF 维修车间模式(刹车片更换)", (如图 4);





图 4

5). 根据提示维修信息点击"确定"(如图 5);



图 5

6). 点击"激活安装位置(回缩刹车分泵)",(如图 6);



图 6

7). 根据提示信息步骤操作"拉起驻车制动按钮并等待3秒左右。踩下刹车踏板并按下驻车制动按扭保持3秒"(如图7)



图 7

8). 点击"确定"继续(如图 8)



图 8

9). 点击"确定"继续(如图 9);



图 9

10). 根据提示信息操作,点击"确定"继续(如图 10);



图 10

11). 此时读故障码会有"维修厂模式激活故"障码出现(如图 11)





图 11

12). 刹车片更换好后再点击"停用安装位置(释放刹车分泵)", (如图 12);



图 12

13). 根据提示信息点击"确定"(如图 13);



图 13

14). 根据提示信息步骤操作后点击"确定"(如图 14);



图 14

15). 刹车片更换成功此时清除故障码再读故障码"无故障码"(如图 15);





图 15

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经 同意不得引用或转载。