

# 宝马 730Li 更换二手灯光模块设码方法

实测车型：2006 年款宝马 730Li，VIN 码：WBAHN21066DS8\*\*\*\*



## 故障说明:

- 仪表板右前停车灯失灵故障，开小灯，右前小灯不亮，检查灯泡和线路无异常，放3个小时后会把蓄电池电漏完



- 灯光模块安装在大灯开关下面



- 灯光模块单元



- 读取模块有两个故障代码，其中 9CB9 故障代码无法清除



## 操作指引:

1). 读取模块版本信息，确认车辆信息（如图 1）；



图 1

2). 装上二手灯光模块，读取模块版本信息，灯光模块 VIN 码和原车 VIN 码不一致，需要设码（如图 2）；



图 2

3). 选择“编码/编程”（如图 3）；



图 3

4). 选择“7 系列”（如图 4）；



图 4

5). 选择“7'\_E65 / E66 / E68 (2000 年以后)” 底盘 (如图 5);



菜单显示	
宝马 V66.66 > 编码/编程 > 7系列	
7'_E23 (1988年以前)	7'_E32 (1988 - 1994)
7'_E38 (1995 - 2001)	7'_E65/E66/E68 (2000年以后)
7'_F01/F02/F03/F04	7'_G11/G12



图 5

6). 选择“编码/编程” (如图 6);



图 6

7). 选择“设码” (如图 7);



图 7

8). 选择“灯光模块” (如图 8);



图 8

9). 点击“是”（如图 9）；



图 9

10). 选择“重新编码”（如图 10）；

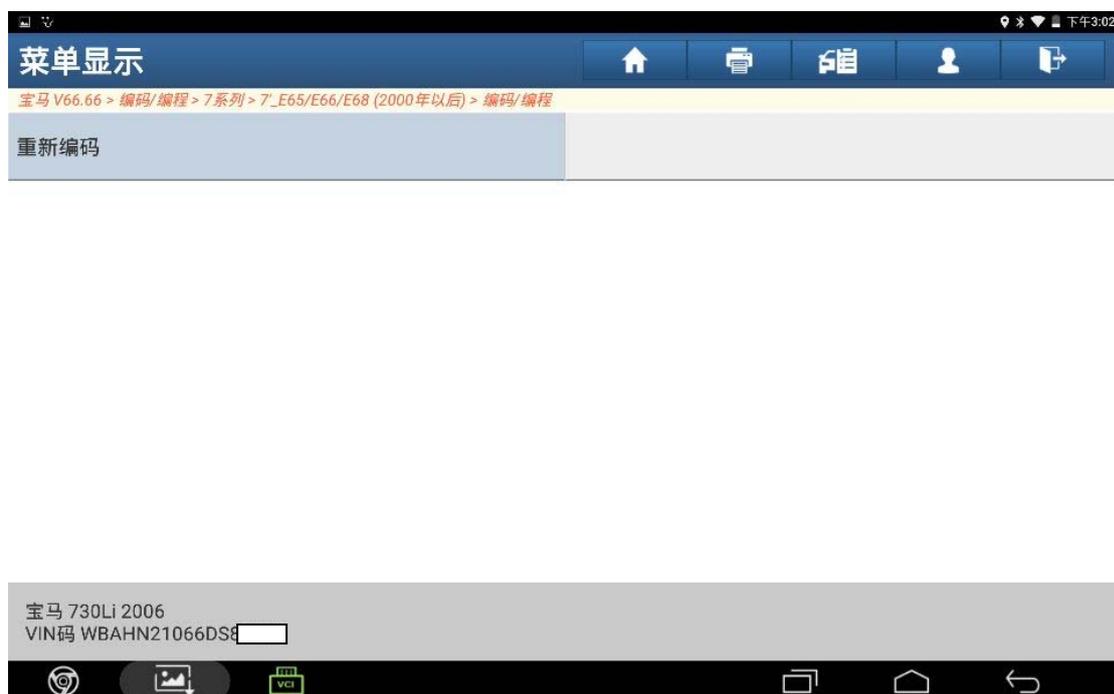


图 10

11). 按照提示步骤操作完成后, 点击“是”(如图 11);

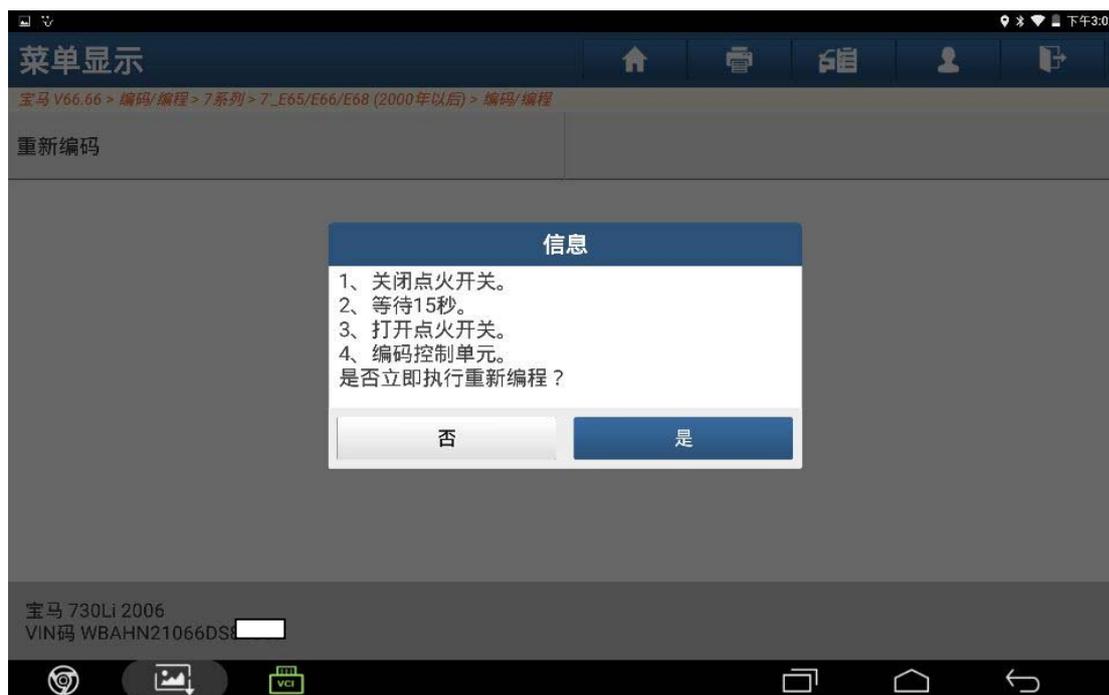


图 11

12). 点击“确定”(如图 12);

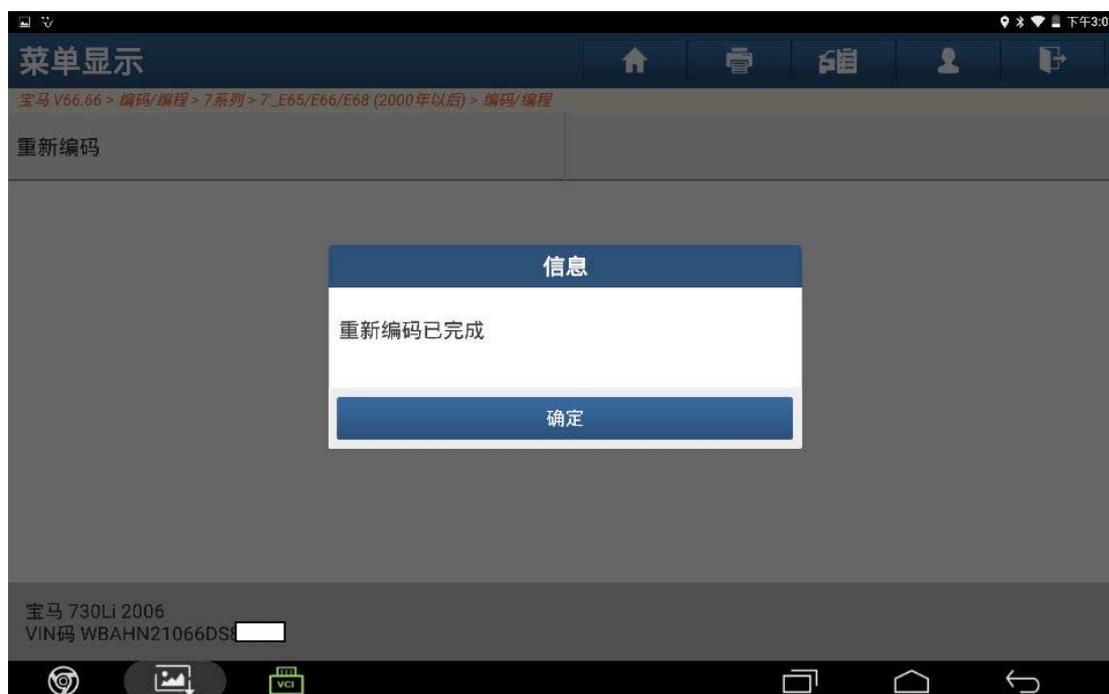


图 12

- 13). 返回重新进入灯光模块查看版本信息，设码后控制模块版本信息 VIN 码与原车 VIN 码一致（如图 13）；



图 13

- 14). 读取故障代码，无故障码，设码成功完成，故障排除（如图 14）；



图 14

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。