


2011 年斯柯达明锐转向柱电子设备 控制单元在线编码

实测车型： 2011 年斯柯达明锐，VIN 码：LSVNR41Z6B274****，如下图；

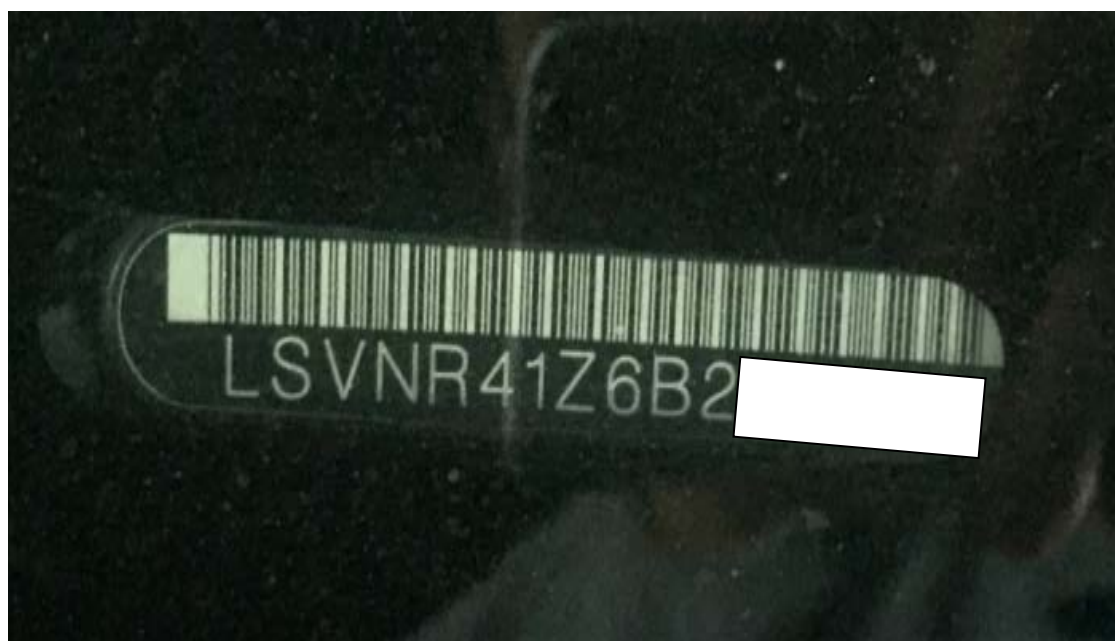

功能说明： 更换转向柱电子设备控制单元后，故障码为：U101400，控制单元编码错误；此故障码状态为：主动/静态；清除故障码，清除不掉；在此种情况下，需要做在线编码功能。

操作指引：

- 1). 选择“16 转向柱电子设备”，读故障码，故障码为：U101400，控制单元编码错误；此故障码状态为：主动/静态；清除故障码，清除不掉（如图 1）；



图 1

2). 选择“在线功能”（如图 2）；



图 2

3). 选择“在线编码”功能（如图 3）；



图 3

4). 该功能需要下载文件才能进行操作，点“下载”（如图 4）；

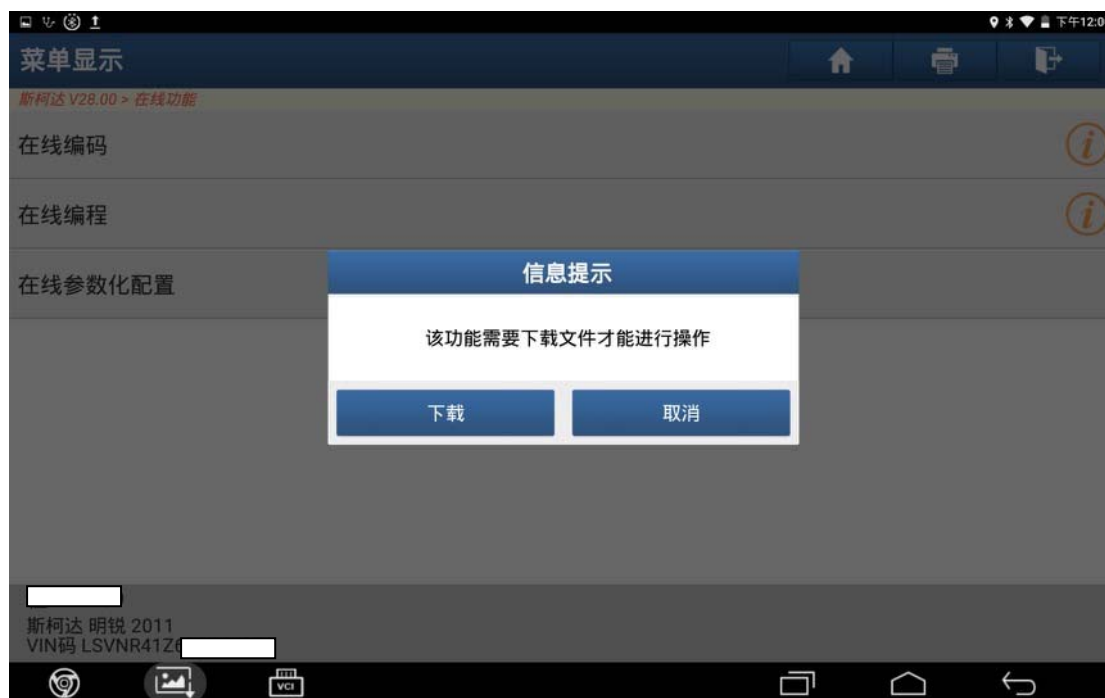


图 4

5). 下载成功，点“确定”（如图 5）；

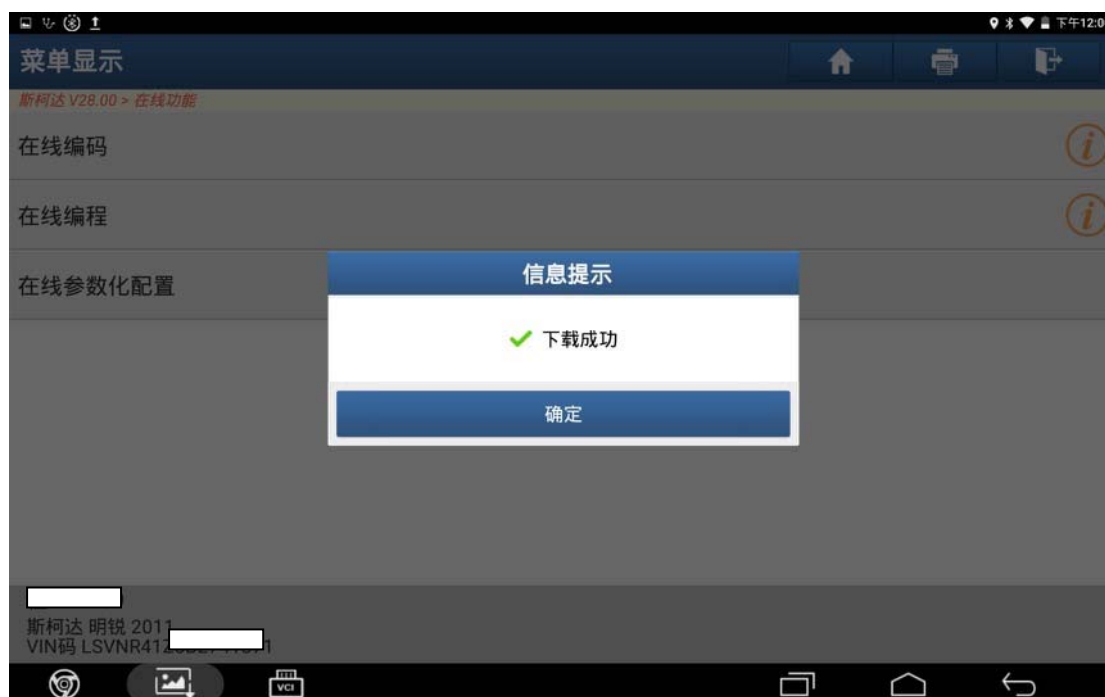


图 5

6). 选择“16 转向柱电子设备”（如图 6）；



图 6

7). 选择“4882140000 可能编码 01”（如图 7）；



图 7

8). 点“确定”修改编码（如图 8）；

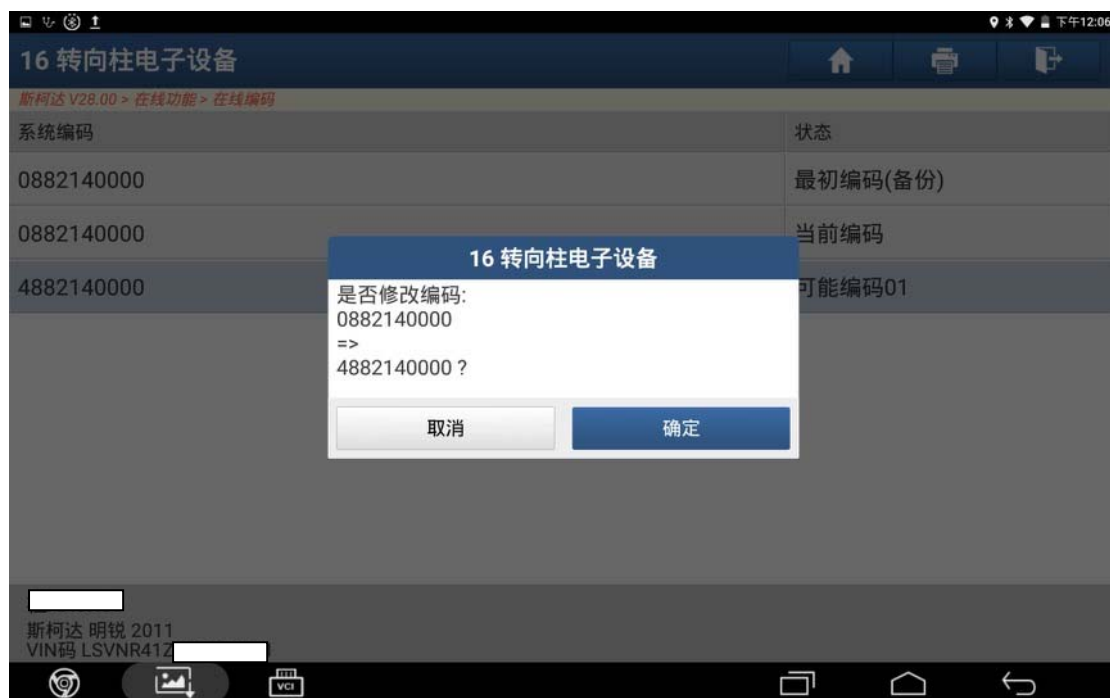


图 8

9). 该编码已经成功执行，点“确定”（如图 9）；



图 9

10). 当前编码为：4882140000（如图 10）；



系统编码	状态
0882140000	最初编码(备份)
4882140000	当前编码
4882140000	可能编码01



图 10

11). 点“是”清除故障码（如图 11）；



图 11

12). 点“是”读取故障码（如图 12）；



图 12

13). 此时系统无故障码，点“确定”（如图 13）；

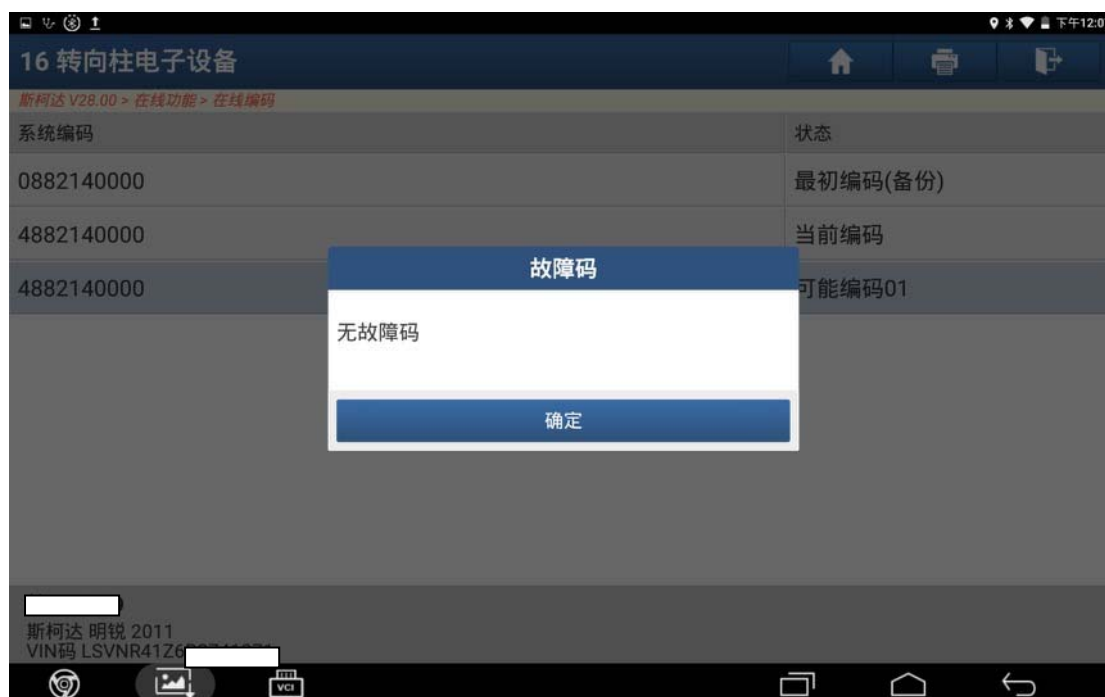


图 13

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位未经同意不得引用或转载。