

# 2018 年奔驰 CLA220 更换防碰撞系统后的复位及设码操作

## 注意事项:

- 执行功能前请打开点火开关，不启动发动机。
- 执行功能后关闭点火开关，等待 10s，再打开点火开关。

**实测车型:** 2018 年奔驰 CLA220(117), VIN 码: WDDSJ4HB8JN61\*\*\*\*, 如下图:



## 故障描述:

- 更换防撞系统后, 读取到当前码 “B220600 当前的车辆识别号错误或不存在”

## 操作指引:

1). 使用 X431PADIII 设备, 选择奔驰 V49.01 以上版本, 选择 “奔驰” 车系, 如图 1;



图 1

2). 点击 “确定” 按钮, 如图 2;



图 2

3). 选择“自动搜索”菜单，如图 3；



图 3

4). 自动读取 VIN 码，确认点击“是”，如图 4；

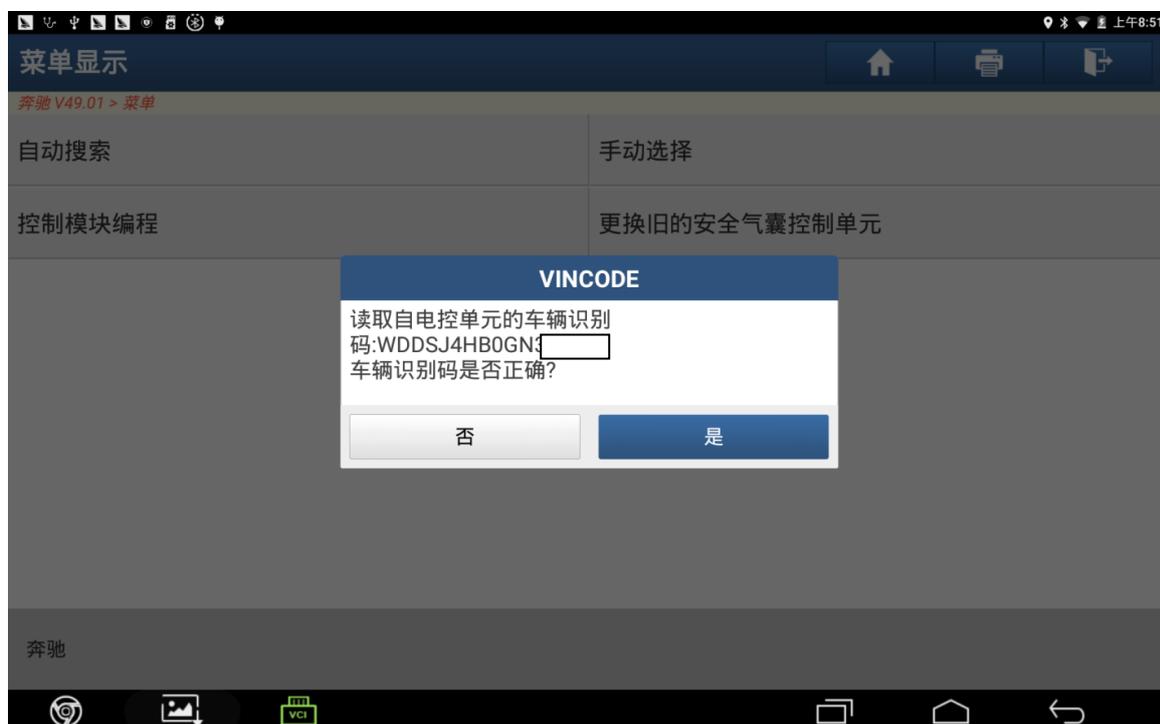


图 4

5). 确认车辆信息，点击“确定”，如图 5；

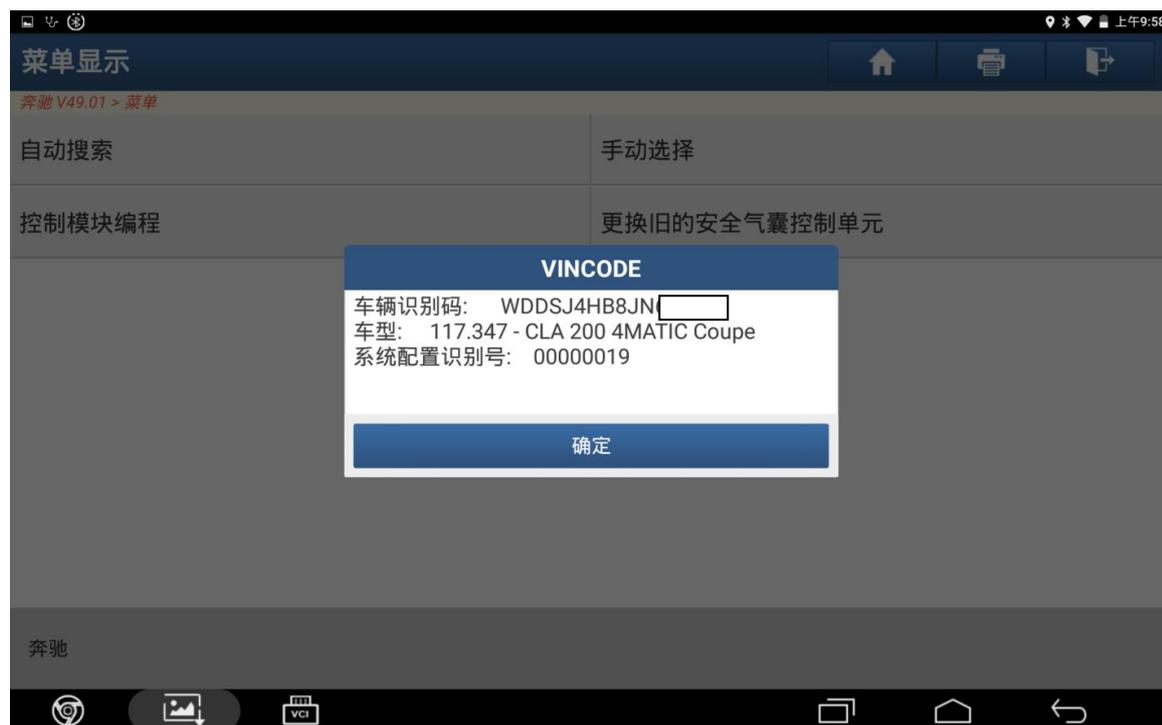


图 5

6). 选择“系统选择”，如图 6；

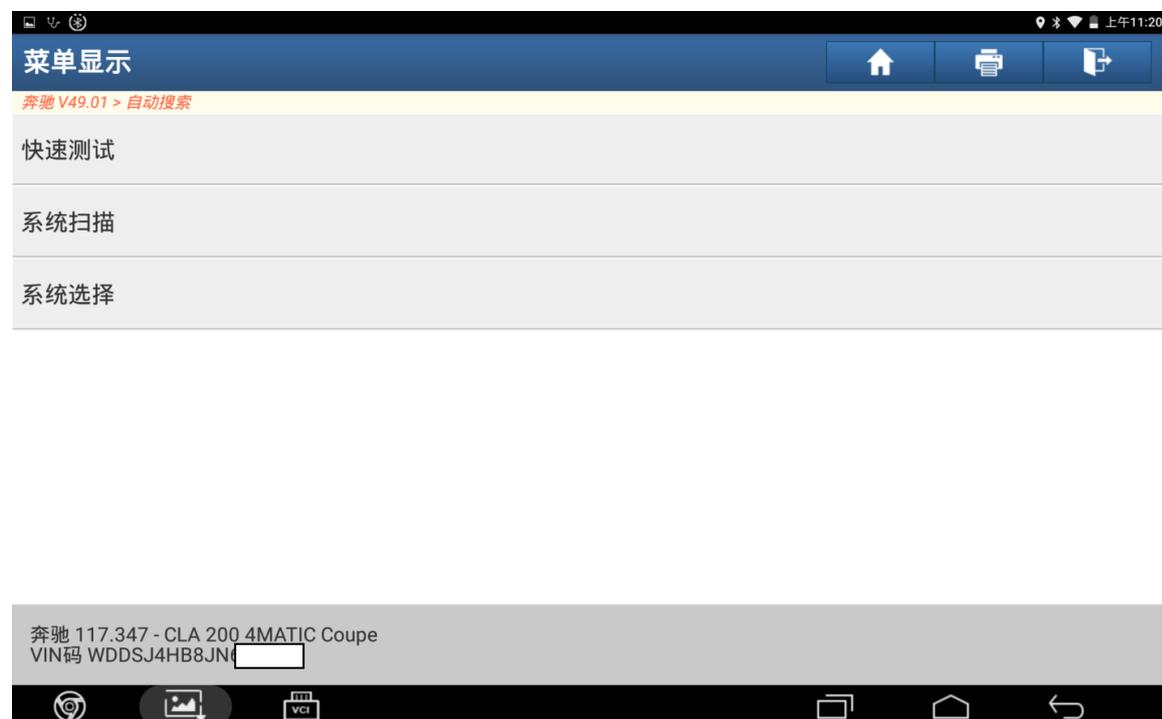


图 6

7). 选择“SG\_AWF-碰撞预防辅助系统”，如图 7；



图 7

8). 点击“确定”，如图 8；



图 8

9). 选择“读故障码”，如图 9；



图 9

10). 读取到故障码，如图 10；



图 10

11). 返回选择“特殊功能”，如图 11；



图 11

12). 选择“学习过程”，如图 12；

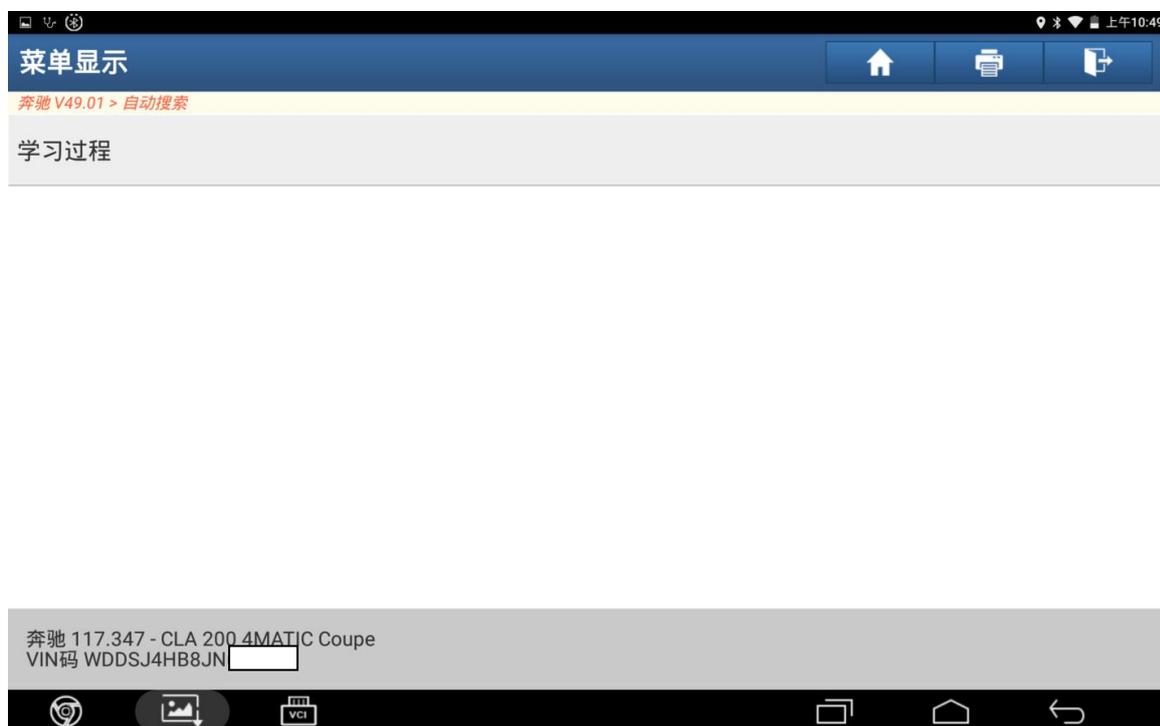


图 12

13). 选择“复位部件‘A90（防碰撞辅助系统控制单元）’的学习值”，如图 13；



图 13

14). 点击“确定”，如图 14；



图 14

15). 选择“确定”按钮，如图 15;

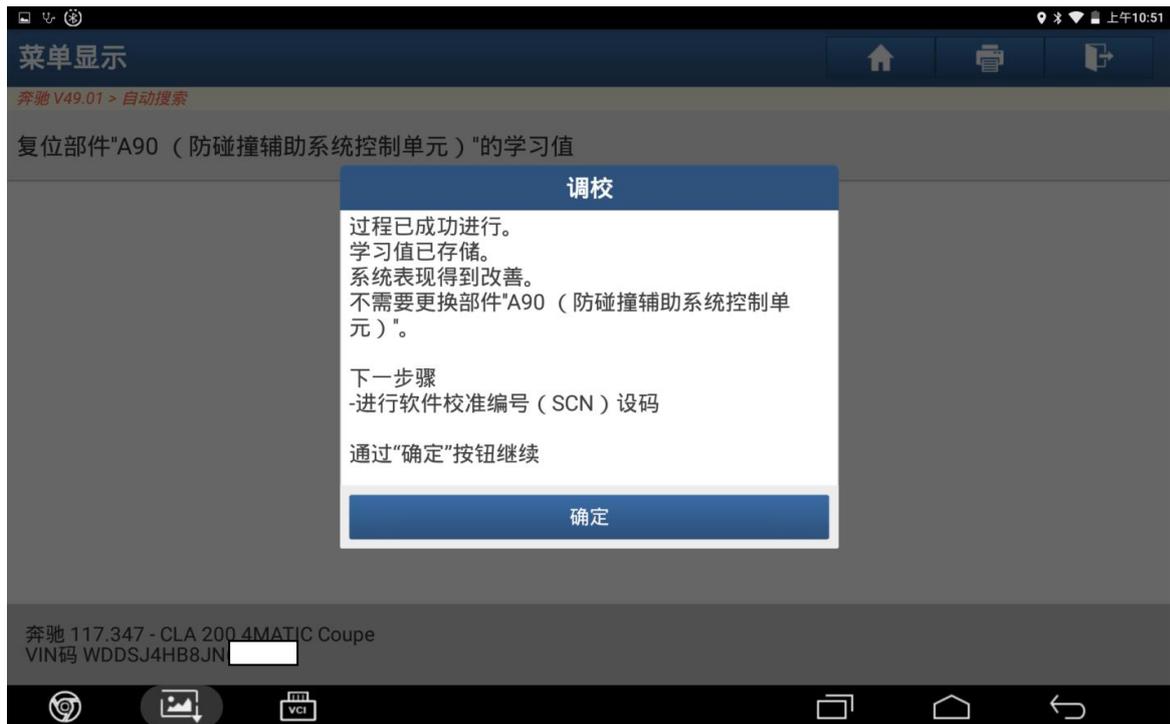


图 15

16). 点击“确定”，如图 16;

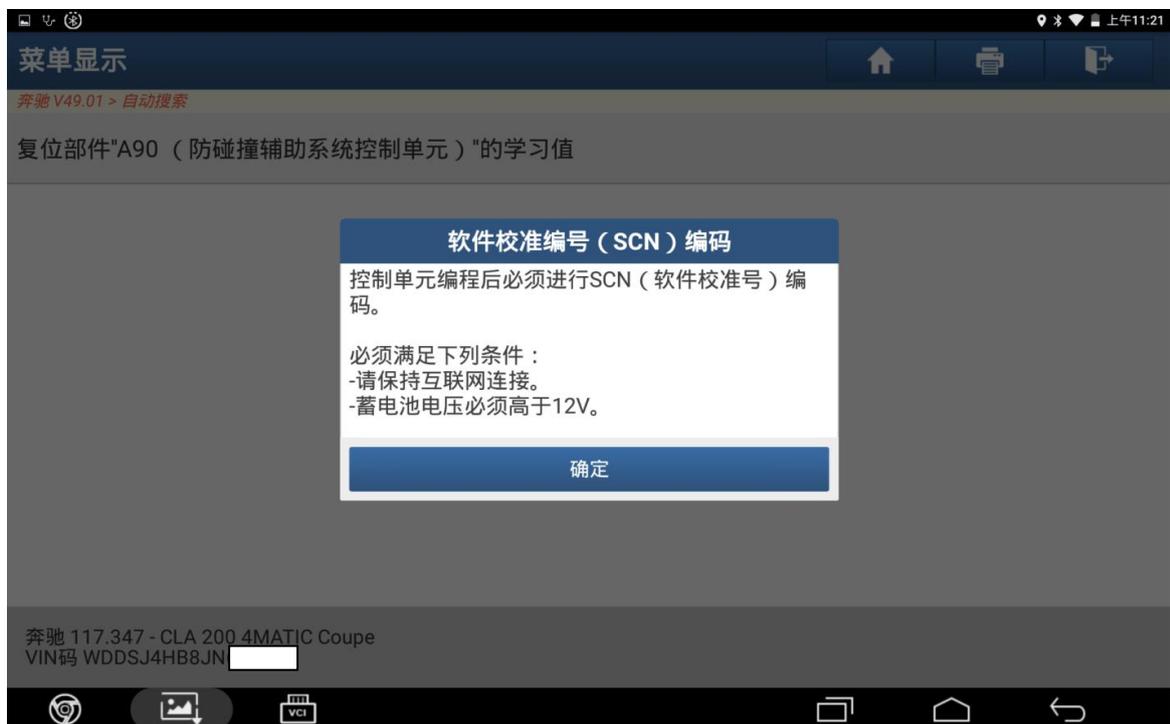


图 16

17). 选择“确定”按钮，如图 17;



图 17

18). 关闭点火开关，点击“确定”，如图 18;



图 18

19). 打开点火开关，不启动发动机，点击“确定”，功能执行完成。如图 19;

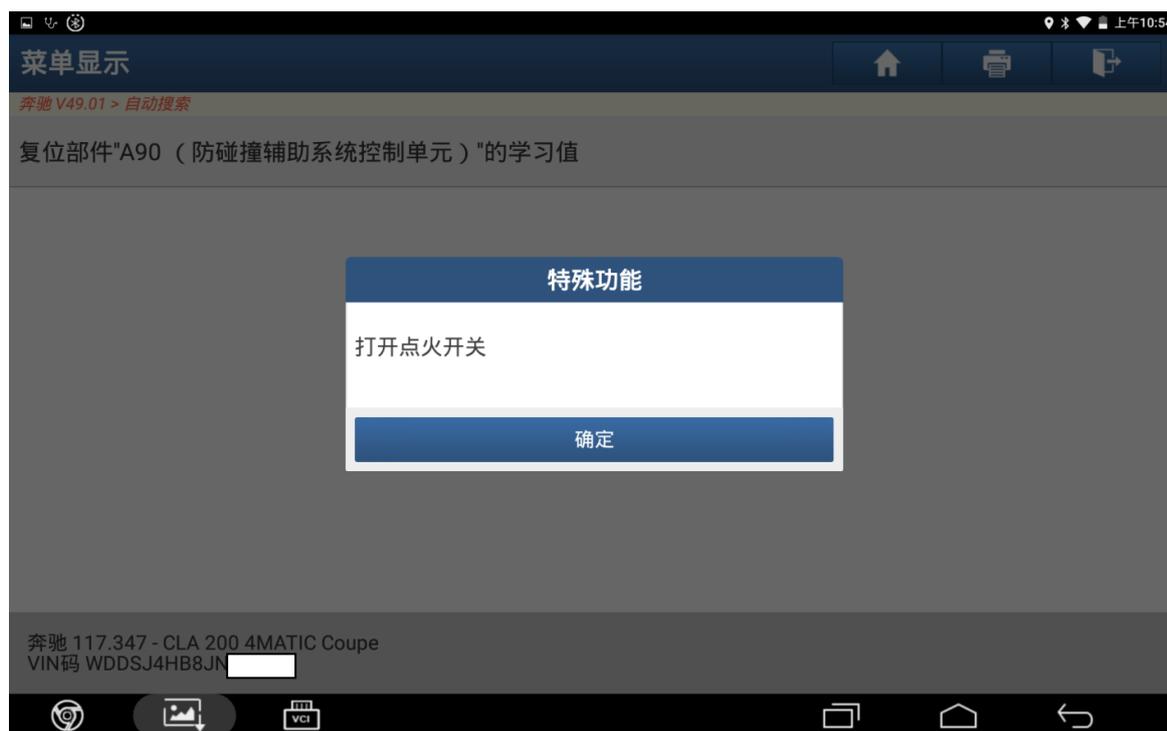


图 19

20). 功能执行完成后返回，显示如图 20;



图 20

21). 返回并再次进行读取故障码，点击“读故障码”，如图 21；



图 21

22). 读故障码内容，如图 22；



图 22

23). 选择“清故障码”，如图 23；



图 23

24). 点击“是”清除故障码，如图 24；



图 24

25). 点击“确定”，如图 25；



图 25

26). 再次进行读取故障码，点击“读故障码”，如图 26；



图 26

27). 未读取到故障码, 更换防碰撞系统功能执行成功, 如图 27;



图 27

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。