

2008 年华晨宝马 523Li 电子变速箱控制系统 (EGS) 设码操作

故障描述:

- 更换二手变速箱控制模块后, 故障码为: 511B EGS 设码。需要做设码功能。

实测车型:

- 2008 年华晨宝马 523Li, VIN: LBVNU39048SB6****, 如下图:



操作指引:

1). 进入“TCM（自动变速箱控制模块-EGS/DKG/SMG）”,如图 1:



图 1

2). 选择“读故障码”菜单,如图 2:



图 2

3). 故障码为：511B EGS 设码。如图 3:



图 3

4). 选择“编码/编程”菜单，如图 4:

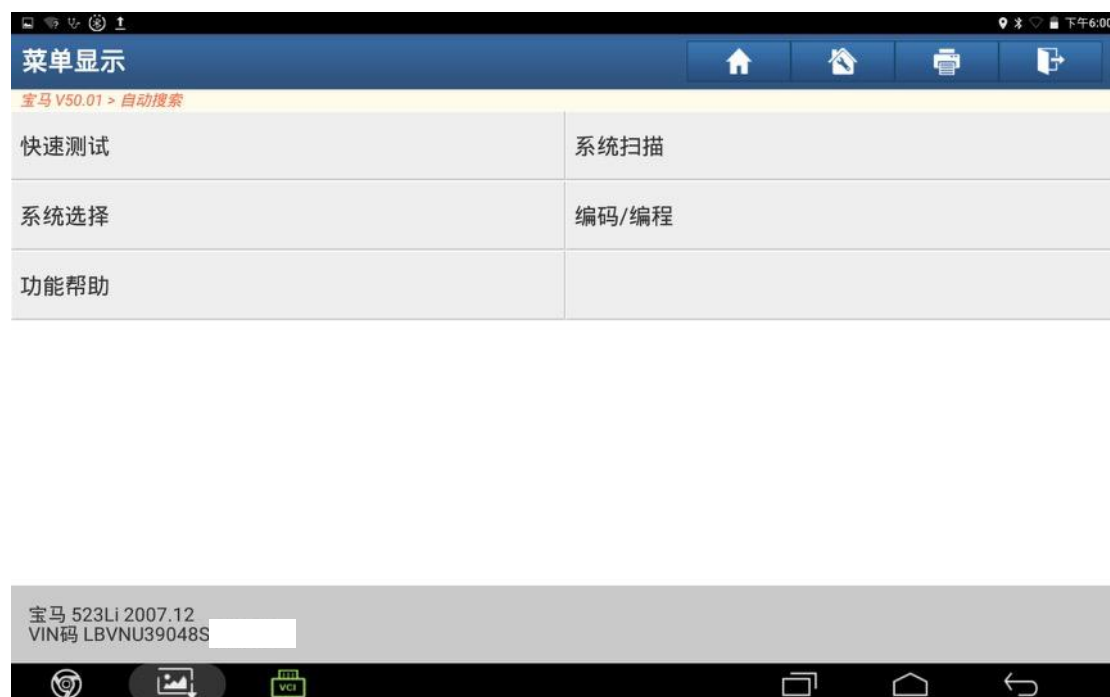


图 4

5). 选择“便捷进入及启动系统（CAS）和照明模块（LM）都没更换”，如图 5:



图 5

6). 确认车型信息正确，点“下一步”，如图 6:



图 6

7). 选择“设码”，如图 7:



图 7

8). 选择“EGS（变速器控制）”，如图 8:



图 8

9). 选择“重新编码”，如图 9:

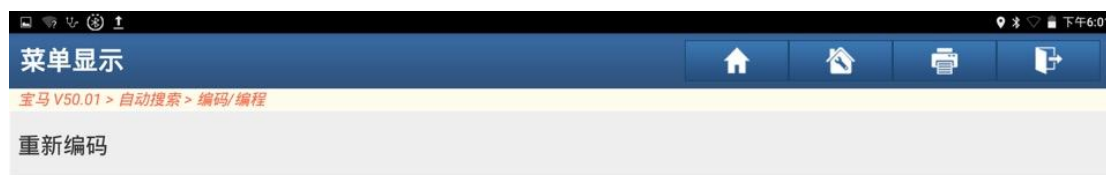


图 9

10). 按照操作提示，操作车辆，点“是”执行编码，如图 10:

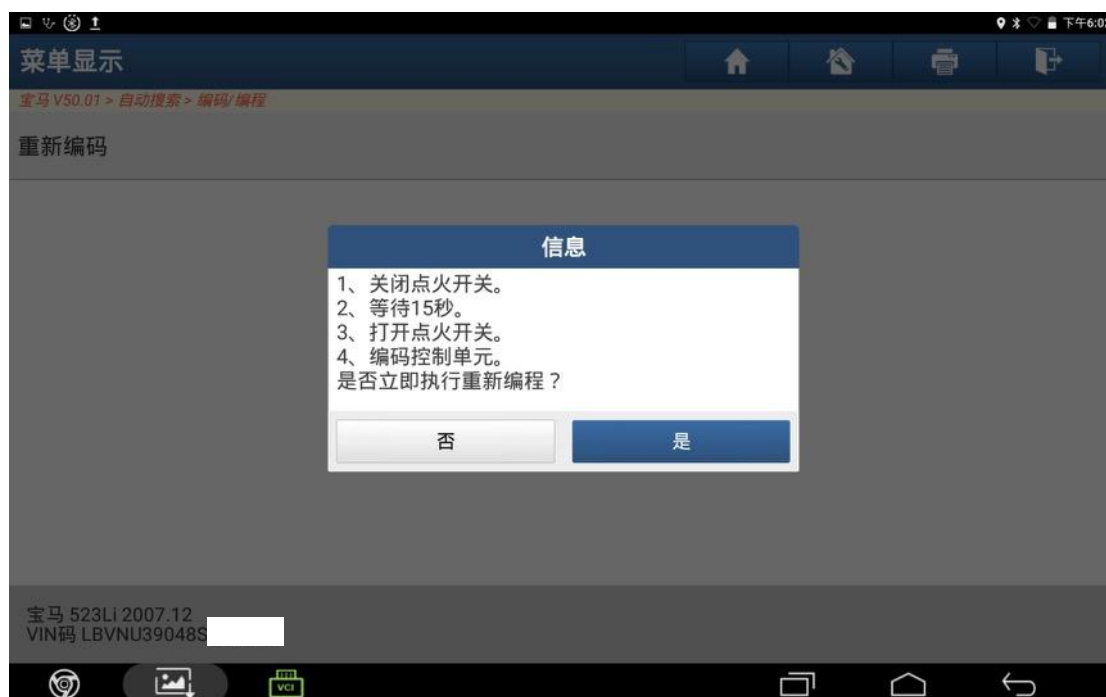


图 10

11). 重新编码完成，点“确定”，如图 11:

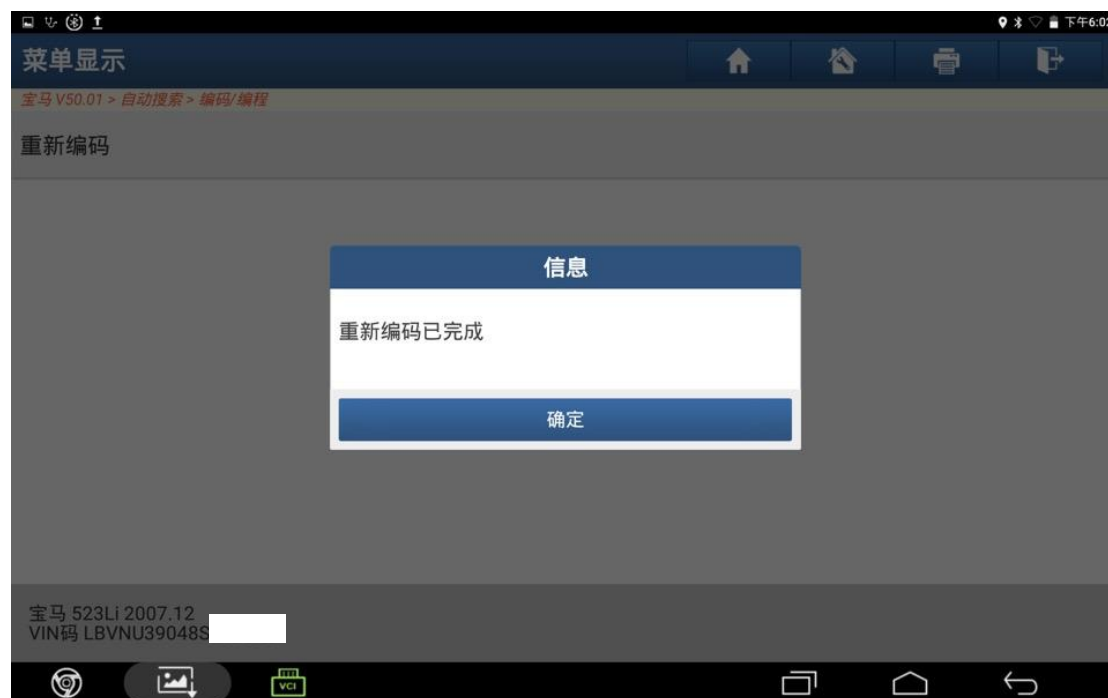


图 11

12). 再次读码，系统无故障码。



图 12

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。