


2017 年福特福克斯失火监控空挡位置修正

实测车型： 2017 年福特福克斯，VIN 码：LVSHCAAL9HE10****，如下图；

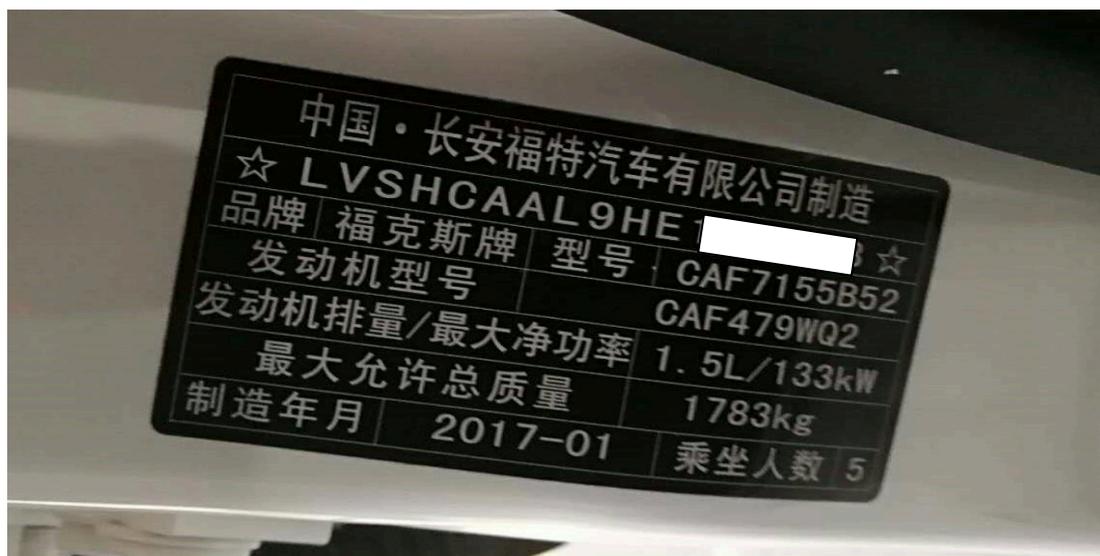

功能说明： 更换发动机控制模块或曲轴位置传感器，需执行该功能。

操作指引：

- 1). 使用“X431-PADIII”设备，选择“福特”软件，连接进入后选用“自动搜索”功能扫描出车辆信息（如图 1）；

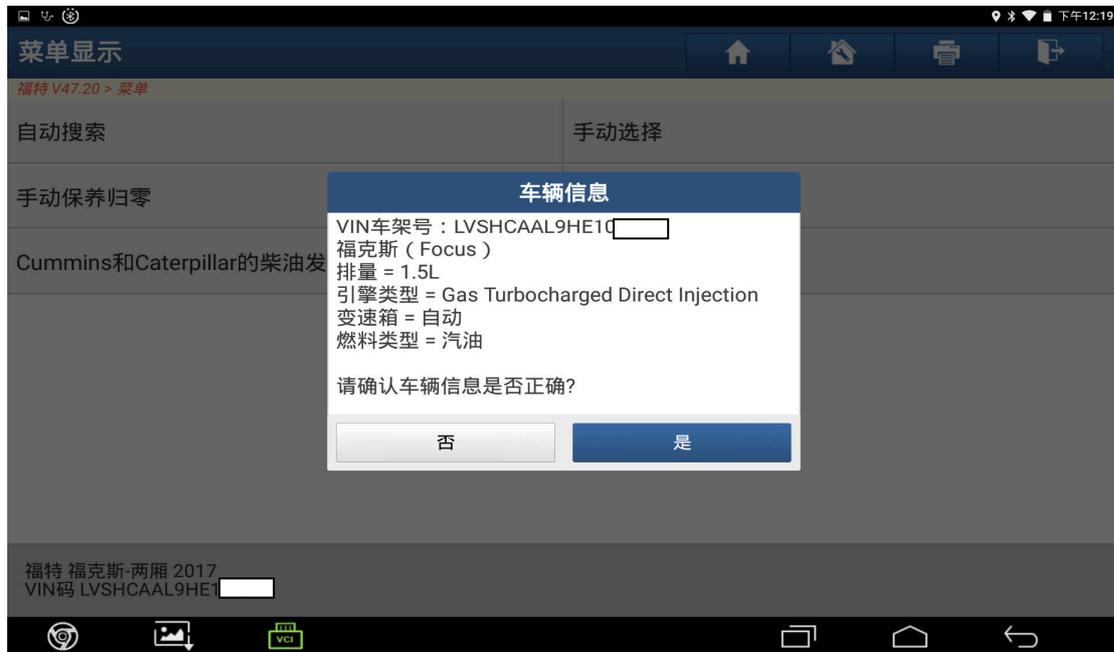


图 1

- 2). 选择“快速测试”功能扫描出全车系统（如图 2）；



图 2

3). 选择“动力控制模块”（如图 3）；



图 3

4). 选择“特殊功能”（如图 4）；



图 4

5). 选择“失火监控空挡位置修正”，然后点“确定”（如图 5）；

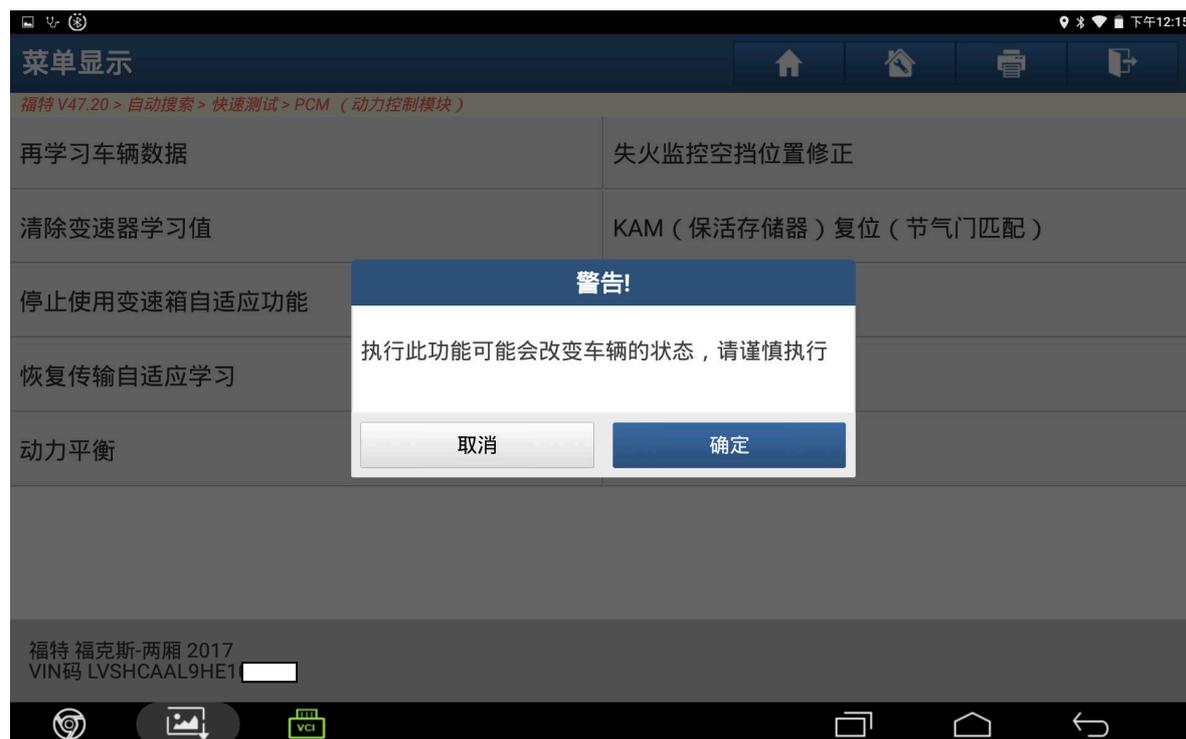


图 5

6). 满足条件“车辆处于驻车档或者空挡，关闭空调”，然后点“确定”（如图 6）；

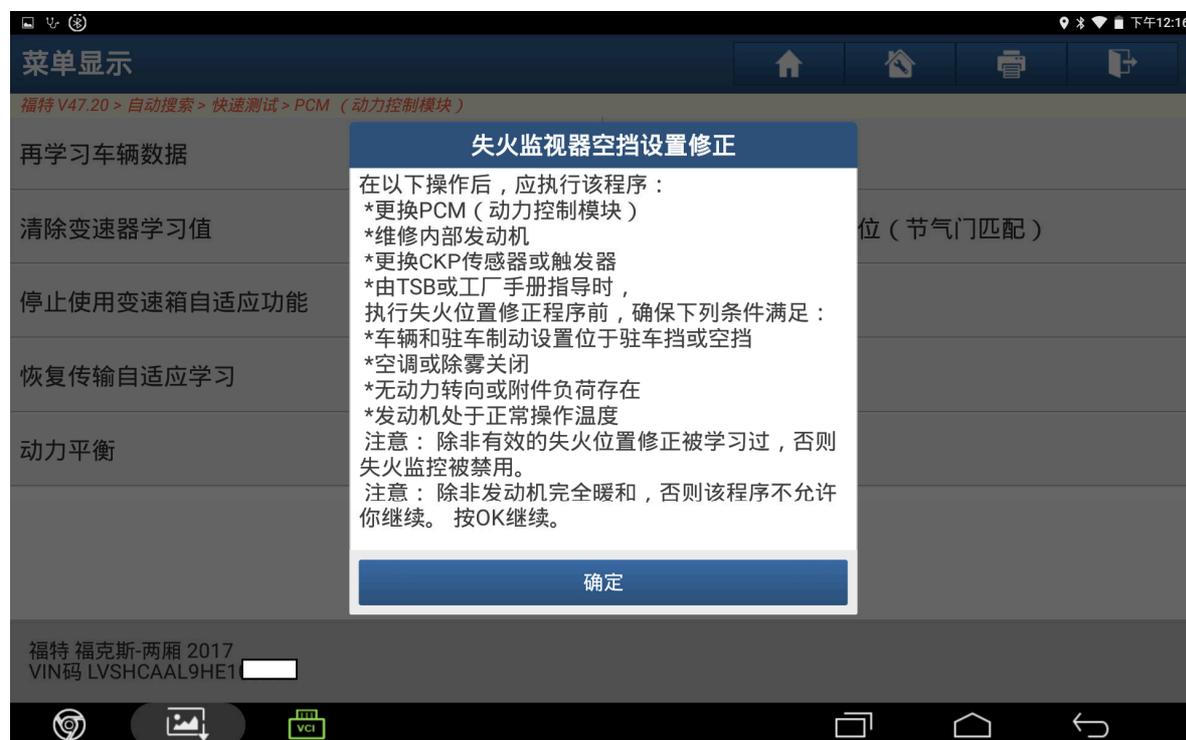


图 6

7). 满足条件“启动汽车，不需要踩油门”，然后点“确定”（如图 7）；

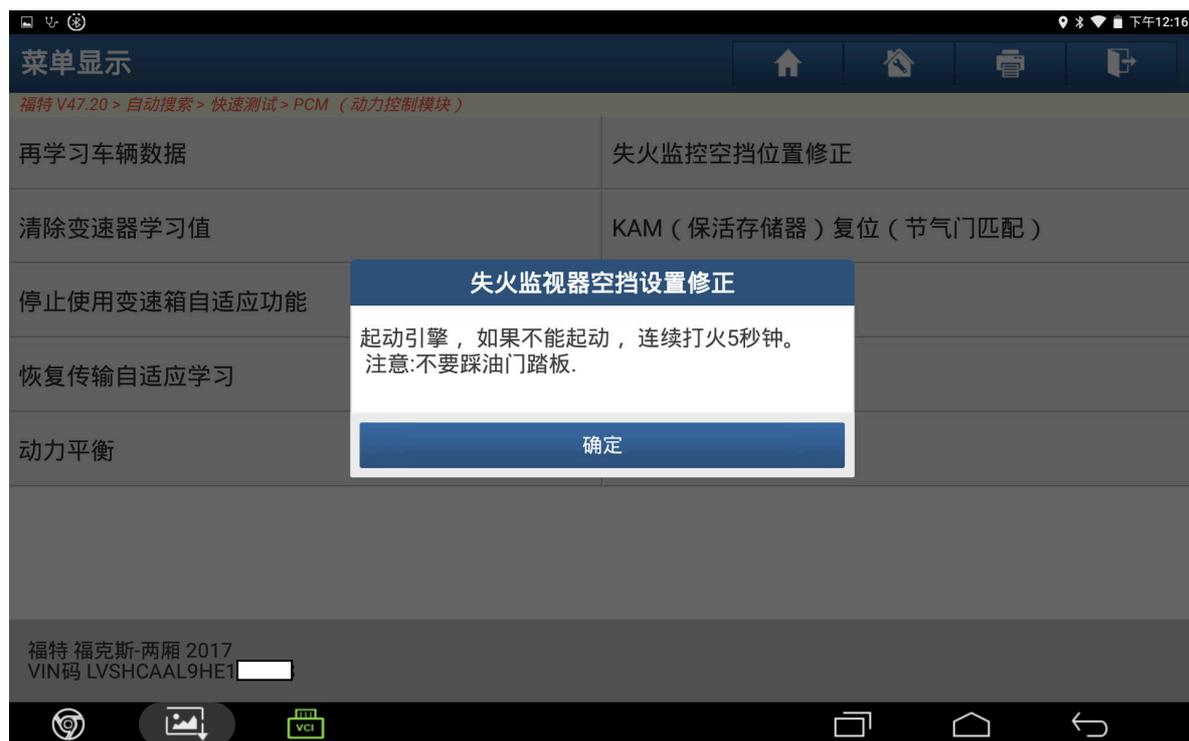


图 7

8). 满足条件“发动机温度达到 80°C” 否则无法执行（如图 8）；

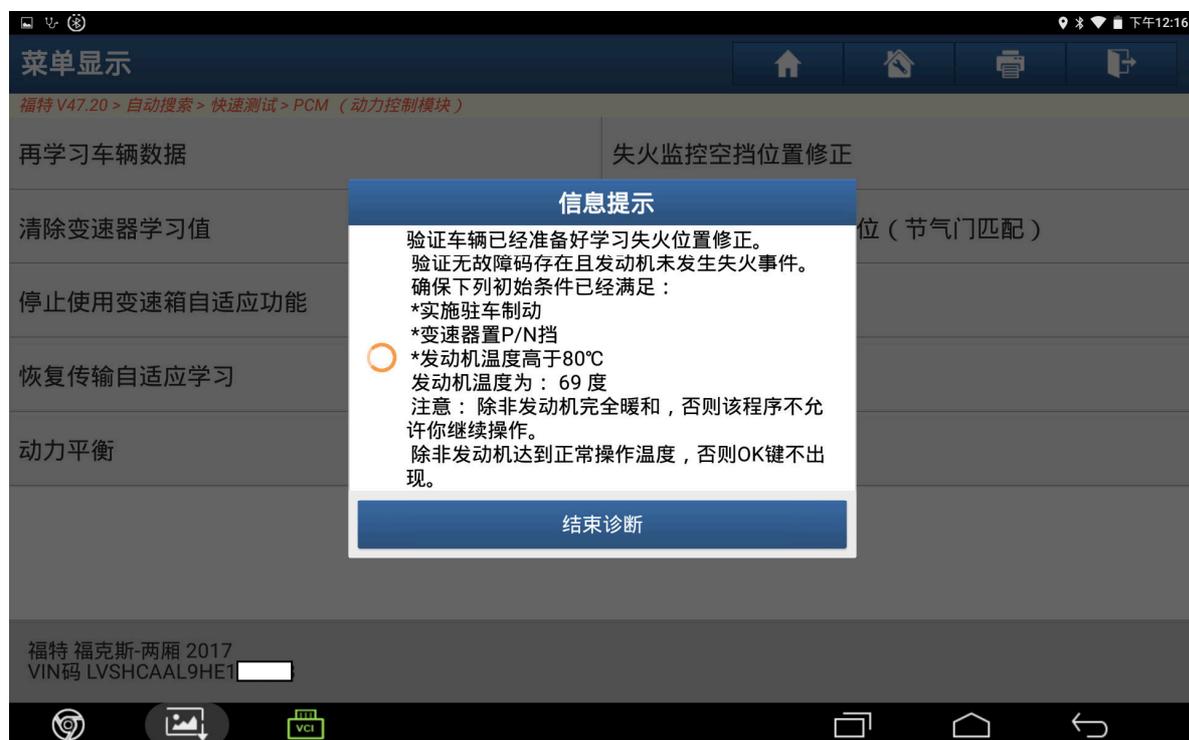


图 8

9). 温度达到学习条件后点“确定”(如图9);

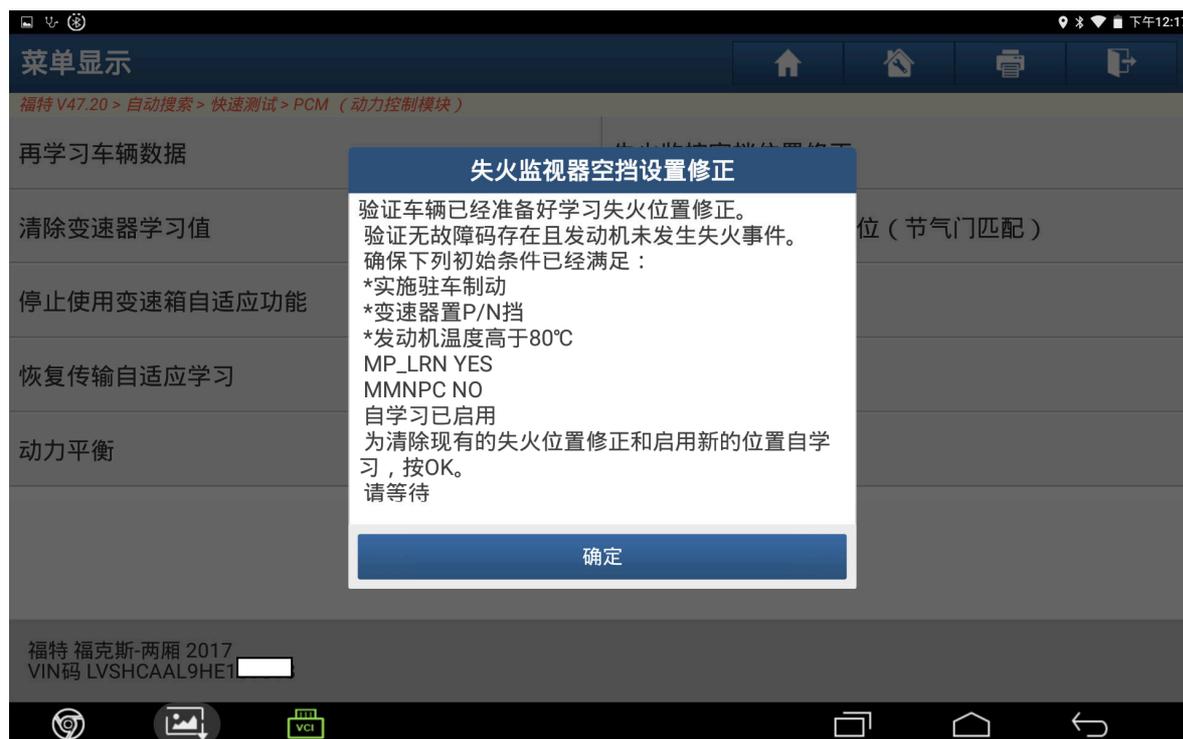


图 9

10). 如若学习不成功，CPK 信号会有问题，会亮发动机故障灯，就需重新检查故障码，学习成功后不会产生故障码亮故障灯，则点“确定”学习结束(如图10);

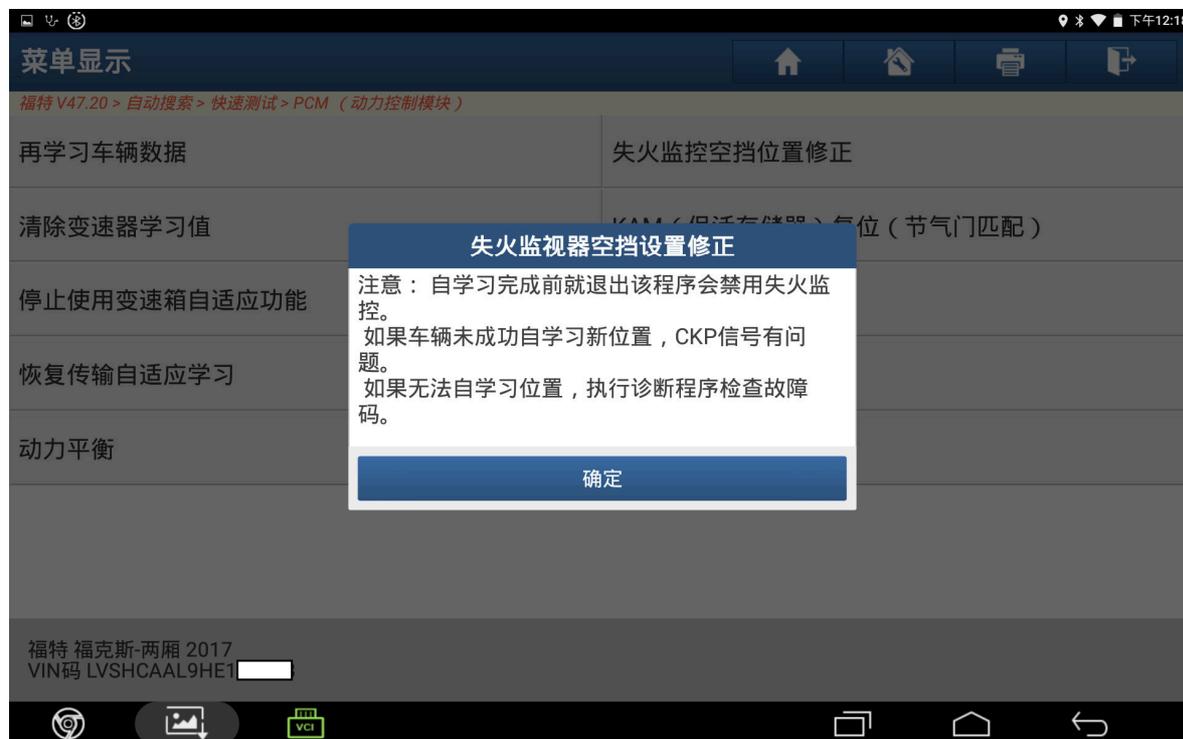


图 10

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。