

2010 年别克君威亮防滑灯排除方法

实测车型：2010 年别克君威，VIN 码：LSGGA54X8AH25****，如下图：



故障说明： 仪表亮防滑故障灯，如下图：



操作指引：

1). 点“确定”进中国通用诊断软件，如图 1：



图 1

2). 确认 VIN 码正确, 点“确定”, 如图 2:

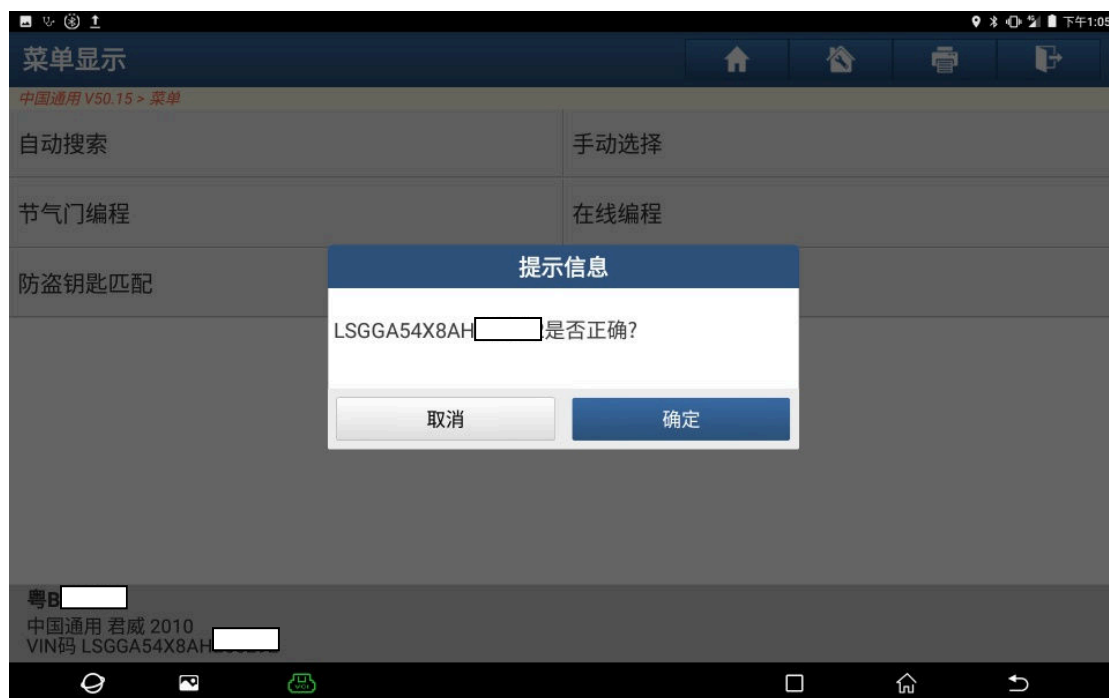


图 2

3). 确认车型信息正确, 点“是”, 如图 3:

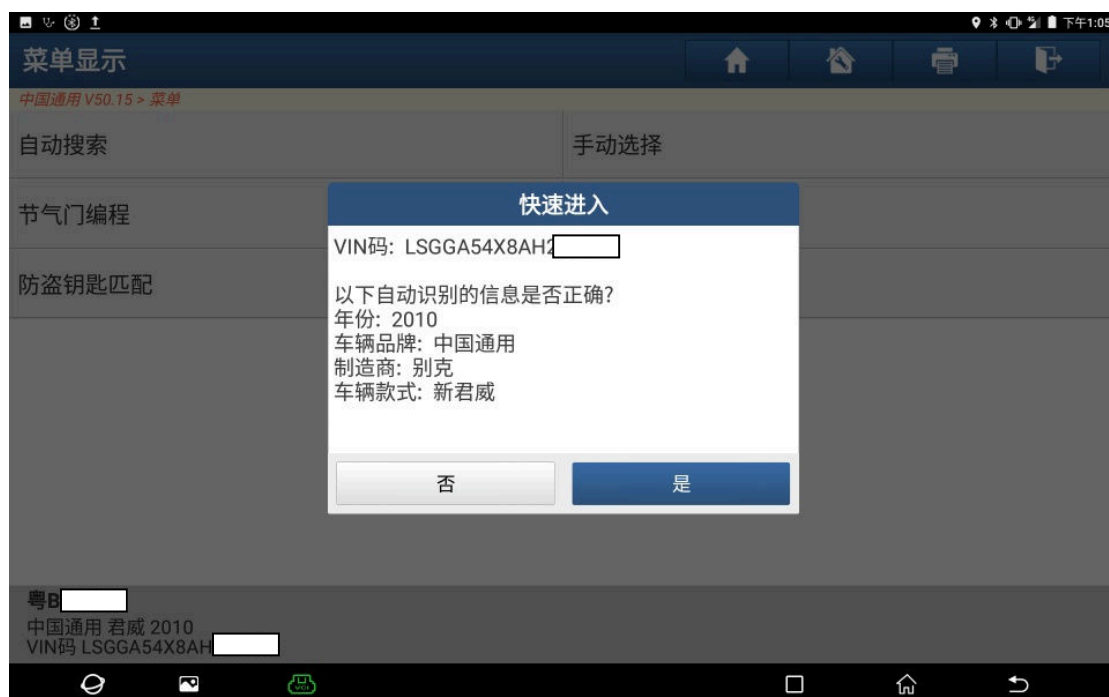


图 3

4). 选择“快速测试”，如图 4:

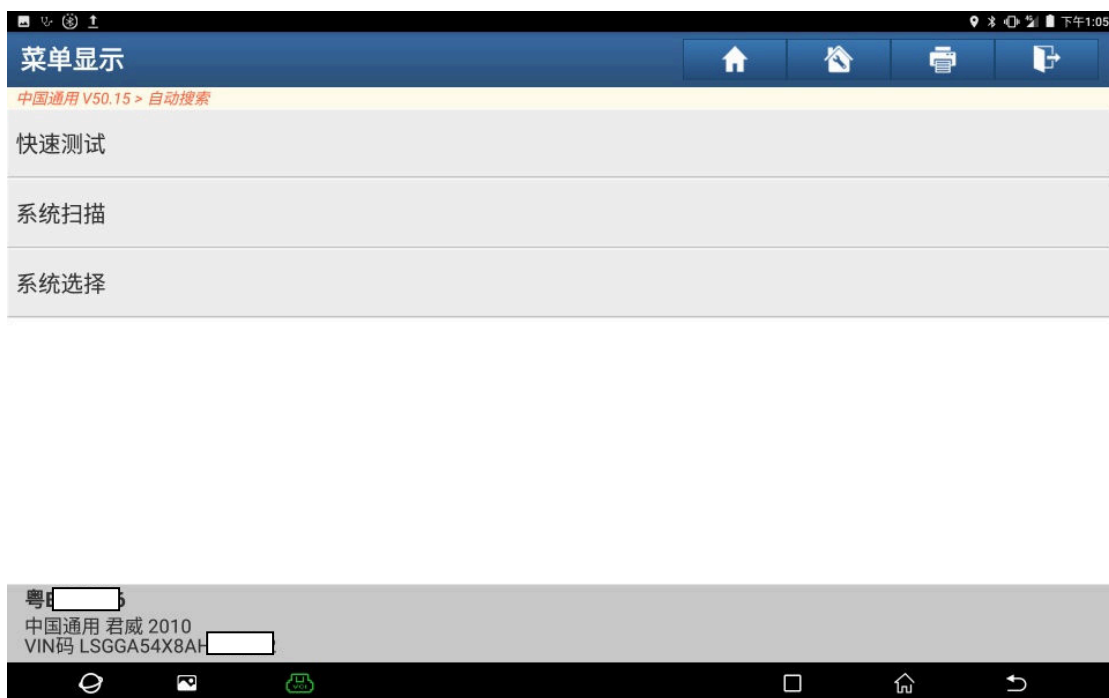


图 4

5). 查看故障报告，EBCM 系统故障码为“C0040-06，右前车轮转速传感器电路；C0710-4b, 转向位置信号”。首先，更换右前轮速传感器，然后解决“C0710-4b, 转向位置信号”这个故障码，如图 5:



图 5

6). 进“SWASM(方向盘角度传感器模块)”，如图 6:



图 6

7). 选择“特殊功能”，如图 7:



图 7

8). 选择“方向盘角度传感器学习”，如图 8:



图 8

9). 点“确定”继续，如图 9:

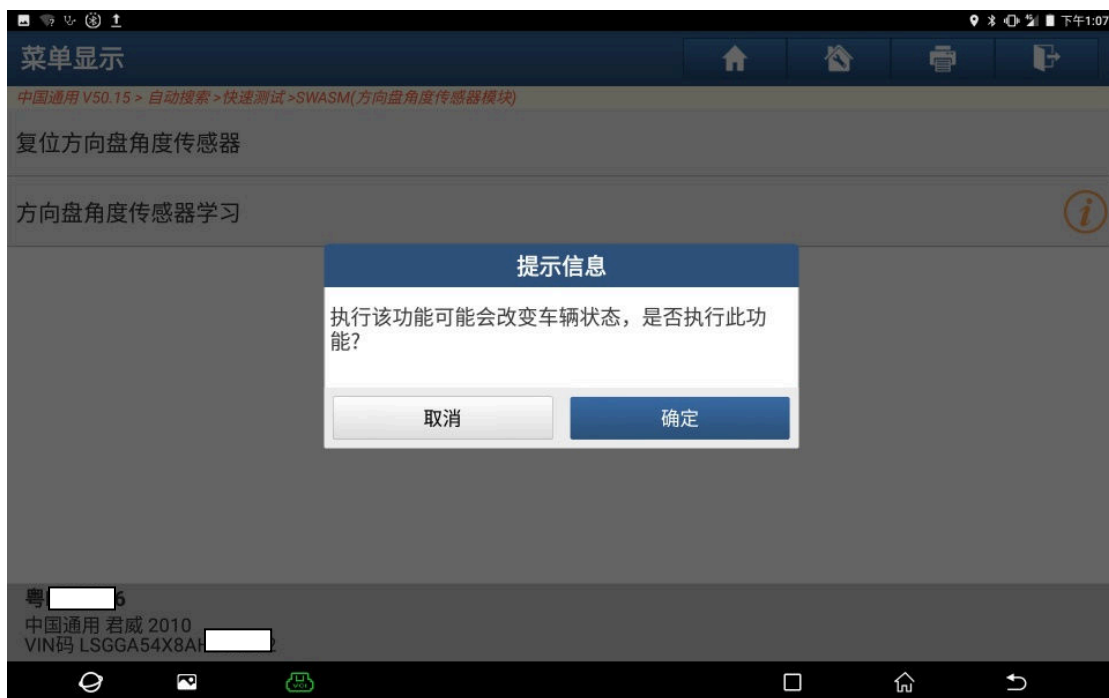


图 9

10). 使车轮朝向正前方, 且方向盘居中, 点“确定”, 如图 10:

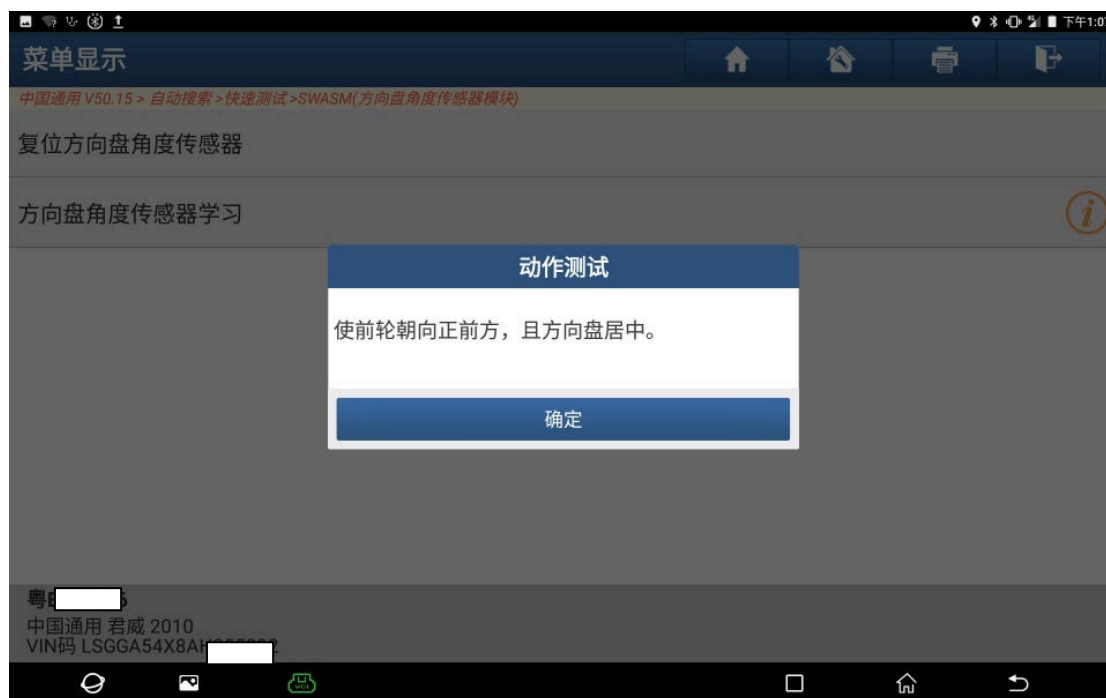


图 10

11). 关闭点火, 点“确定”, 如图 11

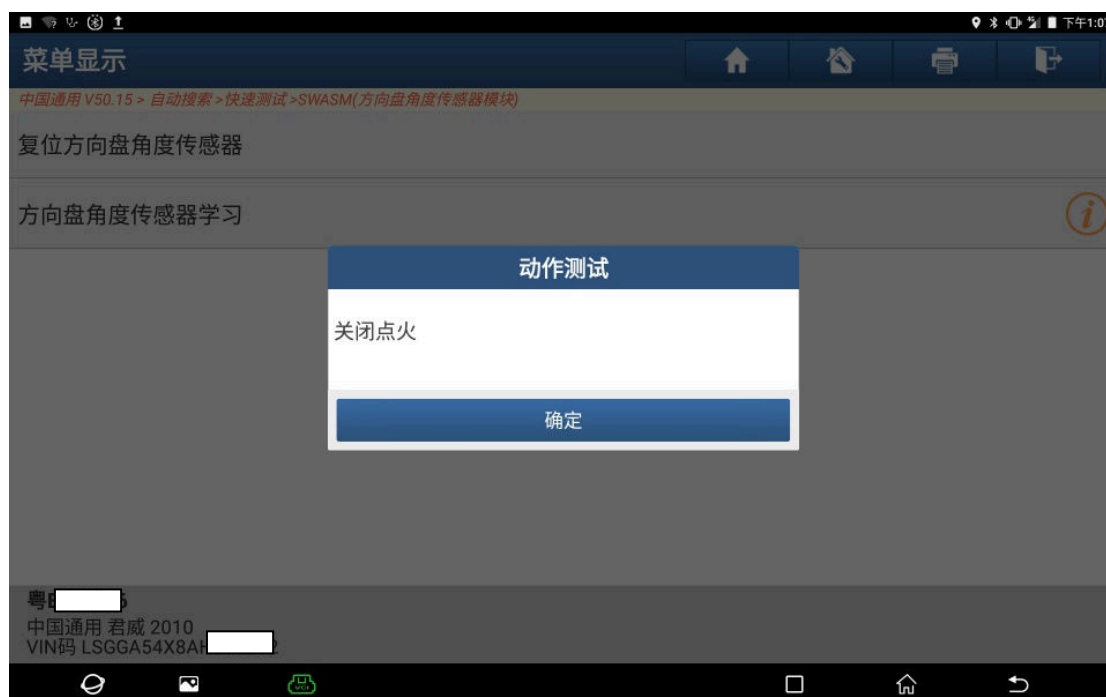


图 11

12). 程序进行中, 如图 12:

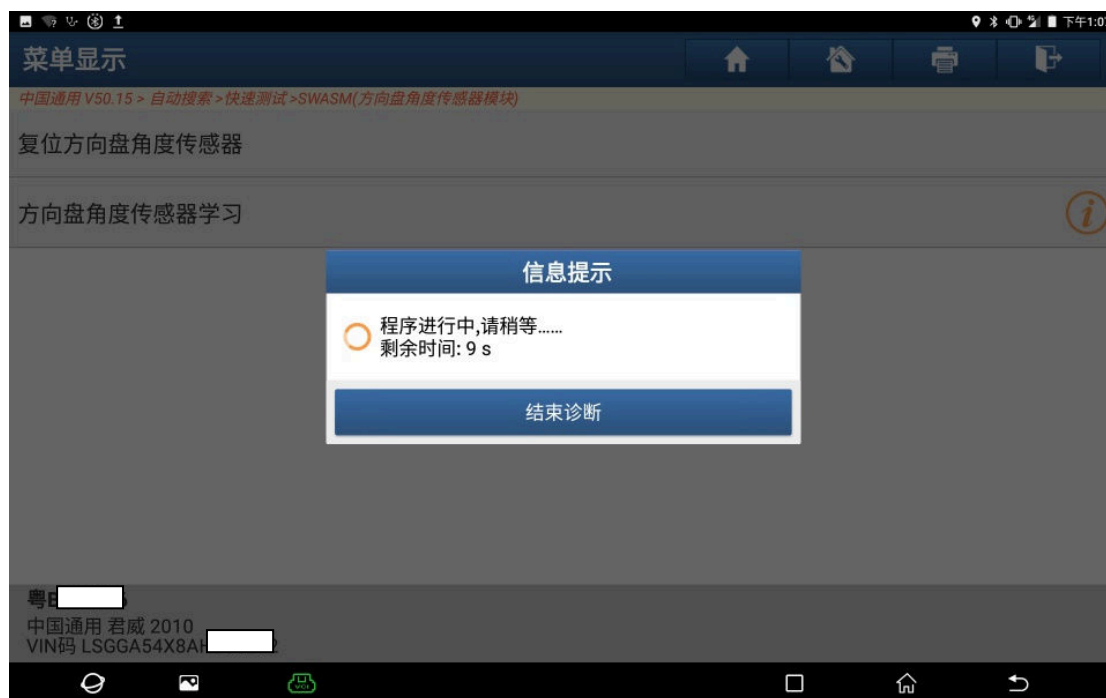


图 12

13). 打开点火, 点“确定”, 如图 13:

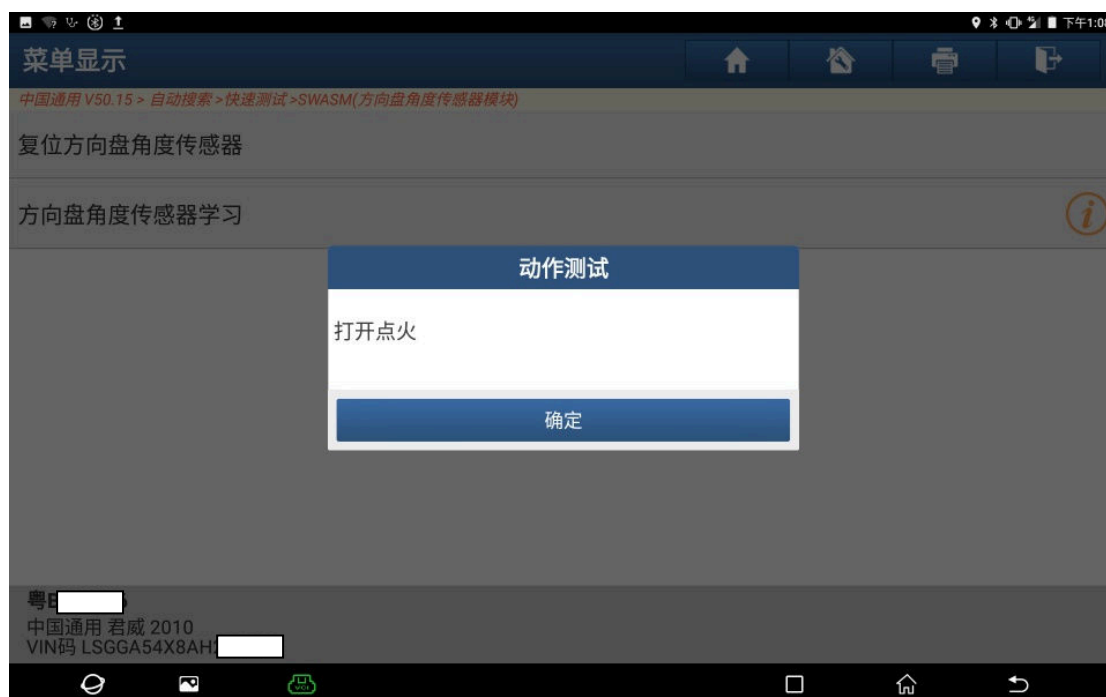


图 13

14). 步骤完成, 点“确定”, 如图 14

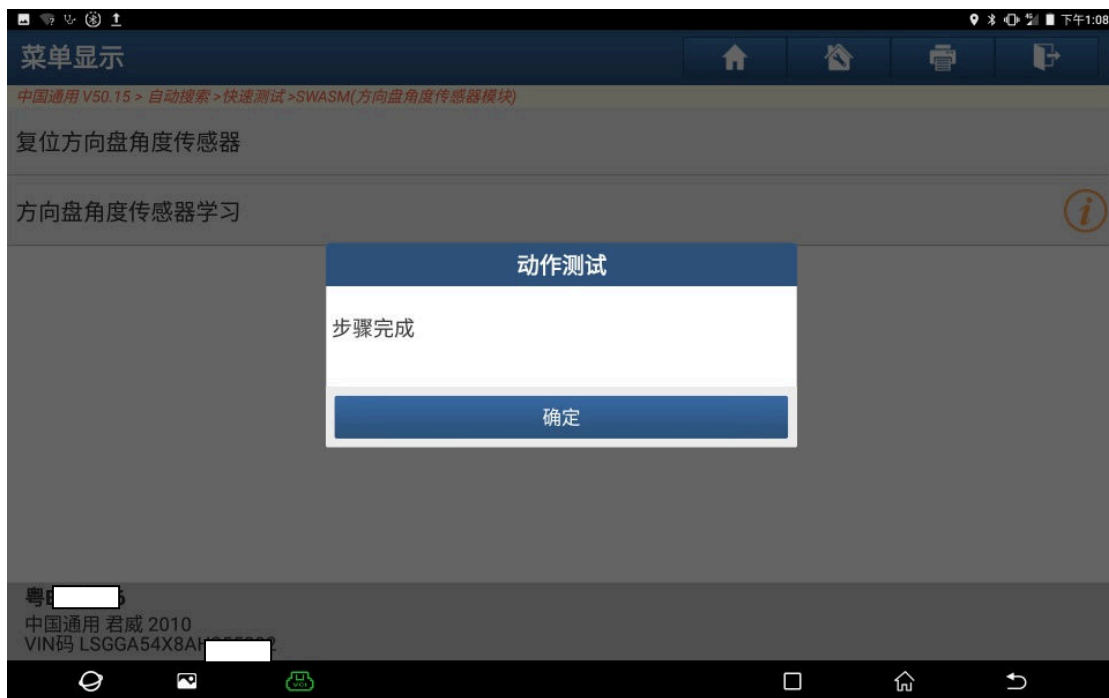


图 14

15). 清除故障码后, 再读故障报告, EBCM 系统测试正常, 如图 15:



图 15

16). 仪表防滑灯灭，故障排除，如图 16:



图 16

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。