

# 2014 年上海大众帕萨特更换右侧大灯编 码及设置

**实测车型：** 2014 年上海大众帕萨特，VIN 码：LSVCH6A42EN02\*\*\*\*，如下图：



**故障描述：** 更换右大灯后仪表亮故障灯。如下图：



**操作指引：**

1). 进入“55 大灯范围控制”系统，系统信息，如图 1:



图 1

2). 读取故障码有三个故障码：01042 控制单元未编码，02657 右侧大灯电源模块未设码，01539 大灯未设置。三个故障码都无法清除。如图 2；



图 2

3). 首先先编码，进入系统“11 控制单元编码”。如图 3：



图 3

- 4). 提示信息“注意：请在尝试改变编码之前记下原始值，因为错误编码可能使控制模块不起作用！”，点击“确定”，如图 4：



图 4

- 5). 输入新的控制单元编码。如图 5：



图 5

6). 输入当前的控制单元编码，点击“确定”。如图 6:



图 6

7). 编码成功，点击“确定”。如图 7:



图 7

8). 再此读取故障码关于编码的两个故障码已不存在, 只有 01539 大灯未设置。如图 8:



图 8

9). 点击进入“04 系统基本调整”。如图 9:



图 9

10). 点击“按列表方式读取”，如图 10:

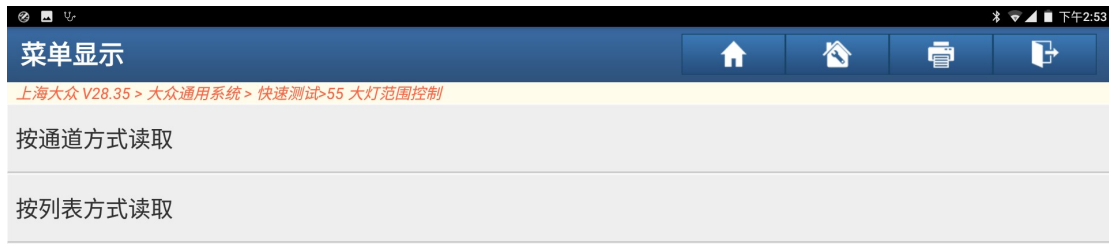


图 10

11). 勾选“调节位置&&调节自学习”，点击“确定”，如图 11:

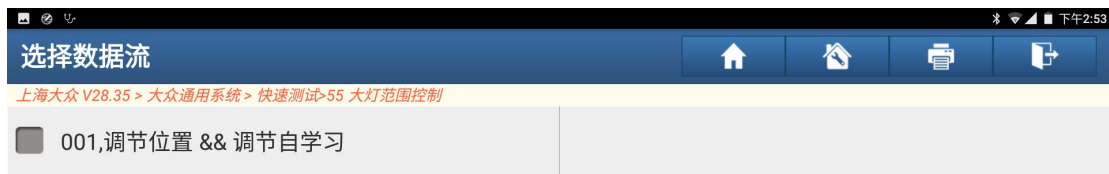


图 11

12). 点击“调整”，如图 12:



图 12

13). 控制位置已学习，点击返回键返回。如图 13:



图 13



14). 再读取故障码, 系统无故障码。如图 14:



图 14

15). 关闭点火开关再打开点火开关仪表故障灯熄灭。如图 15:



图 15

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。