

广汽传祺 GS8 胎压传感器标定

功能说明： 在更换胎压模块或更换胎压传感器时，需要做胎压传感器标定功能。

实测车型： 2017 年广汽传祺 GS8，VIN 为：LMGJS1G83H104****，如下图：



故障描述： 四个轮胎压值为---kPa, 系统标定失败，胎压灯亮，如下图：



操作指引：

1). 选择“传祺 GS8”，如图 1：

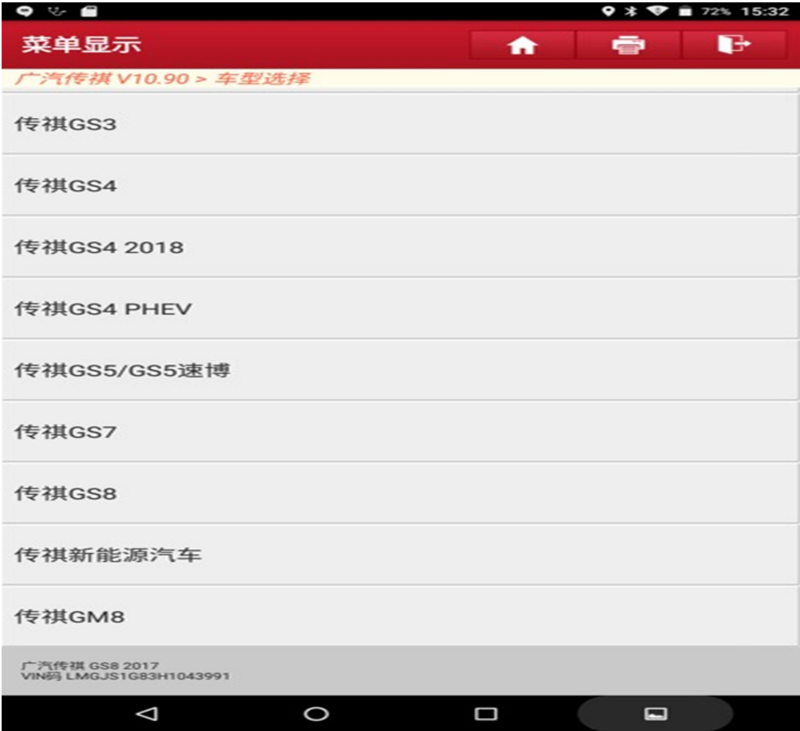


图 1

2). 选择“系统选择”，如图 2：



图 2

3). 选择“TPMS（胎压监测系统）”，如图 3:



图 3

4). 选择“读故障码”，如图 4:



图 4

5). 故障码为: C207051 ECU 未标定, 如图 5:



图 5

6). 读数据流, 四个传感器 ID 都为 0, 如图 6:



图 6

7). 选择“特殊功能”，点“是”继续，如图 7:

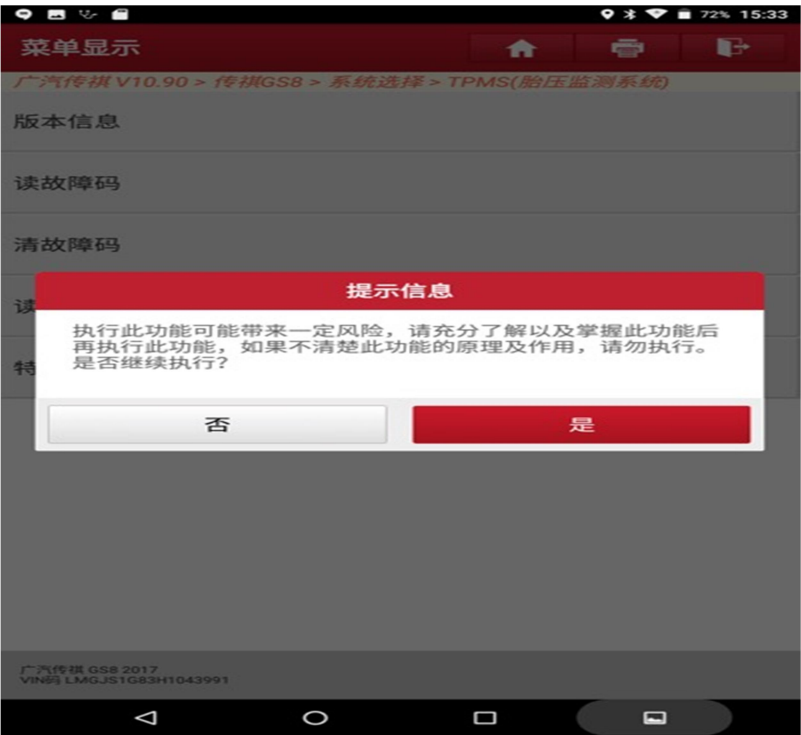


图 7

8). 选择“胎压传感器标定”，如图 8:

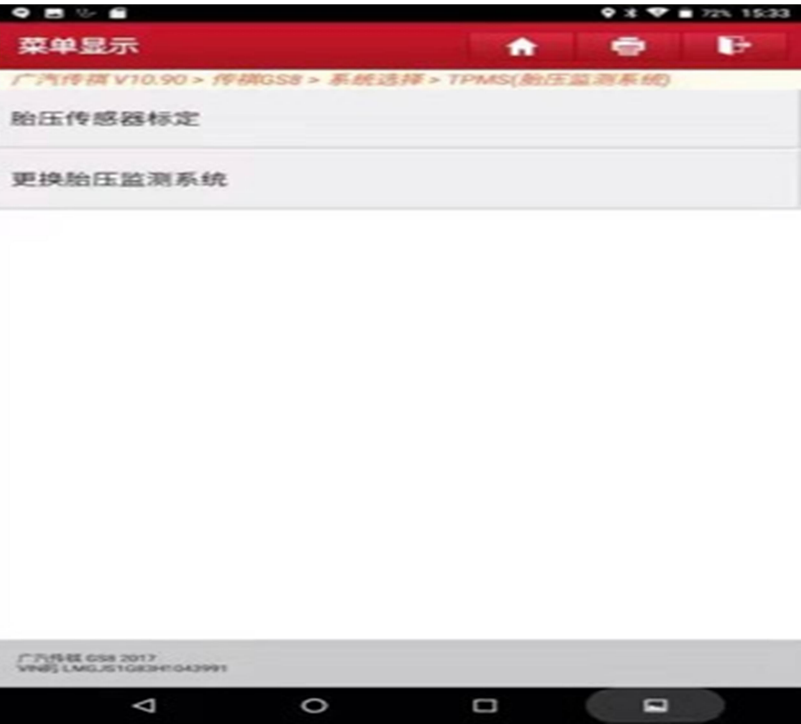


图 8

9). 打开点火开关，发动机不启动，如图 9:

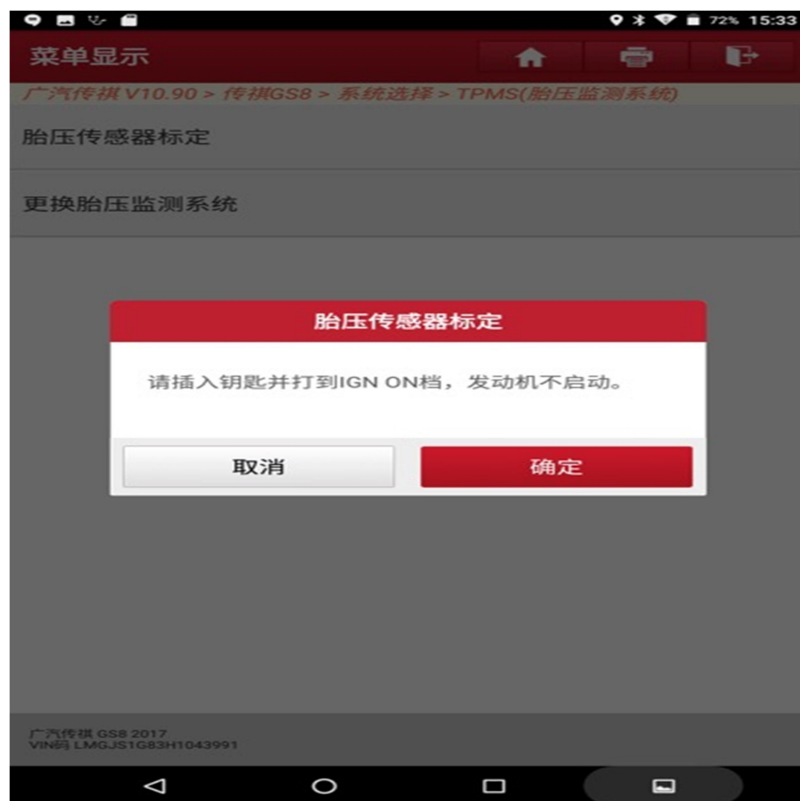


图 9

10). 点“确定”重新标定，如图 10:

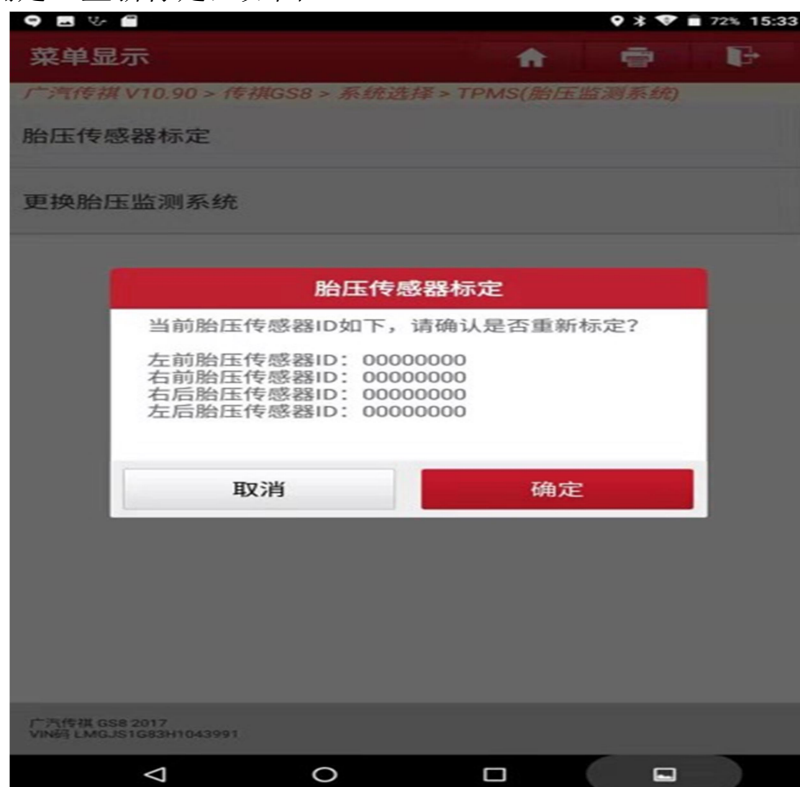


图 10

11). 用元征 CR971，靠近每个传感器激活获取传感器 ID 号，如图 11（左后传感器已拆掉）



图 11

12). 查看拆出来的左后胎压传感器，看印刷在传感器上的 ID 号为：000B06E0，如图 12：（如无胎压激活设备，也可通过查看印刷在胎压传感器上的 ID 号获取 ID）



图 12

13). 输入四个轮胎压传感器 ID，如图 13:

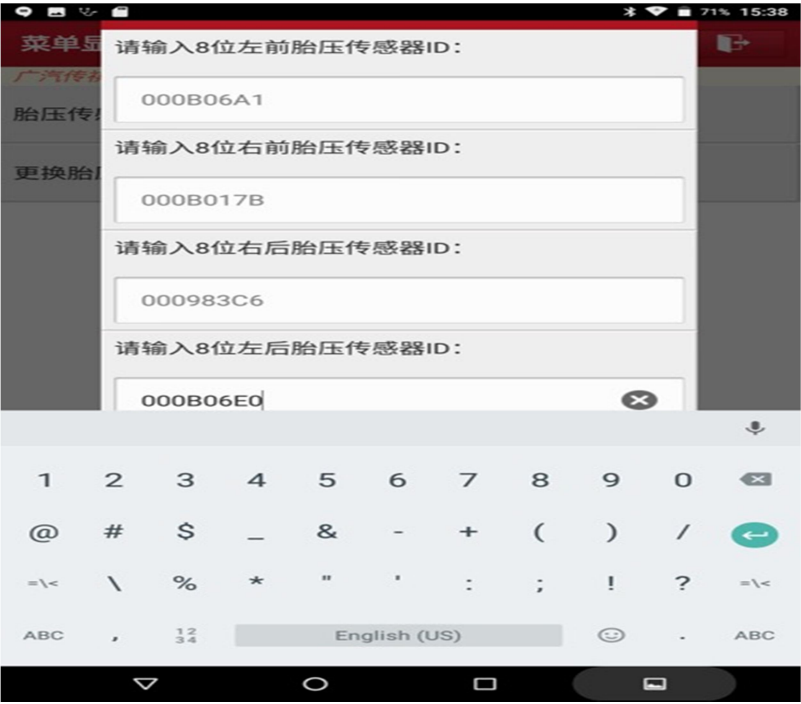


图 13

14). 点“确定”，执行下一步，如图 14:

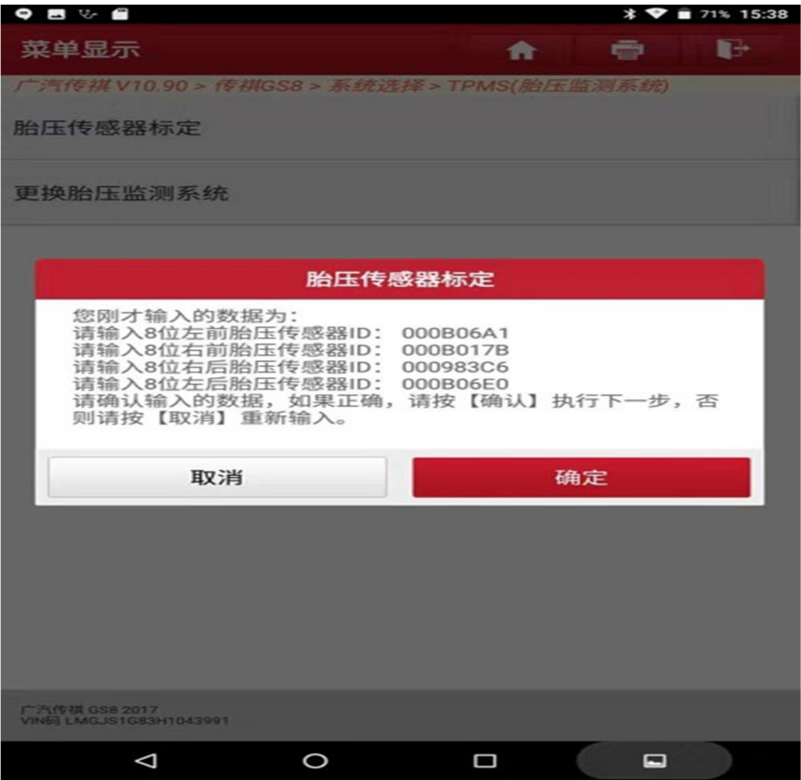


图 14

15). 确定 ID 正确，点“确定”，如图 15:

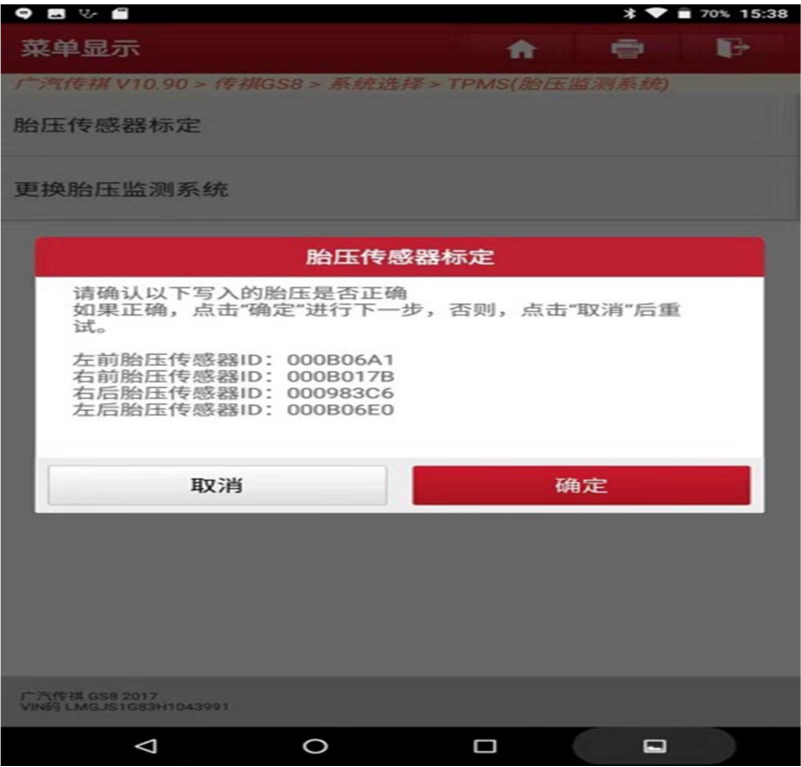


图 15

16). 胎压传感器标定成功，路试，点“确定”，如图 16:

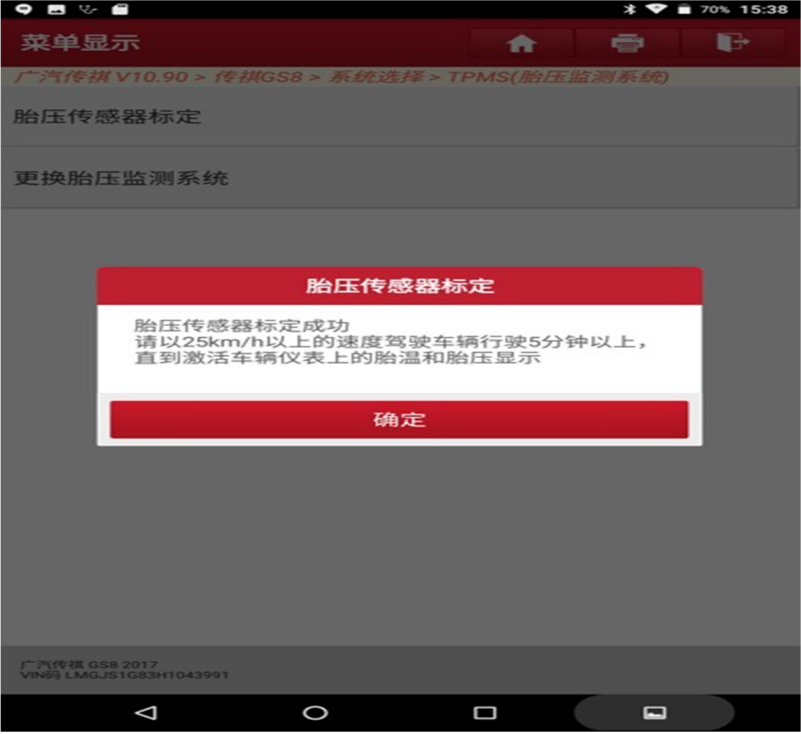


图 16

17). 读故障码，胎压系统无故障码，如图 17:

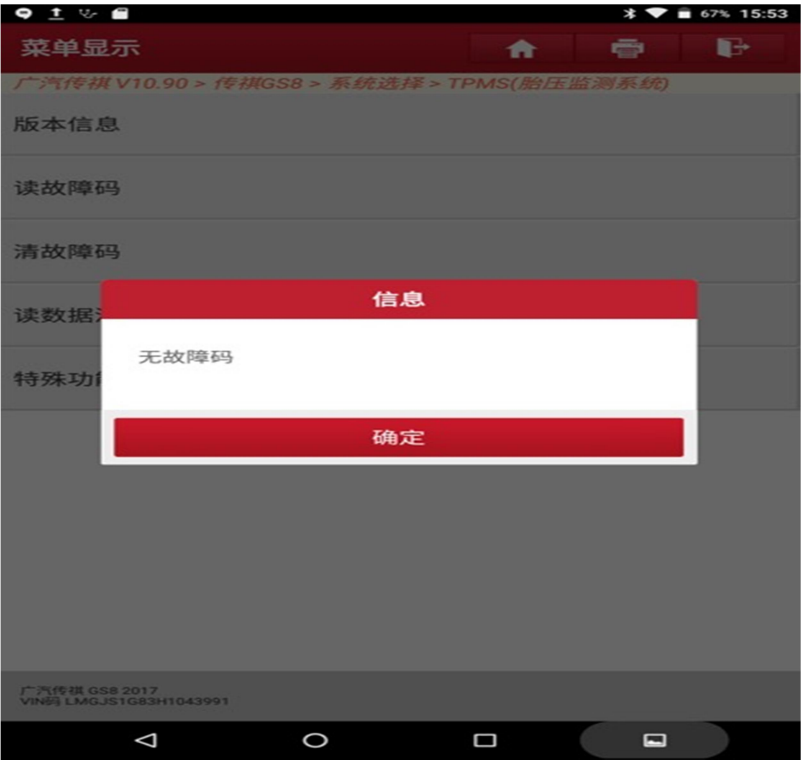


图 17

18). 仪表，轮胎压力/轮胎温度显示正常，如图 18:



图 18

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。