


道奇酷威胎压传感器学习

功能说明： 更换胎压传感器，需要做胎压传感器学习。

实测车型： 2012 年道奇酷威，VIN 为：3C4PDCFBXDT60****, 如下图：

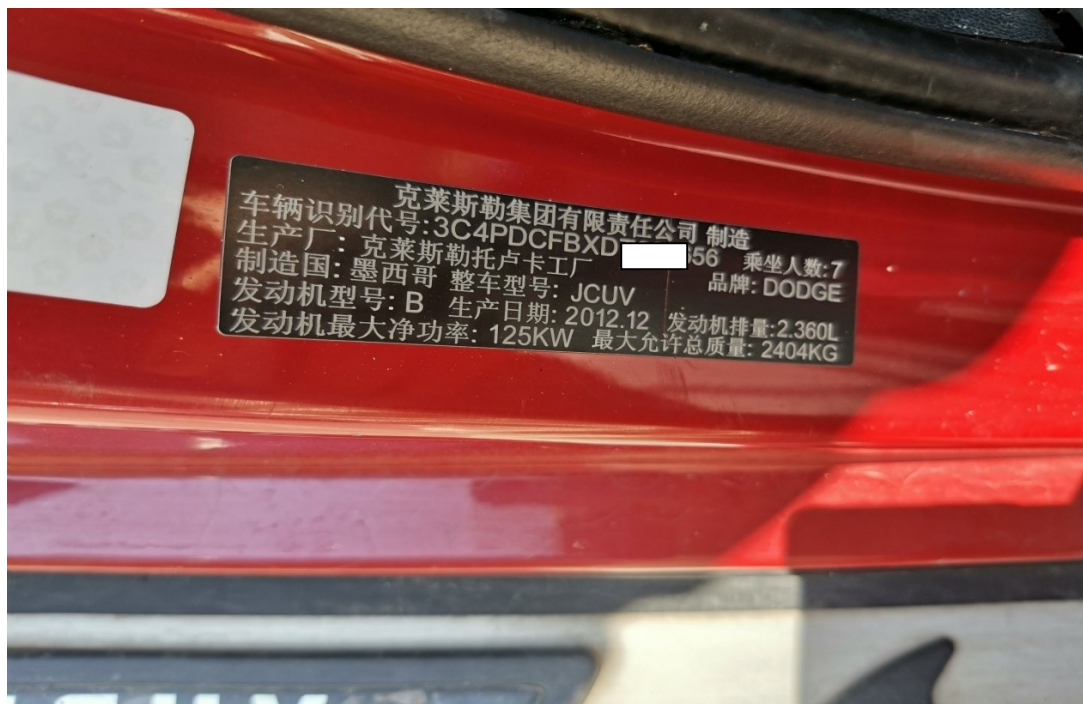

故障描述：

1) 更换下来的左后胎压传感器，如下图：



2) 胎压灯亮，左后胎压显示一，其他三个轮胎压显示正常，如下图：



操作指引：

1). 读故障码，故障码为：C1504-96 轮胎压力传感器 4 部件内部故障。如图 1：



图 1

2). 读数据流，轮胎传感器 4（左后）标识为：00000000，如图 2:



图 2

3). 特殊功能菜单，选择“编程左后传感器 ID”，如图 3:



图 3

4). 点“确定”执行该功能，如图 4:



图 4

5). 传感器已经安装好了，需要胎压工具读取传感器 ID 号，点“确定”，如图 5:

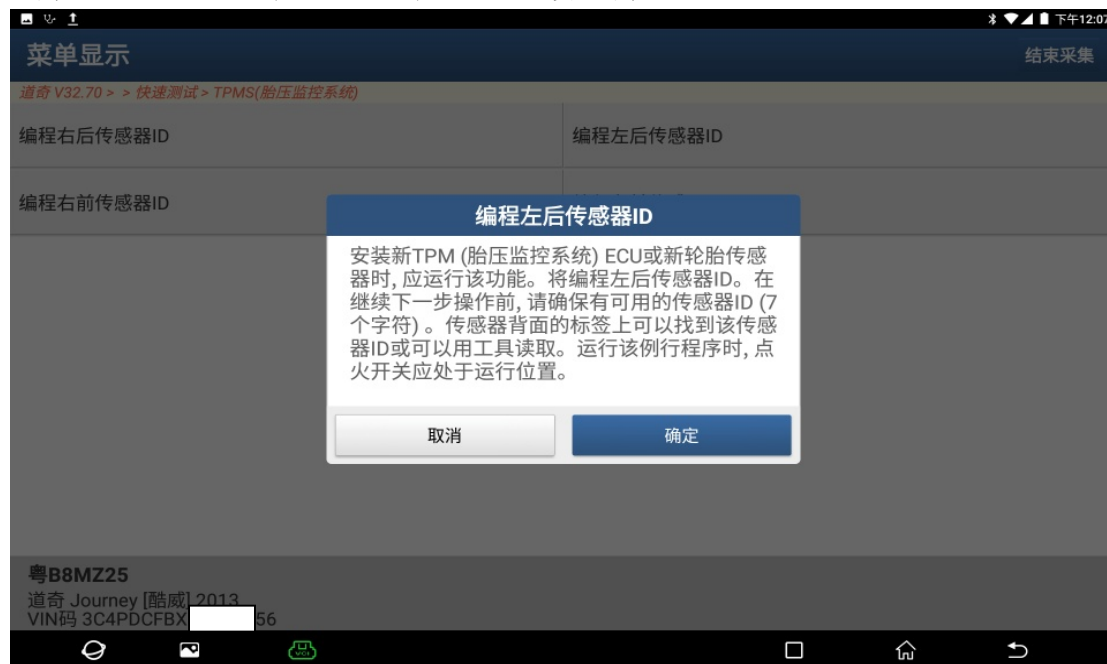


图 5

6). 用元征 CR971 激活左后胎压传感器，获取到的传感器 ID 为：02E75FE，如图 6:

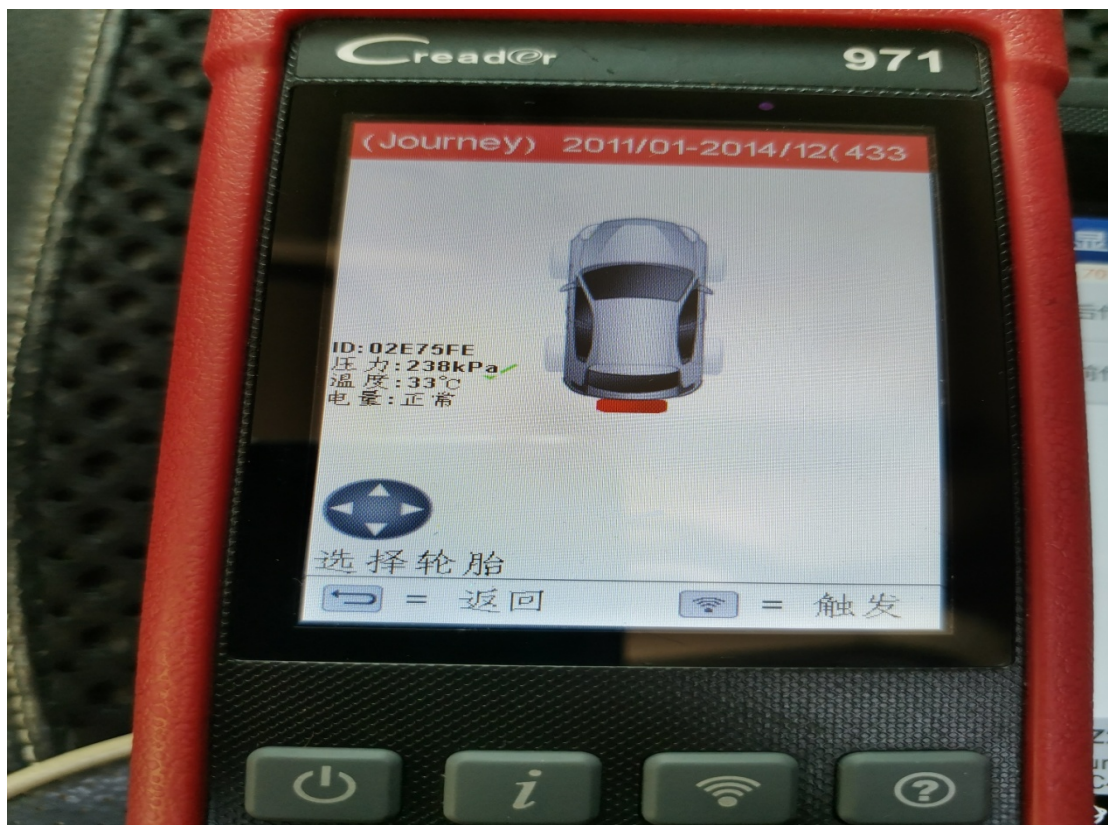


图 6

7). 输入 02E75FE，点“确定”，如图 7:



图 7

8). 左后传感器 ID 已经成功写入，点“确定”，如图 8：

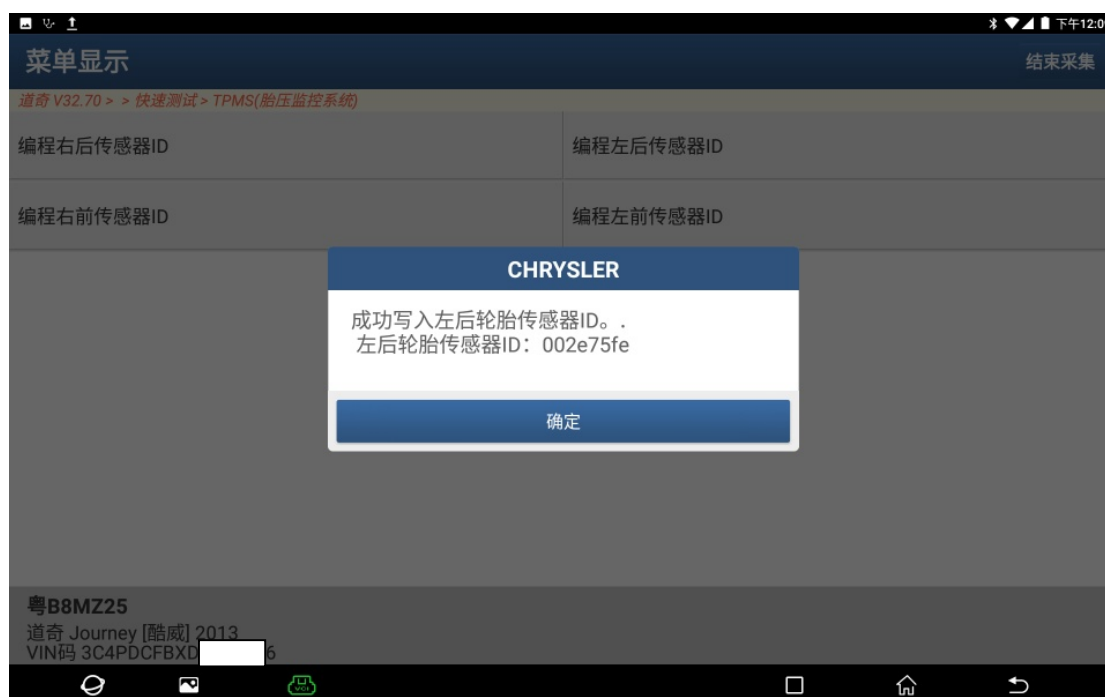


图 8

9). 读数据流，轮胎传感器 4（左后）标识为：002E75FE，如图 9：



图 9

10). 清除故障码后, 胎压监控系统无故障码, 如图 10:



图 10

11). 路试十分钟左右, 胎压故障灯灭, 轮胎气压显示正常, 如图 11:



图 11

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。