


长城 VV7 胎压传感器 ID 学习

功能说明： 在更换胎压模块或更换胎压传感器时，需要做胎压传感器 ID 学习功能。

实测车型： 2017 年长城 VV7，VIN 为：LGWEF7A76HH26****，如下图：

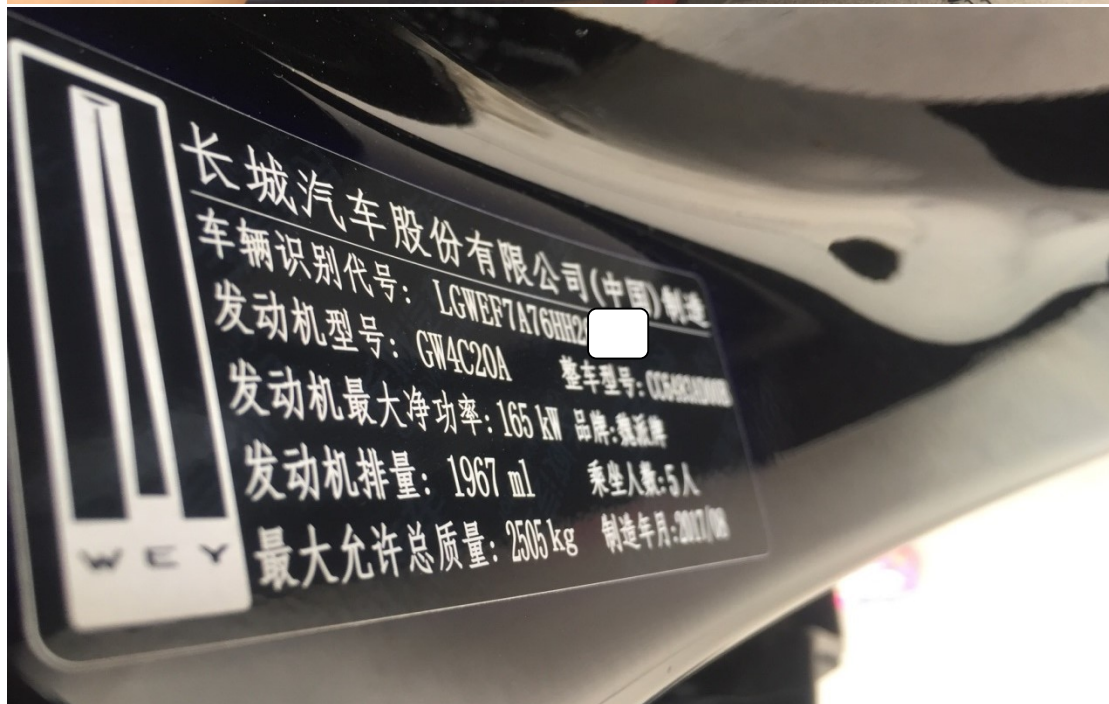

故障描述： 四个轮胎压值为---kPa, 胎压灯亮，如下图：



操作指引：

1). 选择“智能诊断”，如图 1：



图 1

2). 拍车牌，确认车型信息正确，点“诊断”，如图 2:

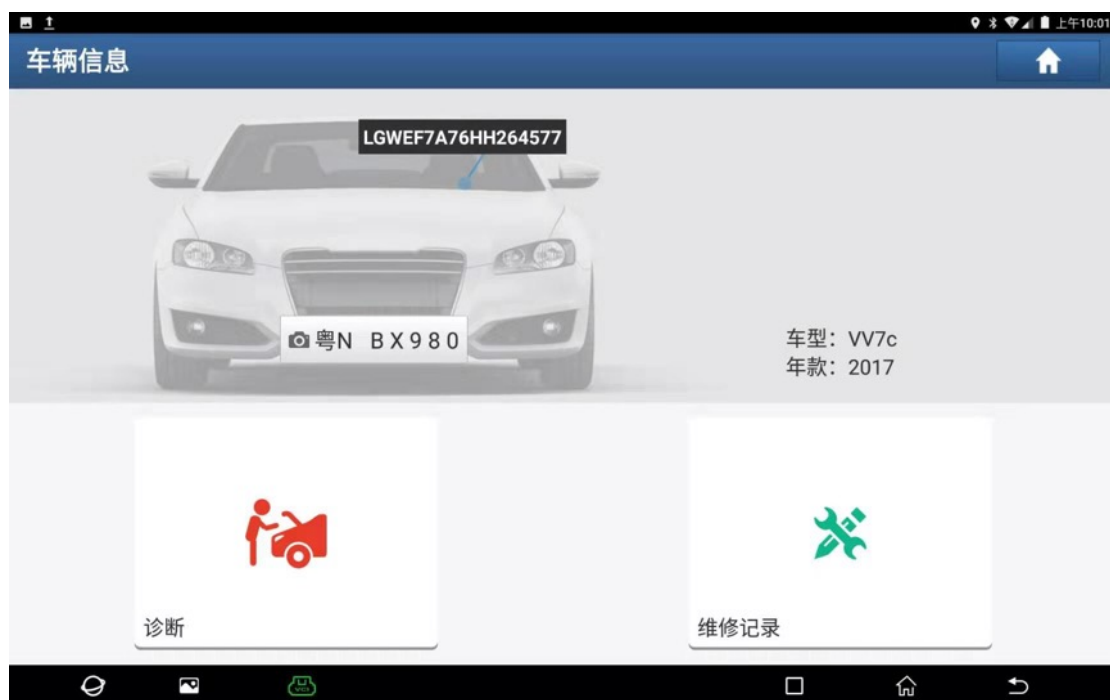


图 2

3). 确认点火开关打开，诊断仪已连接网络，点“确定”，如图 3:

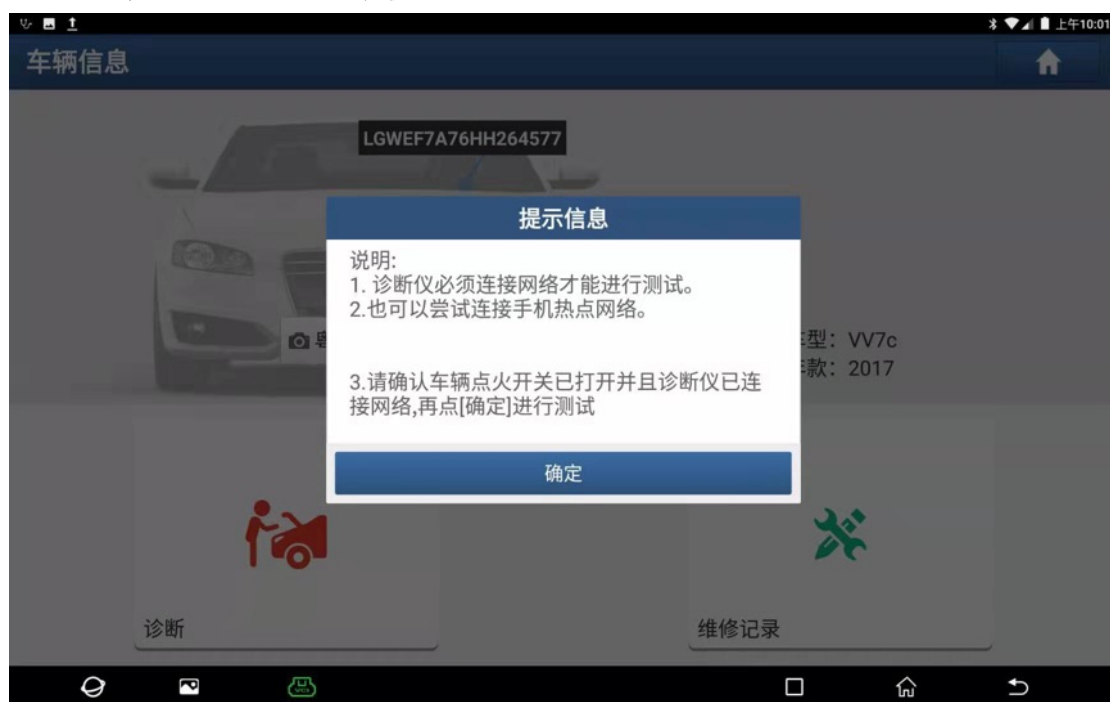


图 3

4). 选择“快速测试”，如图 4:

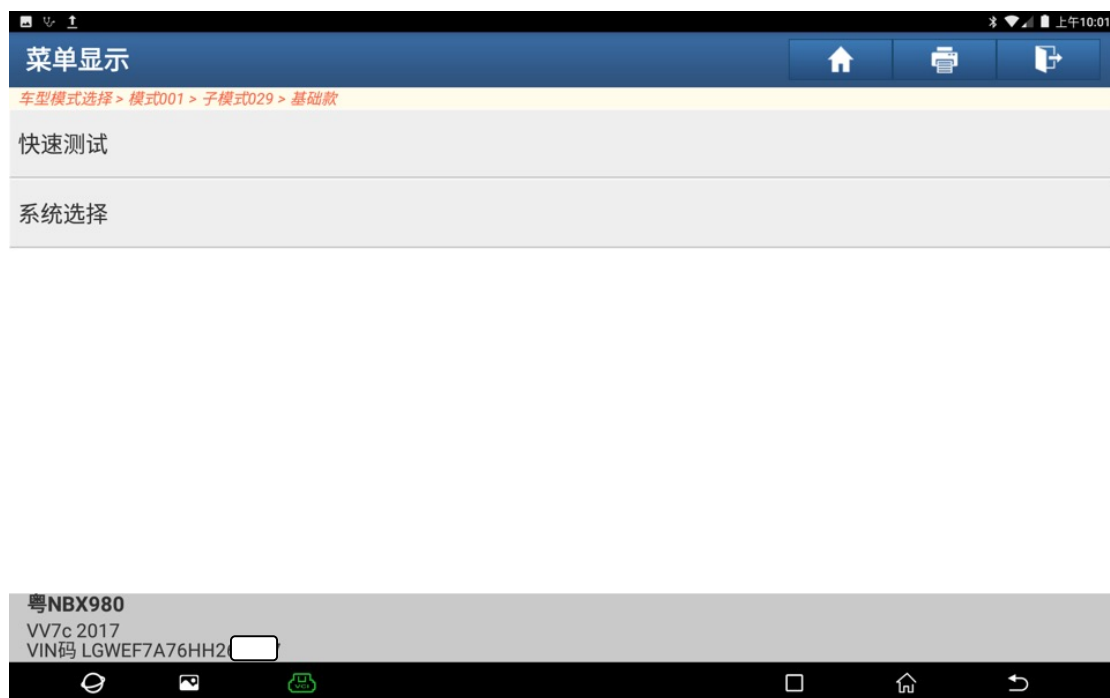


图 4

5). TPMS 系统故障码如图 5:



图 5

6). 选择“胎压传感器 ID 学习”，如图 6:



图 6

7). 点“是”执行该操作，如图 7:

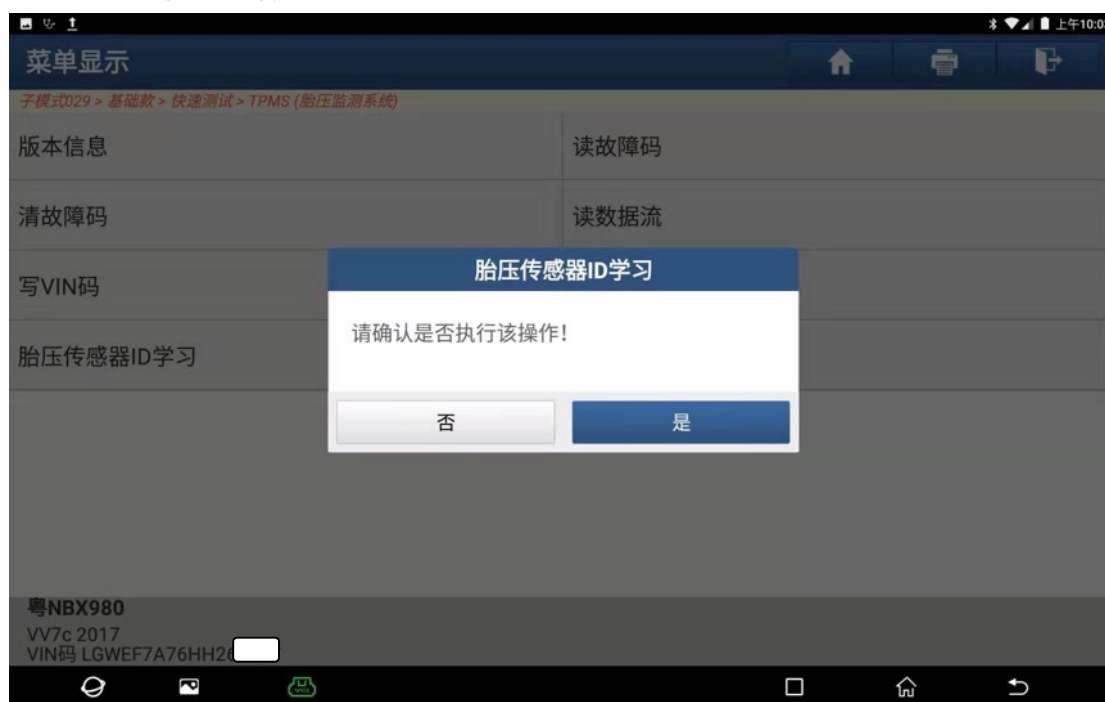


图 7

8). 选择“左前轮传感器 ID 学习”，如图 8：



图 8

9). 请使用胎压触发器触发左前轮传感器，如图 9：

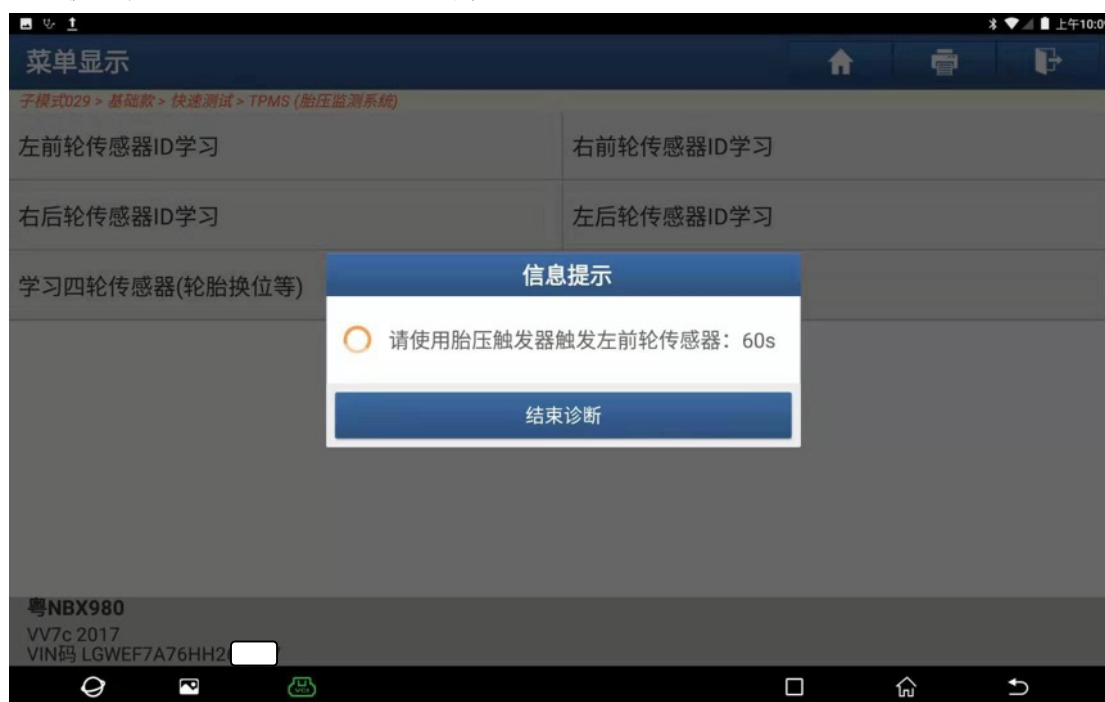


图 9

10). 用元征 CR971 触发成功, 如图 10:



图 10

11). 左前轮传感器 ID 学习成功, 点“确定”, 如图 11:



图 11

12). 左前传感器 ID 学习成功, 剩余三个传感器未学习, 点“确定”, 如图 12:

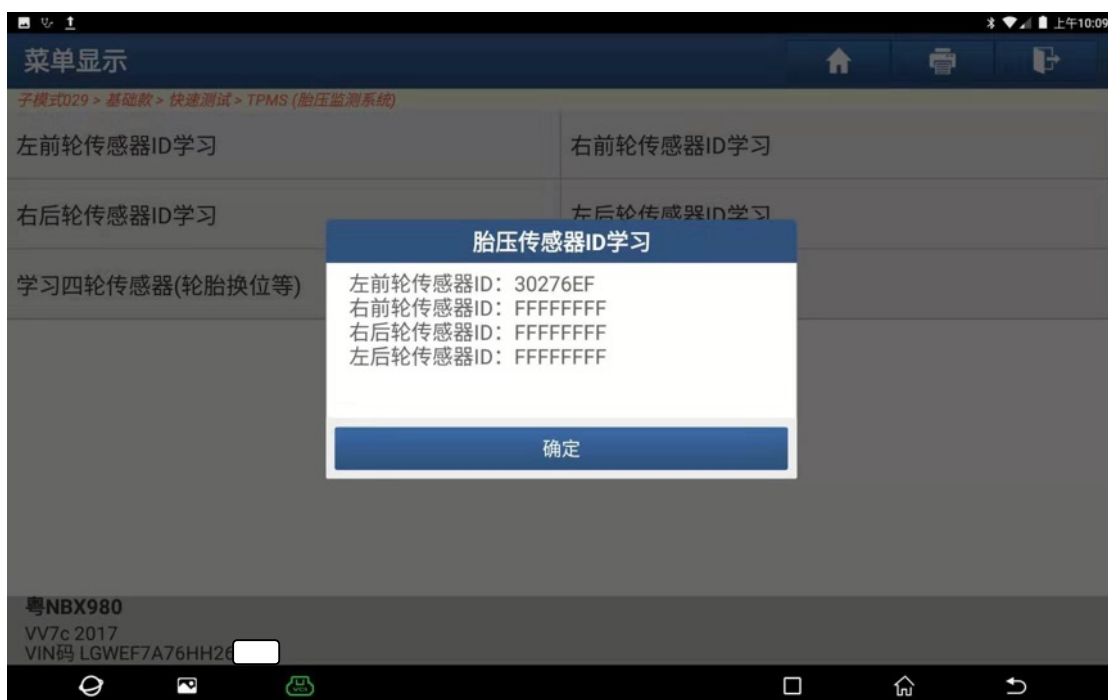


图 12

13). 请使用胎压触发器触发右前轮传感器, 如图 13:

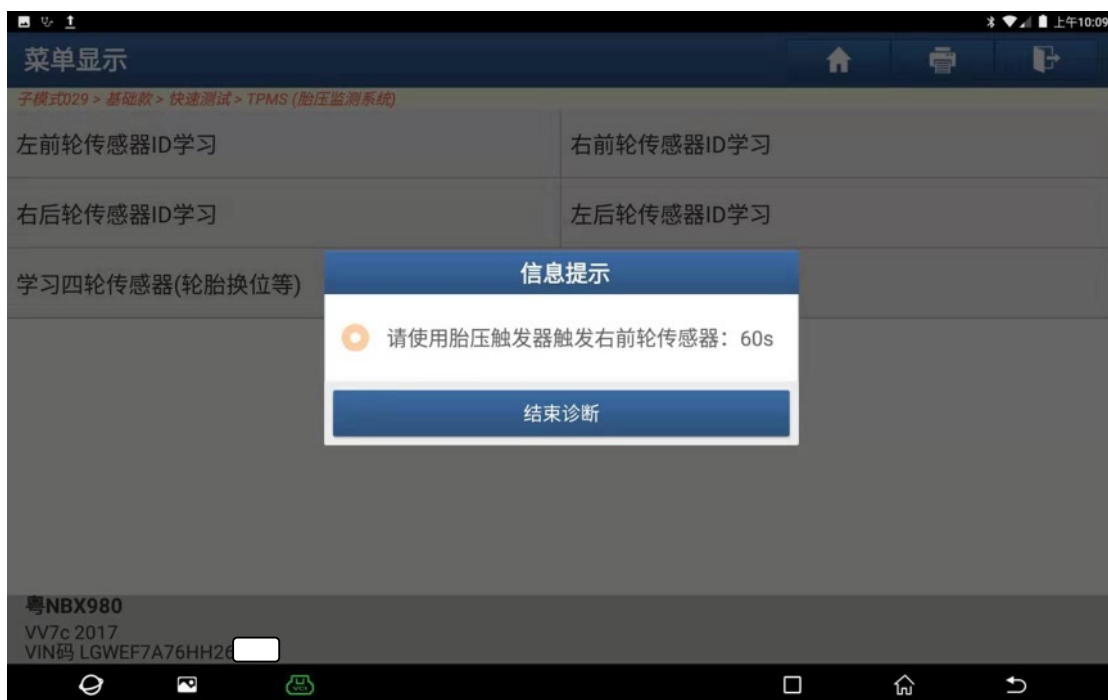


图 13

14). 用元征 CR971 触发成功, 如图 14:



图 14

15). 右前轮传感器 ID 学习成功, 点“确定”, 如图 11:



图 15

16). 左前、右前传感器 ID 学习成功, 剩余两个传感器未学习, 点“确定”, 如图 16:

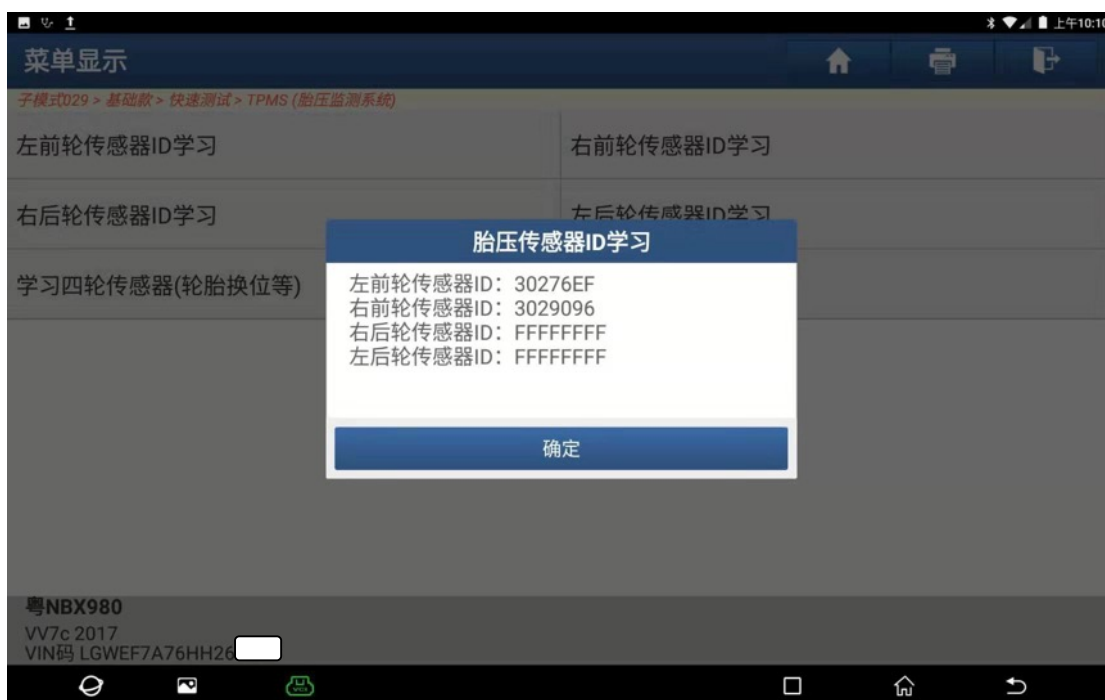


图 16

17). 请使用胎压触发器触发右后轮传感器, 如图 17:

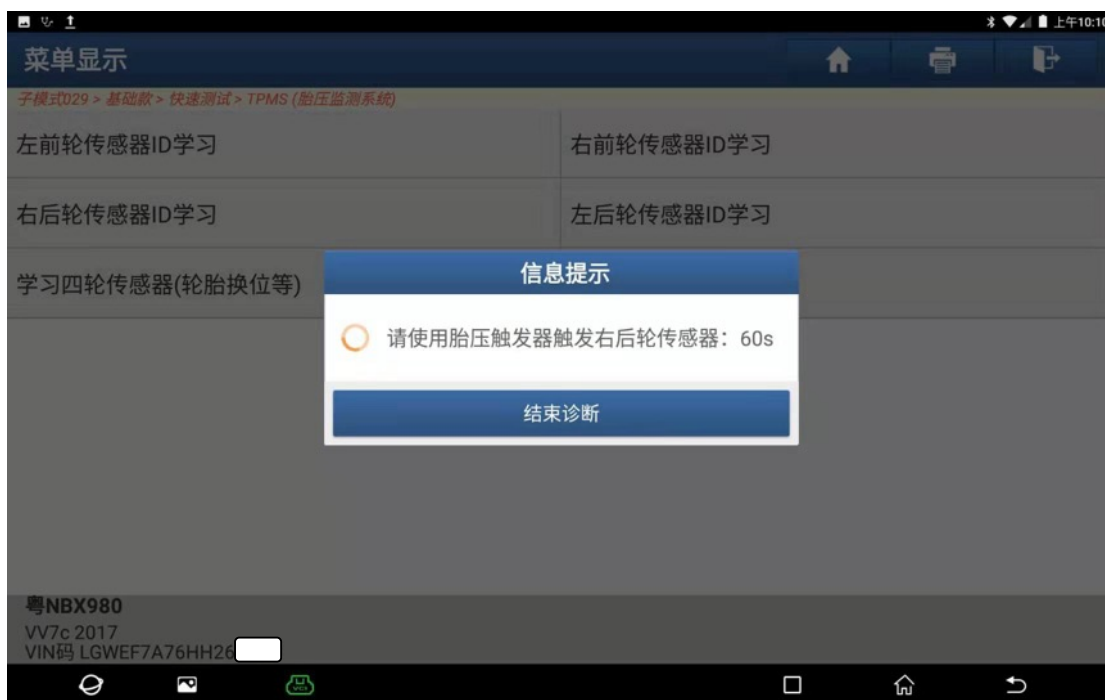


图 17

18). 用元征 CR971 触发成功, 如图 18:



图 18

19). 右后轮传感器 ID 学习成功, 点“确定”, 如图 19:

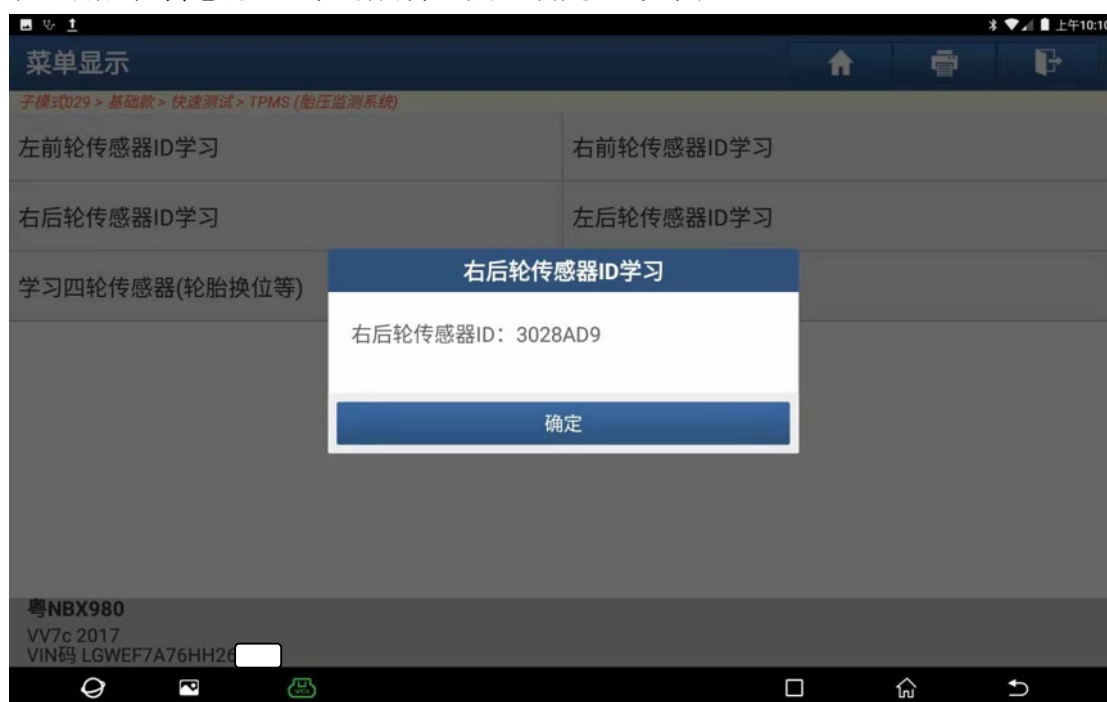


图 19

20). 左前、右前、右后传感器 ID 学习成功, 剩余左后传感器未学习, 点“确定”, 如图 20:

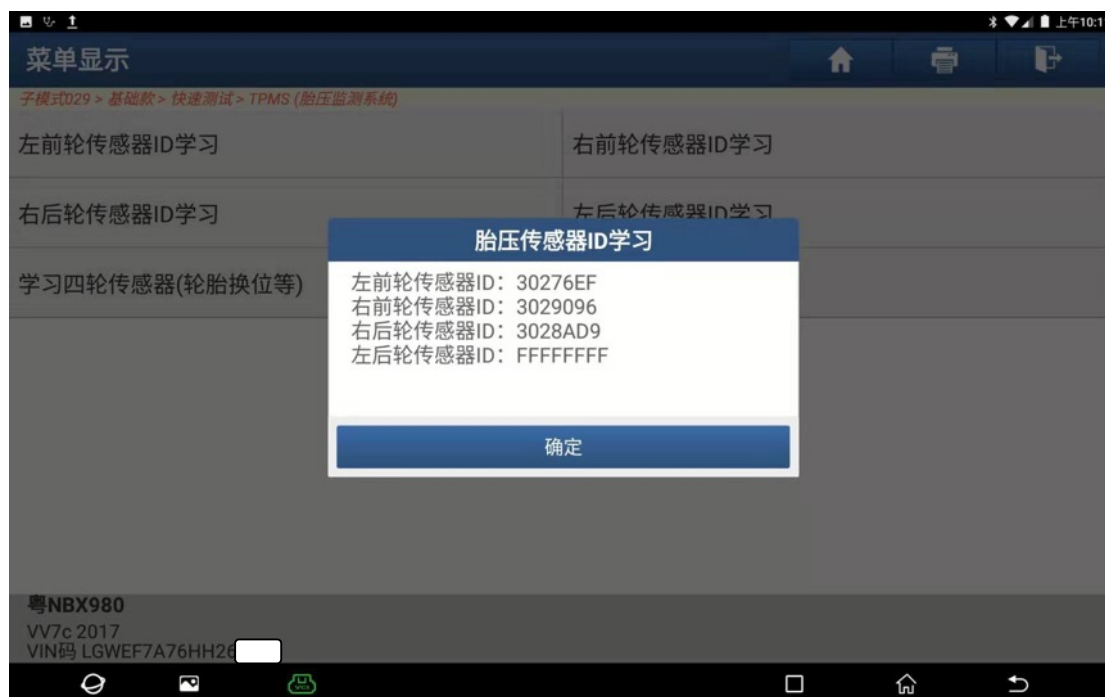


图 20

21). 请使用胎压触发器触发左后轮传感器, 如图 21:

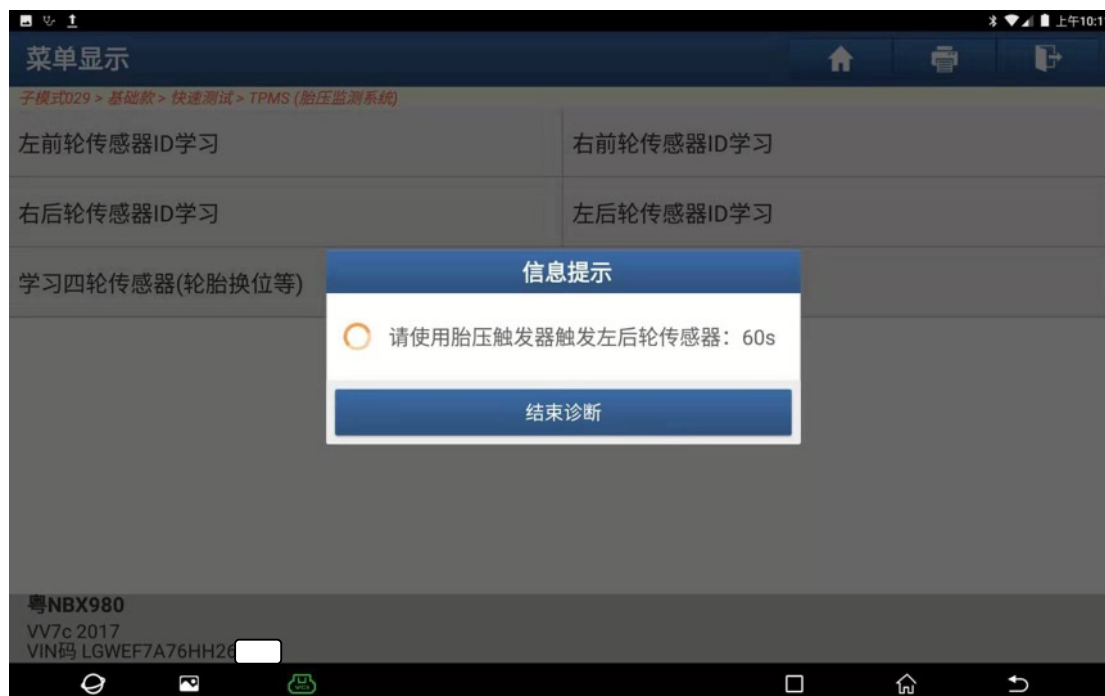


图 21

22). 用元征 CR971 触发成功, 如图 22:



图 22

23). 左后轮传感器 ID 学习成功, 点“确定”, 如图 23:

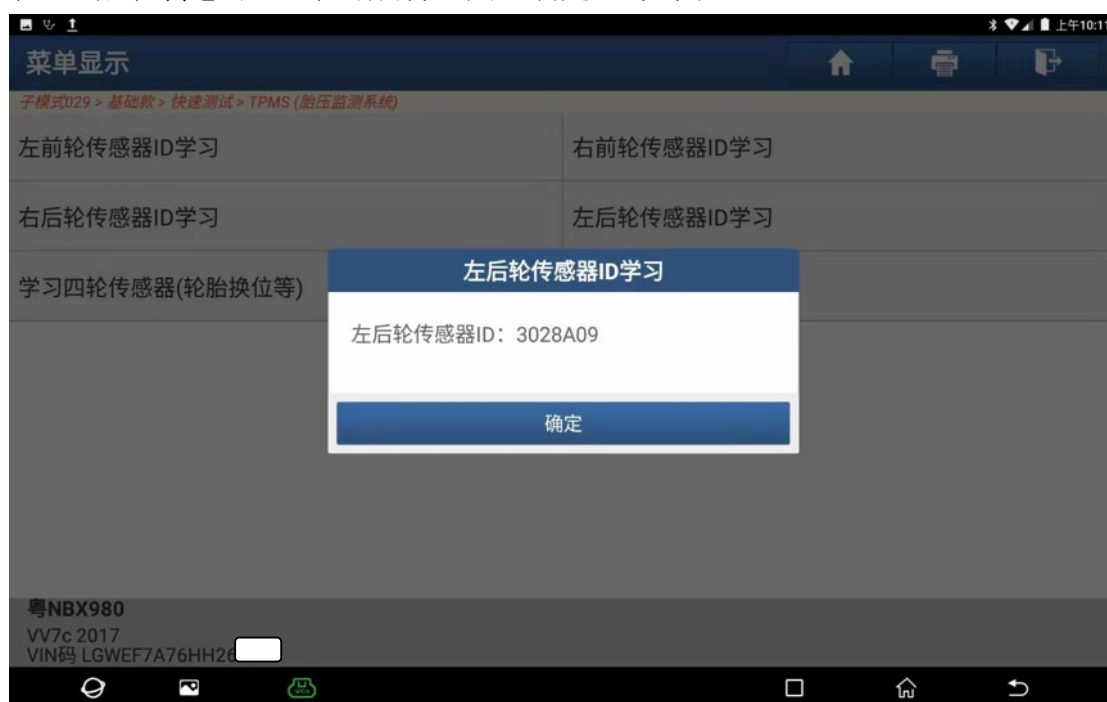


图 23

24). 四个轮传感器 ID 学习成功，点“确定”，如图 24:

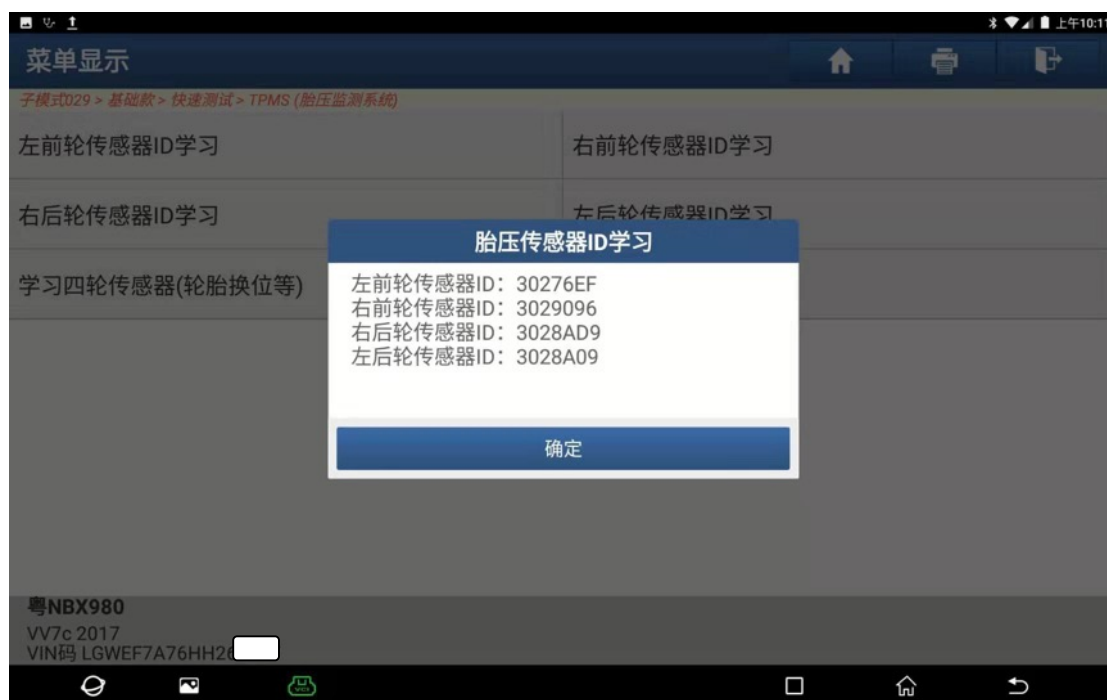


图 24

25). 读故障码，胎压系统无故障码。如图 25:

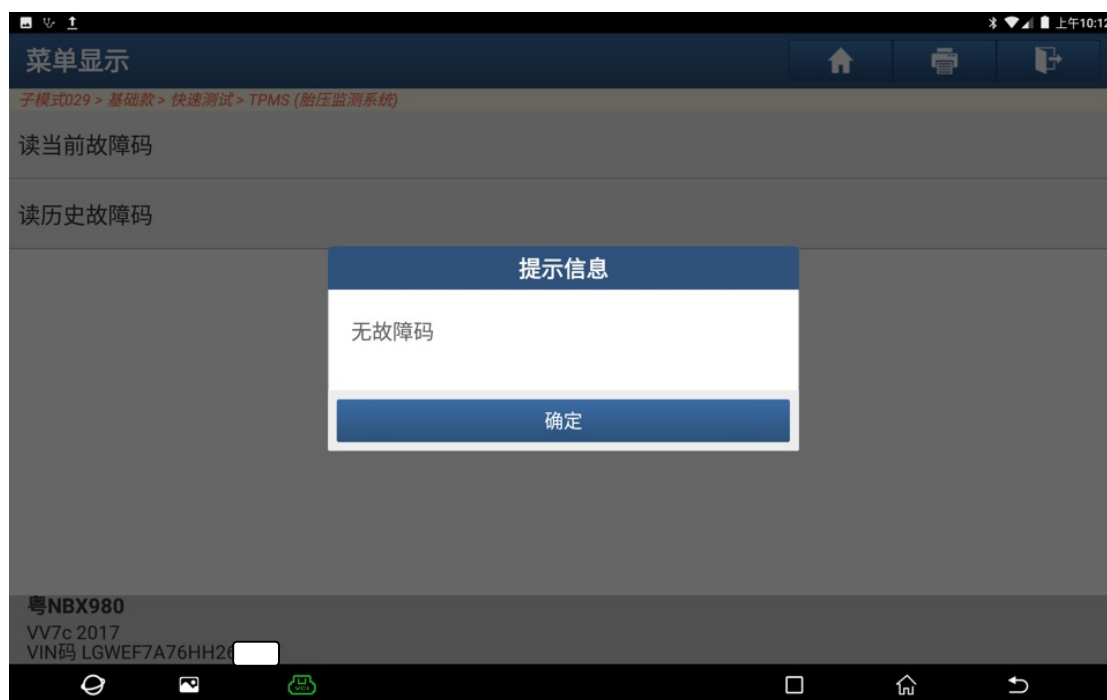


图 25

26). 四个轮胎压值正常,胎压灯灭, 如 26:



图 26

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。