


奔驰 E200 碰撞预防辅助系统复位部件 “A90”（碰撞预防辅助系统控制单元）的 学习值。

实测车型： 车型：奔驰 E200 年款：2016 VIN:WDDKJ3EB4GF33****。

故障描述： 仪表亮故障灯，碰撞预防辅助系统读取故障码为：B220600 当前的车辆识别号错误或不存在。如下图：

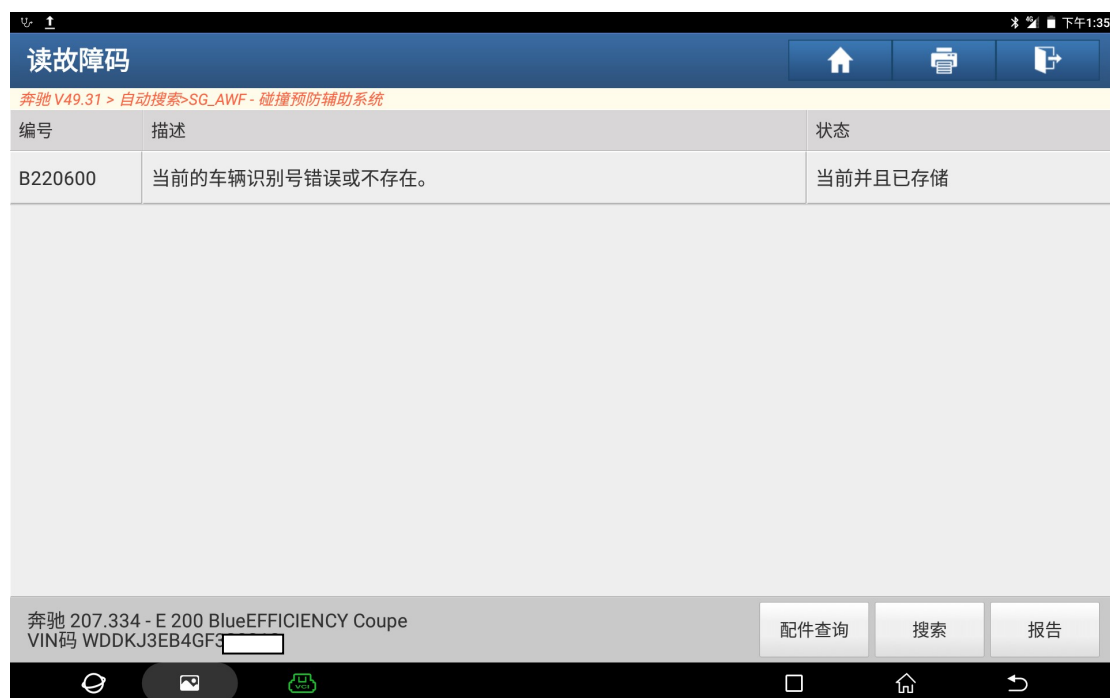

操作指引：

1). 进入碰撞预防辅助系统，选择:特殊功能。如图 1:



图 1

2). 选择复位部件“A90”（碰撞预防辅助系统控制单元）的学习值。如图 2:



图 2

3). 系统将引导执行以下步骤：复位学习值，更新软件校准号（SCN）设码，点击确定。如图 3：



图 3

4). 正在写入数值，请稍候...如图 4：

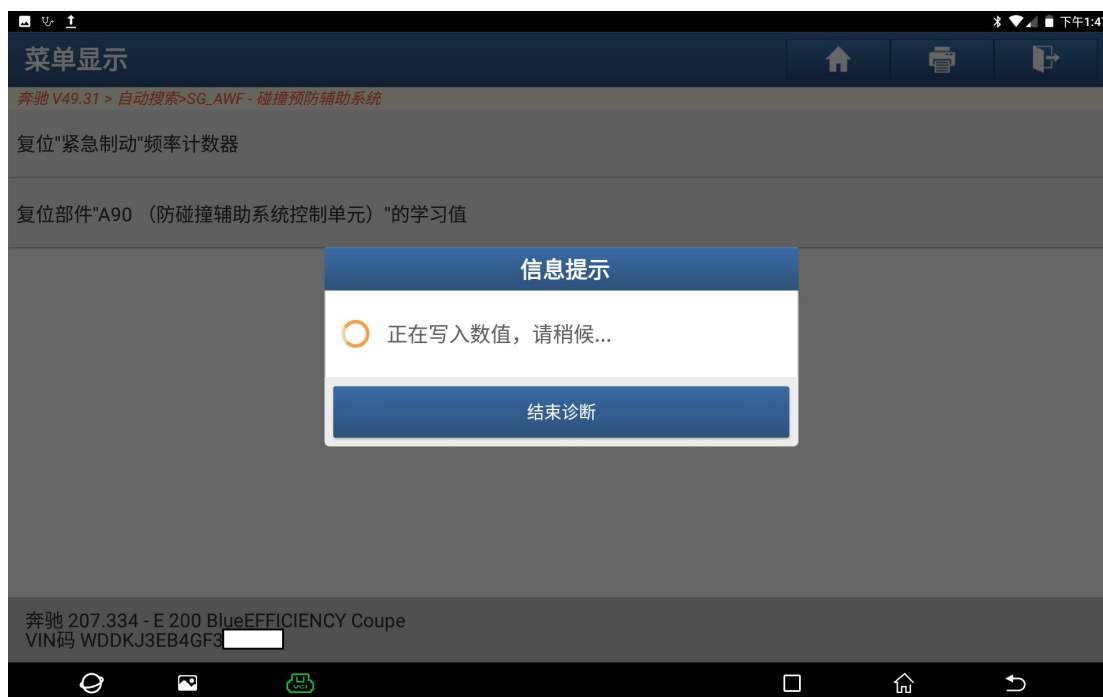


图 4

5). 正在进行控制单元复位, 请稍候...如图 5:

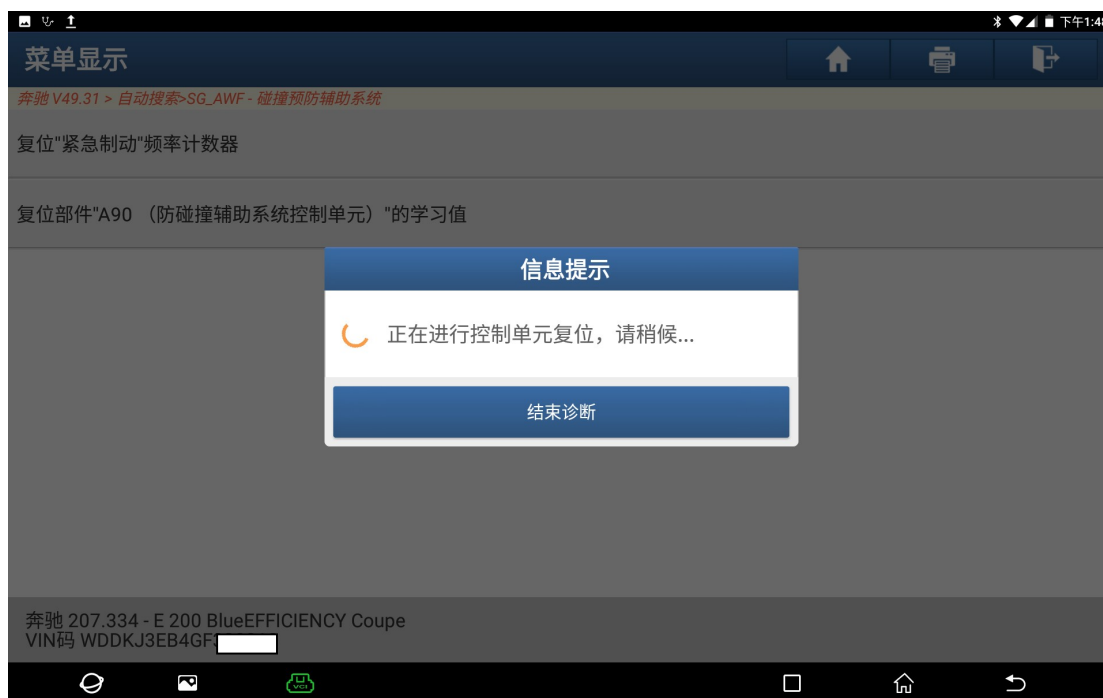


图 5

6). 过程已成功进行, 学习值已存储, 系统表现得到改善, 不需要更换部件 A90(碰撞预防辅助系统控制单元). 下一步骤-进行软件校准编号 (SCN) 设码。如图 6:

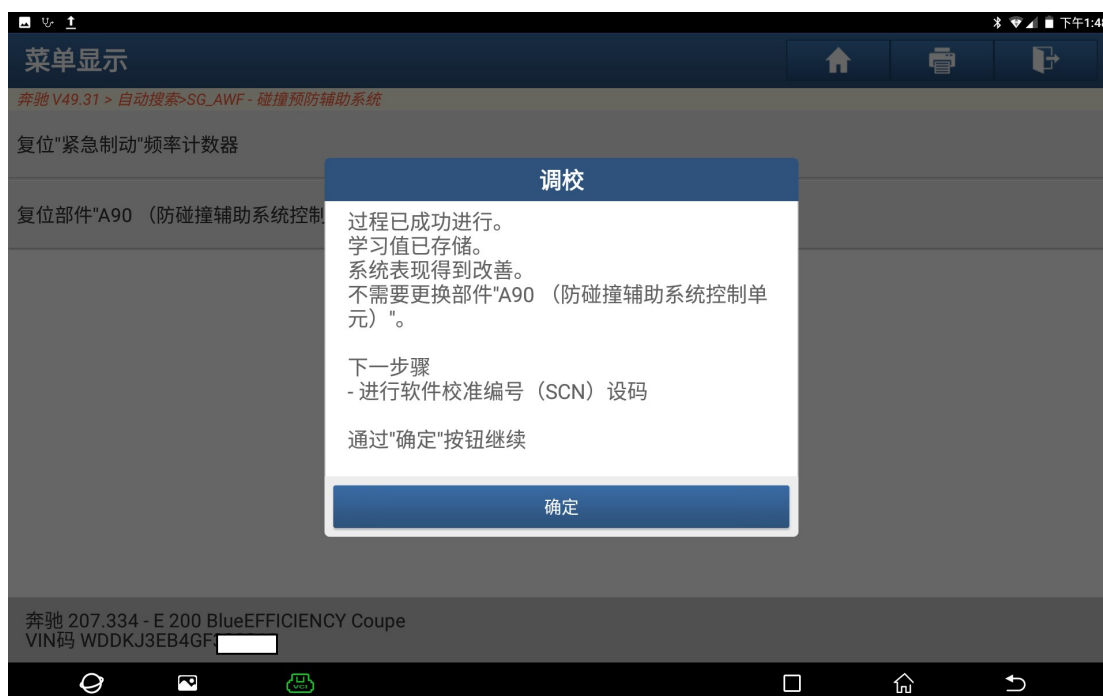


图 6

7). 控制单元编程后必须进行 SCN(软件校准号)编码。必须满足以下条件：-请保持互联网连接，-蓄电池电压必须高于 12V。 如图 7：



图 7

8). 正在从服务器获取在线 SCN 数据，可能需要几分钟时间，请耐心等待...如图 8：

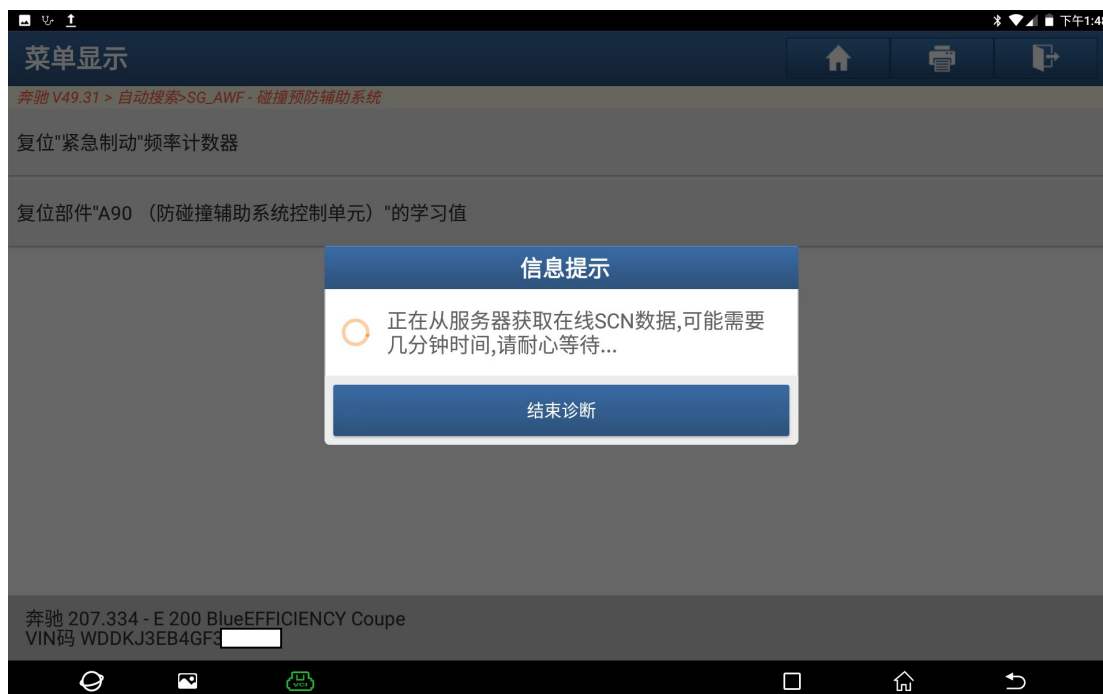


图 8

9). 设码已成功结束。如图 9:



图 9

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。