

比亚迪秦胎压匹配操作方法

功能说明： 比亚迪秦换胎压传感器或胎压模块，或信号异常时，需要执行此功能。

实测车型： 2016年比亚迪秦，VIN为：LGXC76C32G012****，如下图：



故障描述： 换了左前胎压传感器，胎压灯亮，左前信号异常，如下图：



操作指引：

1). 胎压管理模块故障码：C1000 左前胎压监测模块 RF 通讯故障。如图 1：



图 1

2). 选择“数据流”菜单，如图 2:



图 2

3). 左前轮 ID 为: 4F 5D B2 BA, 如图 3:



图 3

4). 选择“特殊功能”，如图 4:



图 4

5). 选择“左前轮匹配”，如图 5:



图 5

6). 阅读提示信息，点“确定”，如图 6：



图 6

7). 胎压匹配中，要对左前轮放气，如图 7：



图 7

8). 对左前轮放气，如图 8:



图 8

9). 左前轮匹配成功，点“确定”，如图 9:



图 9

10). 读数据流, 左前轮 ID 为: 4F 5D BE FD, 如图 10:



图 10

11). 清故障码后, 系统无故障码。如图 11:



图 11

12). 左前轮胎压显示具体胎压值，给左前轮充气，如图 12:



图 12

13). 左前轮充好气后，胎压灯灭。如图 13:



图 13

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位未经同意不得引用或转载。