

长安汽车新逸动 XT 下线配置操作说明

[功能说明]

更换安全气囊后使用此功能进行匹配

[实测车型]

2018 年新逸动 XT，VIN 码: LS5A*****;

[故障描述]

更换安全气囊后，仪表盘安全气囊指示灯一闪一闪，通过读取故障码，如图 1，

读到故障码[B1B0155 驾驶员侧边加速度传感器没有配置]

[B1B0255 乘客侧边加速度传感器没有配置]

[B1B1455 驾驶员侧面安全气囊连接配置错误]

[B1B1555 乘客侧面安全气囊回路连接配置错误]



图 1

[操作指引]

1. 打开点火开关;
2. 选择长安汽车最新版本 V16.80 软件, 如图 2;



图 2

- 3.选择对应车型,选择[SRS(安全气囊系统)],如图 3;



图 3

4.选择[特殊功能],如图 4:



图 4

5.选择[下线配置],如图 5:



图 5

6.确认是否执行下线配置操作？点击[确定],如图 6；

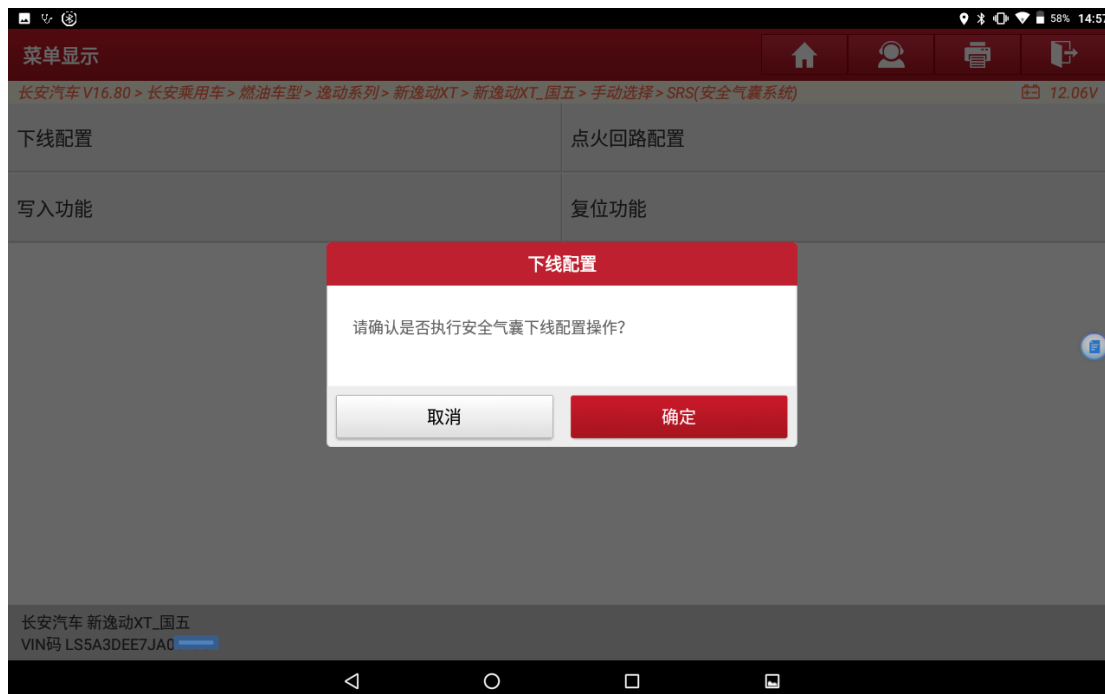


图 6

7.输入正确的 VIN 后,点击[确定],如图 7；



图 7

8.写入 VIN 码完成,点击[确定],如图 8:

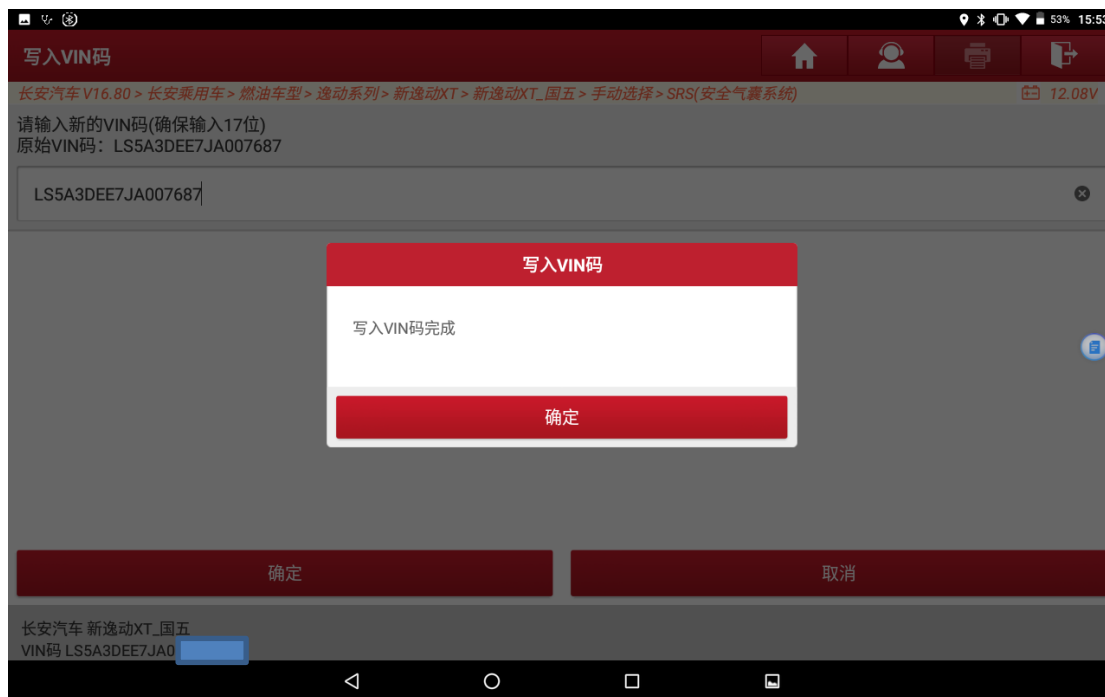


图 8

9.输入 ECU 装配日期,点击[确定],如图 9:



图 9

10.写入 ECU 装配日期完成,点击[确定],如图 10;

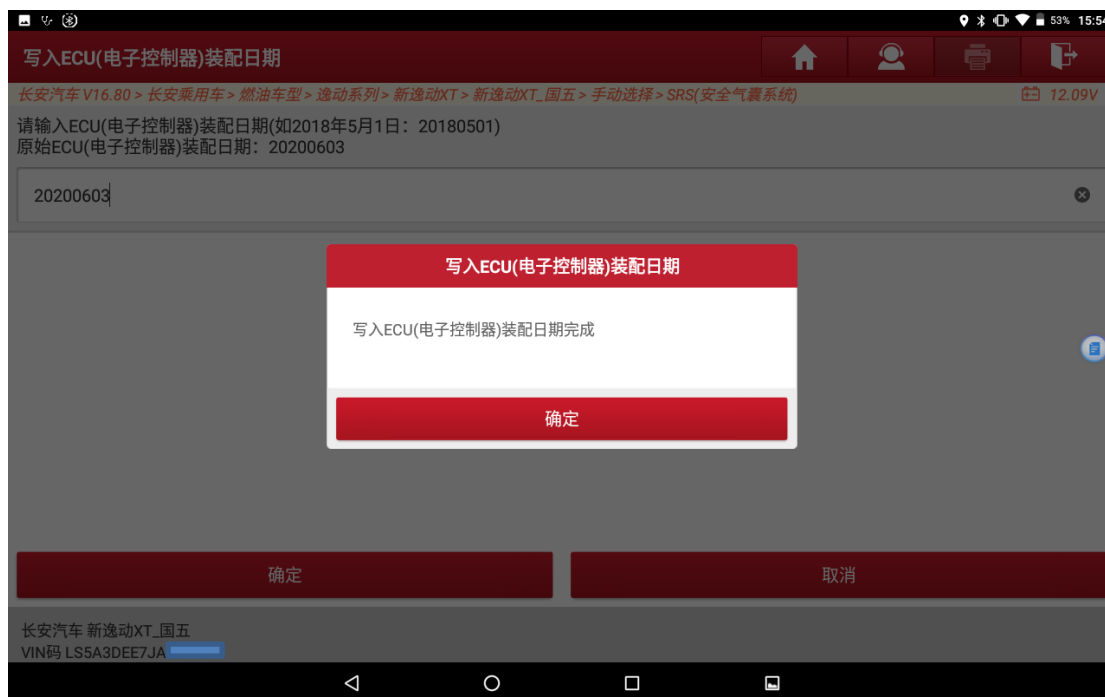


图 10

11.选择对应的回路配置,此车应选择"4 回路_有副驾提醒"选项,点击[确定],如图 11;



图 11

12.激活安全气囊点火功能,点击[确定],如图 12;



图 12

13.下线配置完成,点击[确定],如图 13;

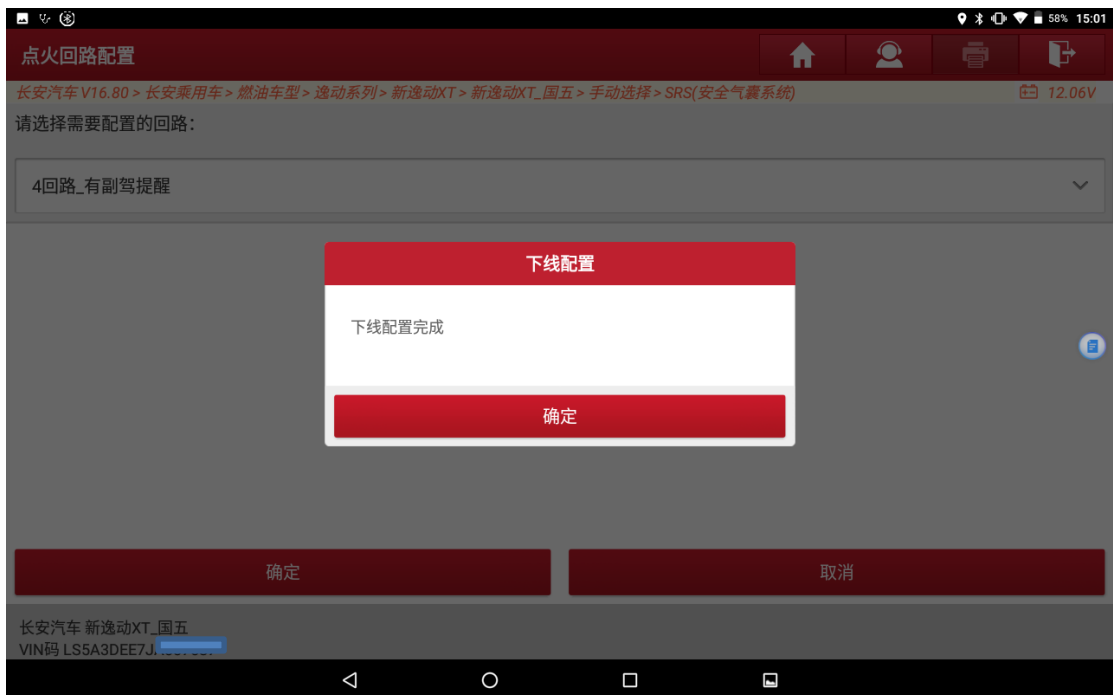


图 13

14.选择[读故障码]功能,故障已清除,无故障,如图 14;

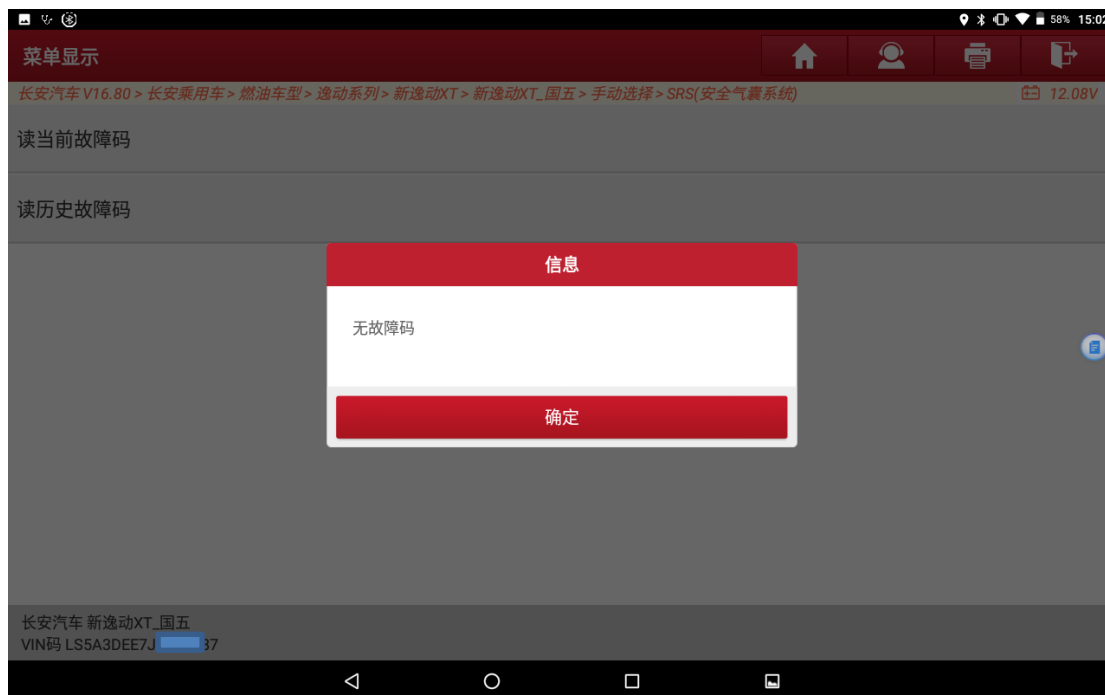


图 14

[声明]

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载;

本文最终解释权归元征所有;