

北京汽车绅宝 D50 坡度传感器标定

功能说明：北京汽车绅宝 D50，EPB（电子驻车制动系统）故障码为：C106154 坡度传感器下线标定未完成。需要做坡度传感器标定功能。

实测车型：2018年北京汽车绅宝 D50，VIN 为：LNBSCCAK9JD06****。如下图：



故障描述:

仪表亮电子驻车制动黄色故障灯，如下图：



操作指引:

1). EPB（电子驻车制动系统）故障码为：C106154 坡度传感器下线标定未完成。如图 1:



图 1

2). 进入 EPB (电子驻车制动系统), 选择“特殊功能”, 如图 2:



图 2

3). 选择“坡度传感器标定”, 如图 3:



图 3

4). 确定条件满足，点“确定”，如图 4:

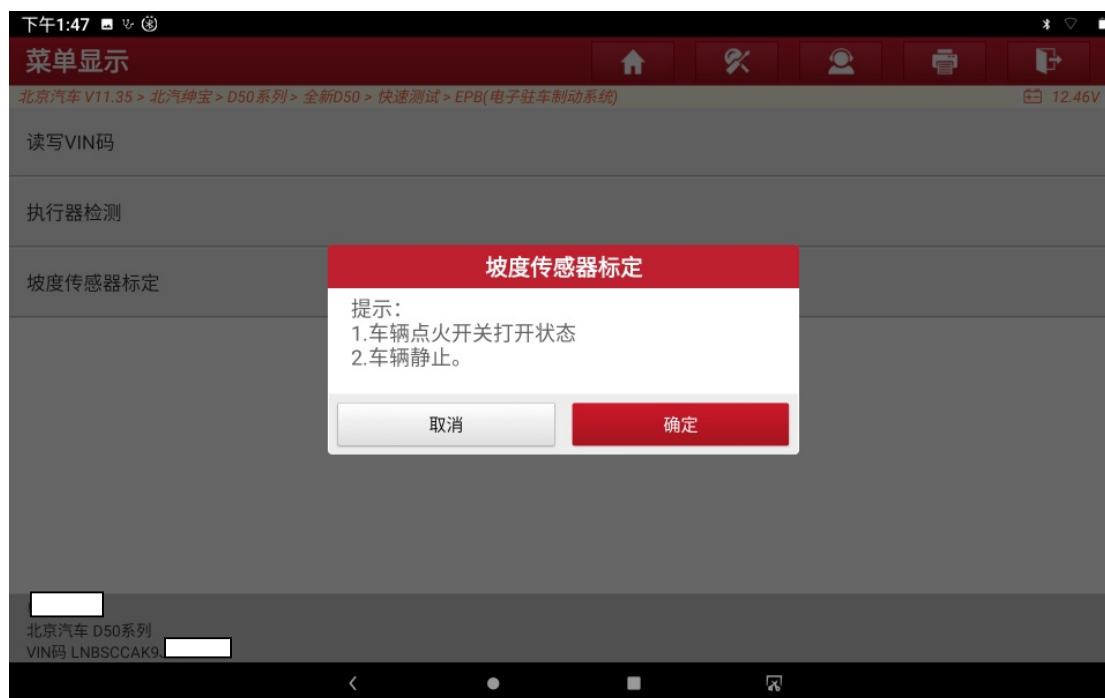


图 4

5). 确认车辆处于水平状态，点“确定”，如图 5:

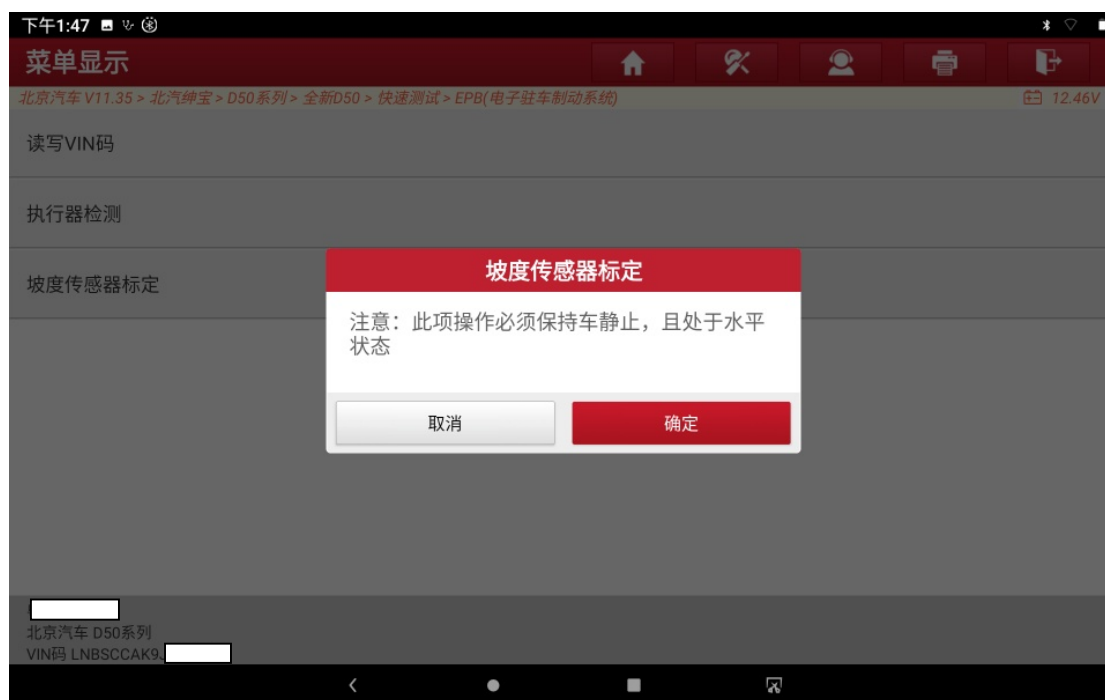


图 5

6). 标定执行成功，点“确定”，如图 6:

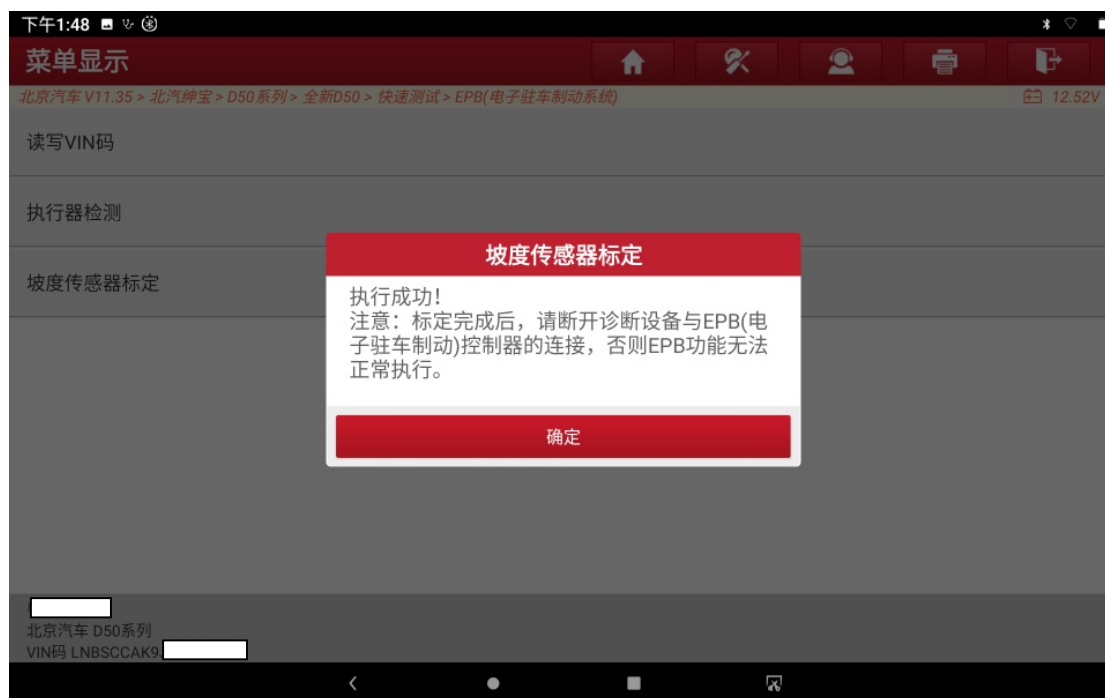


图 6

7). EPB（电子驻车制动系统）无障码，如图 7:

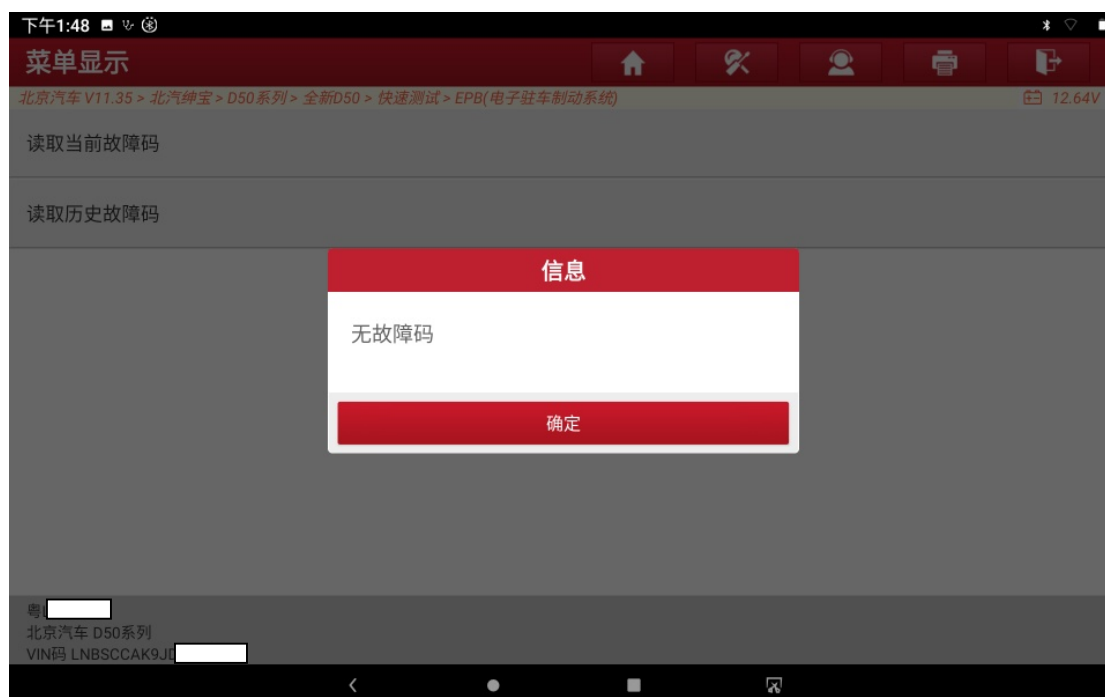


图 7

8). 电子驻车制动黄色故障灯熄灭。如图 8:



图 8

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

