

2018 年奇瑞艾瑞泽 GX 胎压传感器学习

功能说明： 更换新的胎压传感器或轮胎气压报警维修后需使用该功能进行胎压复位，学习时，需要准备一台胎压激活设备，用于激活胎压传感器，否则无法学习。

实测车型： 2018 年奇瑞艾瑞泽 GX 车辆 VIN 码：LVVDC21B9JD1*****



1、2018 年奇瑞艾瑞泽 GX 更换胎压传感器后，仪表显示胎压报警（如下图）；




2、使用“X431-PADV”设备，选择“奇瑞”车型，连接进入后选择“艾瑞泽系列”（如下图）；



3、选择“艾瑞泽 GX”（如下图）；



4、选择“系统选择”（如下图）；

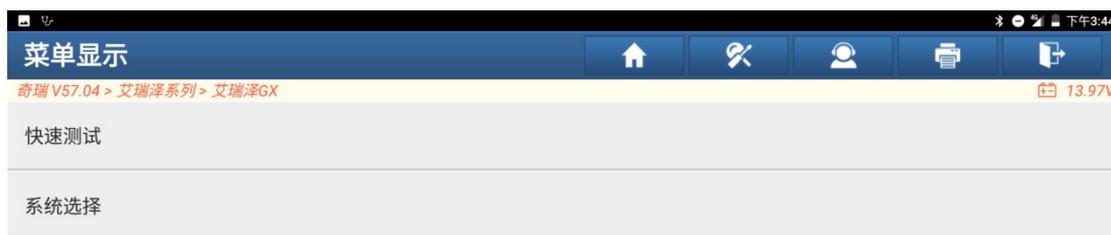

5、选择“胎压监测系统”，进入后读取到的故障码为“4 个胎压传感器未配置”（如下图）；




6、选择“特殊功能”（如下图）；



7、选择“胎压自学习”（如下图）；




8、点“确定”执行下一步（如下图）；

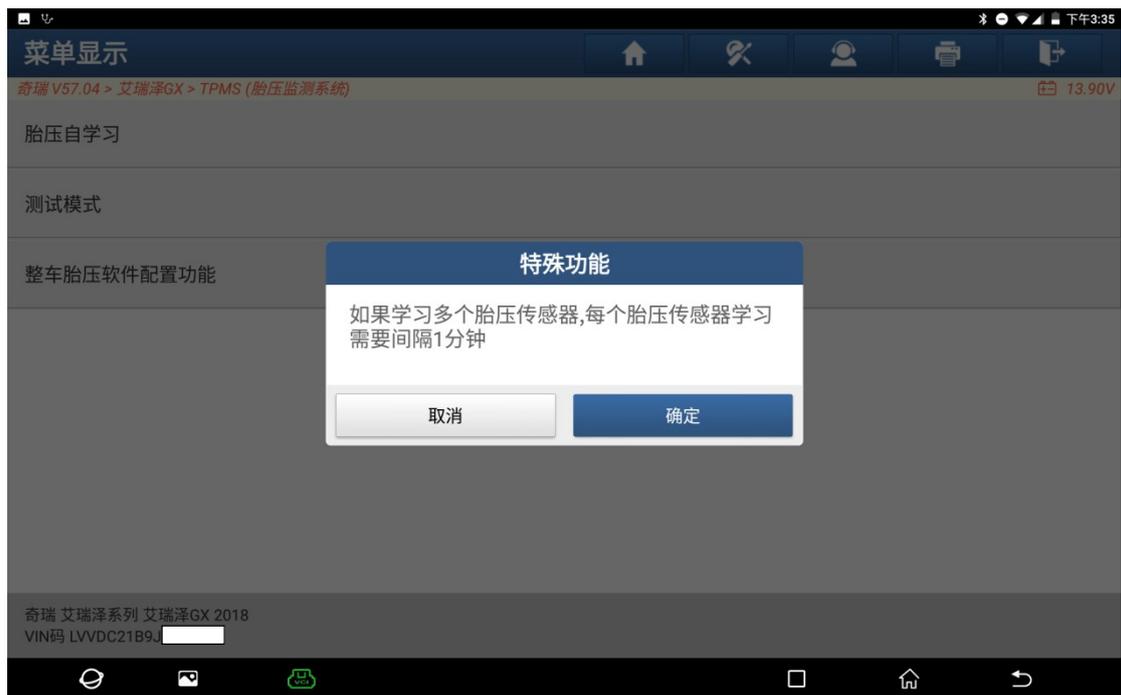

9、按顺序依次进行，先选择“左前胎压学习”（如下图）；



10、点“是”执行下一步（如下图）；

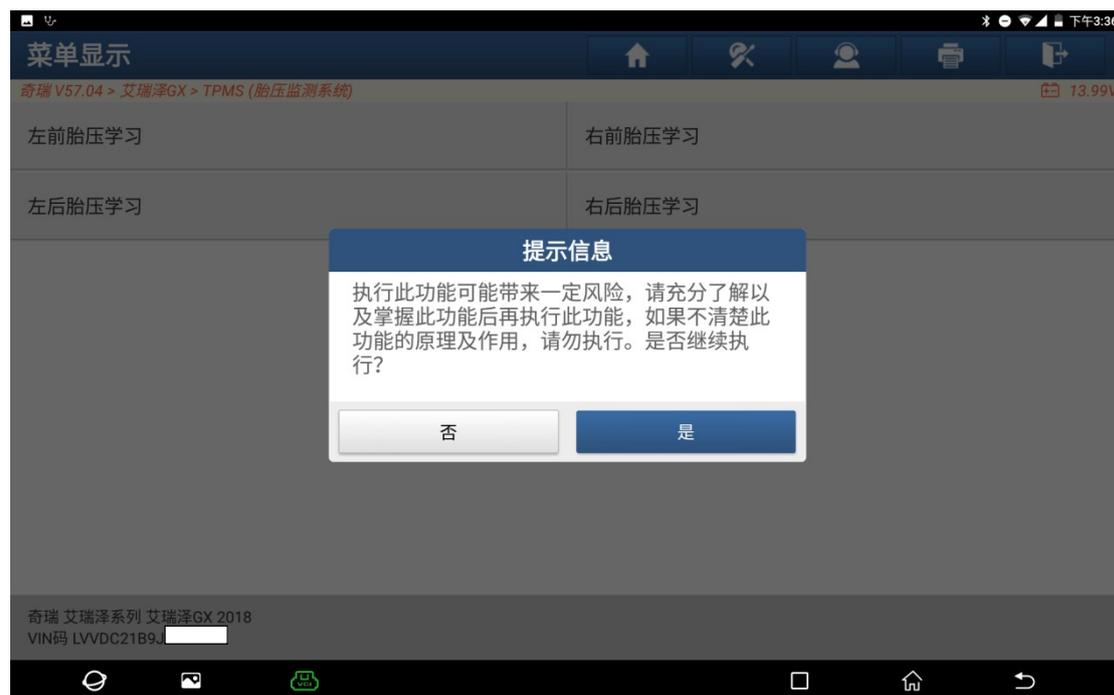


11、提示“用触发器激活胎压传感器”，点“确定”开始（如下图）；




12、使用元征“971”设备对传感器进行激活”（下图为 971）；




13、传感器激活后提示“例行程序完成”，点“确定”（如下图）；

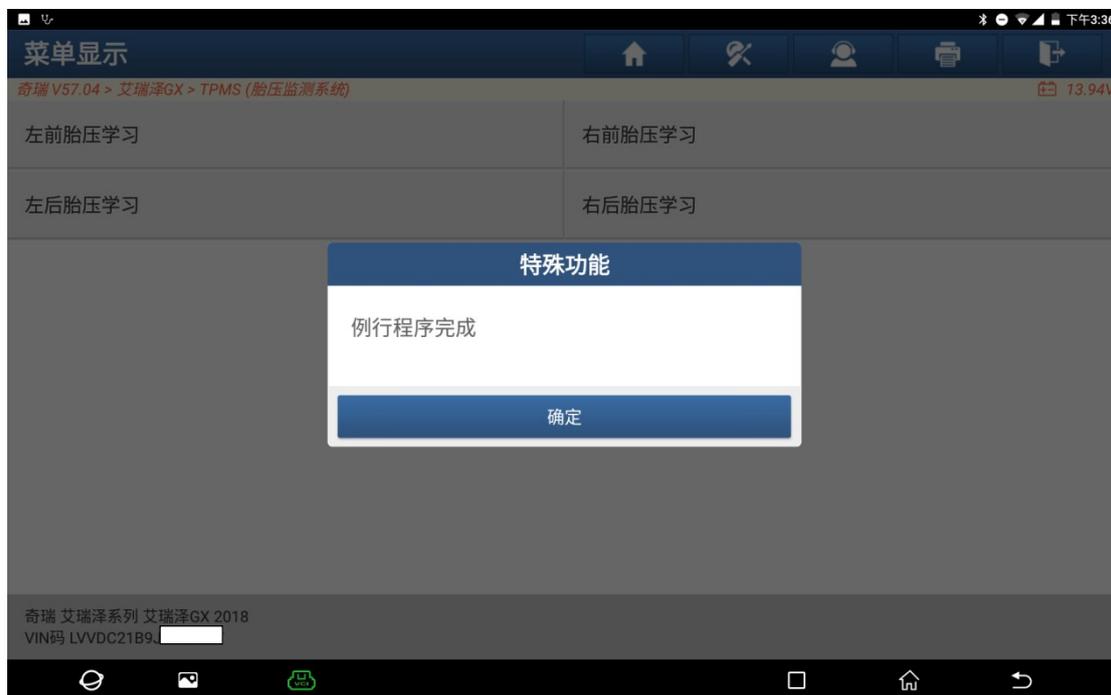


14、提示“胎压学习完成”，左前胎压传感器学习结束（如下图）；

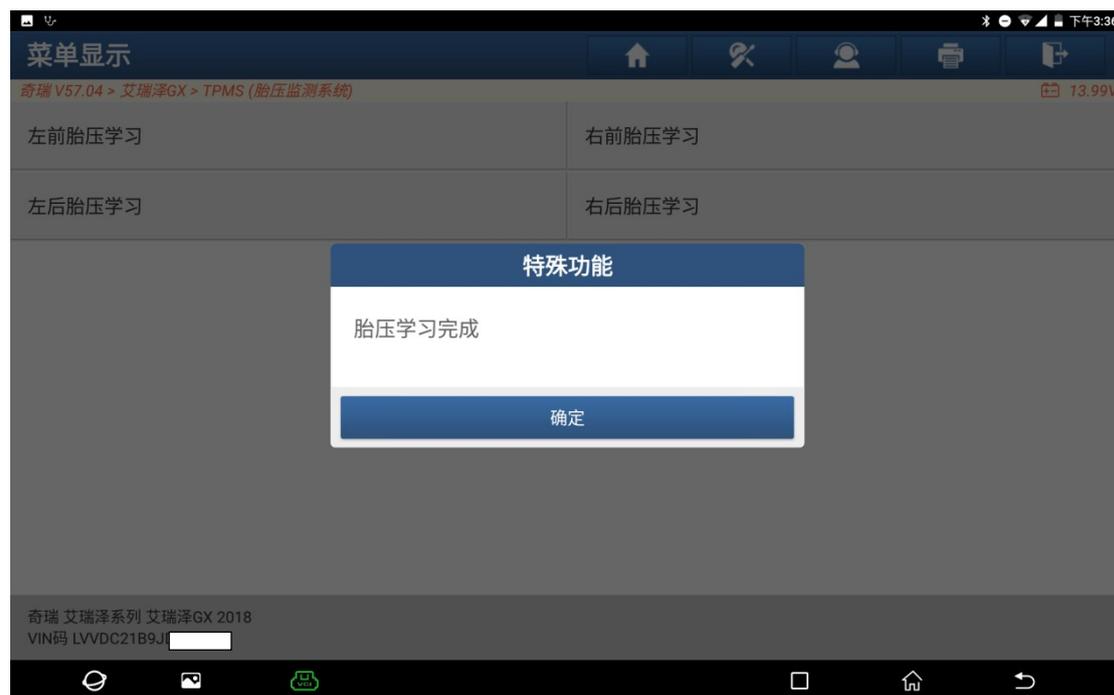

15、左前胎压传感器学习完成后，按照“9-13 步骤”，按顺序依次对“右前、左后、右后”胎压传感器进行学习（如下图）；

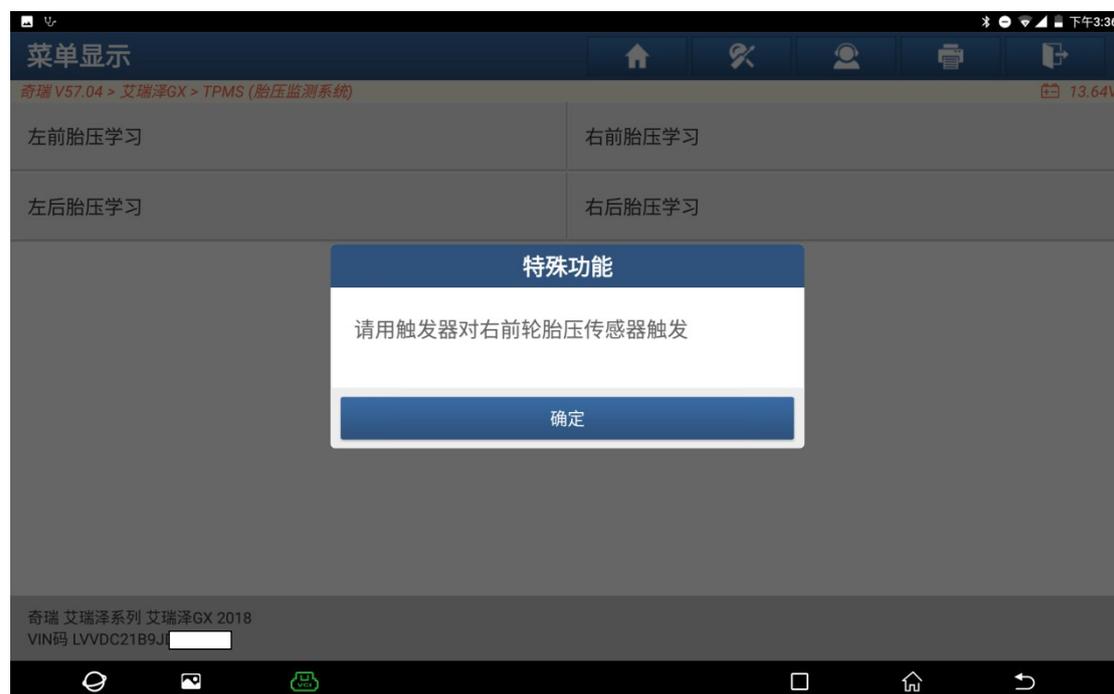

16、4 个传感器全部学习完成后，重新读码，显示“无故障码”（如下图）；

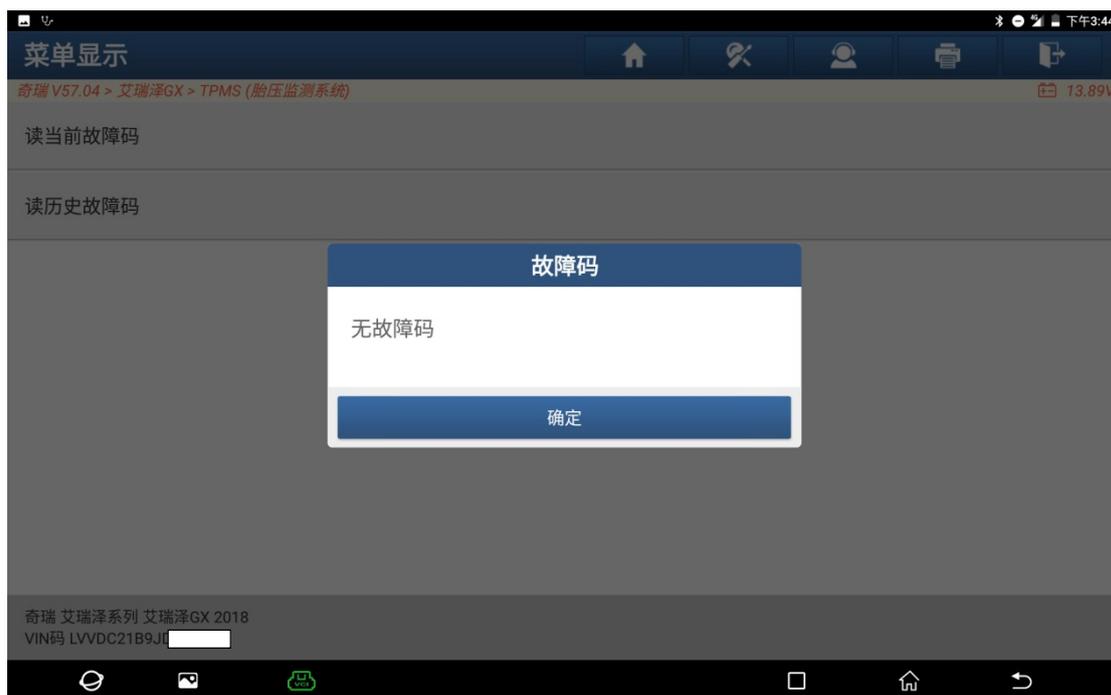

17、启动车辆路试，仪表胎压报警消失，车辆恢复正常，学习结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。