

2017 年吉利帝豪 GS 胎压传感器学习

2017 年吉利帝豪 GS 车辆 VIN 码: LB37712Z0HH0*****



功能作用: 更换新的胎压传感器或者仪表亮胎压报警灯, 维修后使用该功能对胎压传感器进行学习, 学习时, 需准备一台胎压激活设备, 对胎压传感器进行激活, 否则可能会导致无法学习。

1、2017 年吉利帝豪 GS, 仪表提示胎压异常 (如下图):




2、选择“X-431PADV”设备，连接进入后选择“帝豪”车型（如下图）；



3、选择“帝豪GS”（如下图）；



4、选择“快速测试”扫描出全车系统（如下图）；

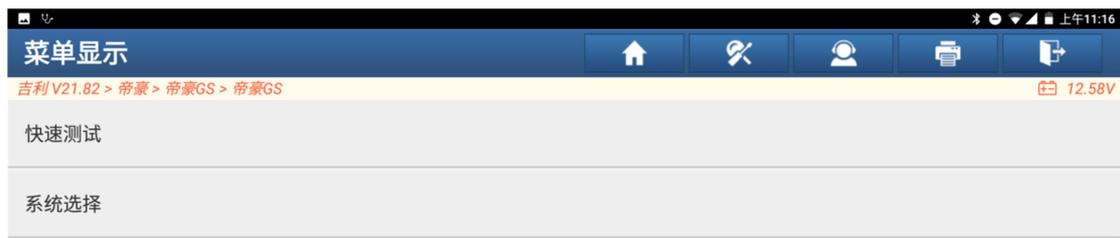

5、选择“车身控制系统”（如下图）；




6、进入后读取故障码，提示为“四个轮胎压传感器丢失”（如下图）；




7、选择“特殊功能”，尝试对胎压传感器进行重新匹配（如下图）；




8、选择“胎压传感器 ID 写入和自检”（如下图）；

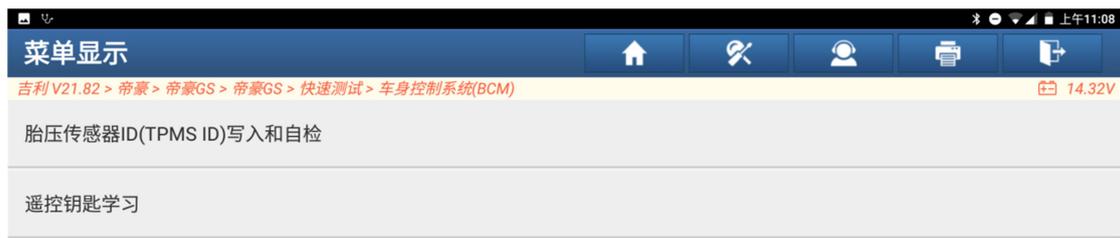


9、满足条件“打开点火开关，发动机不启动”，然后点“是”（如下图）；

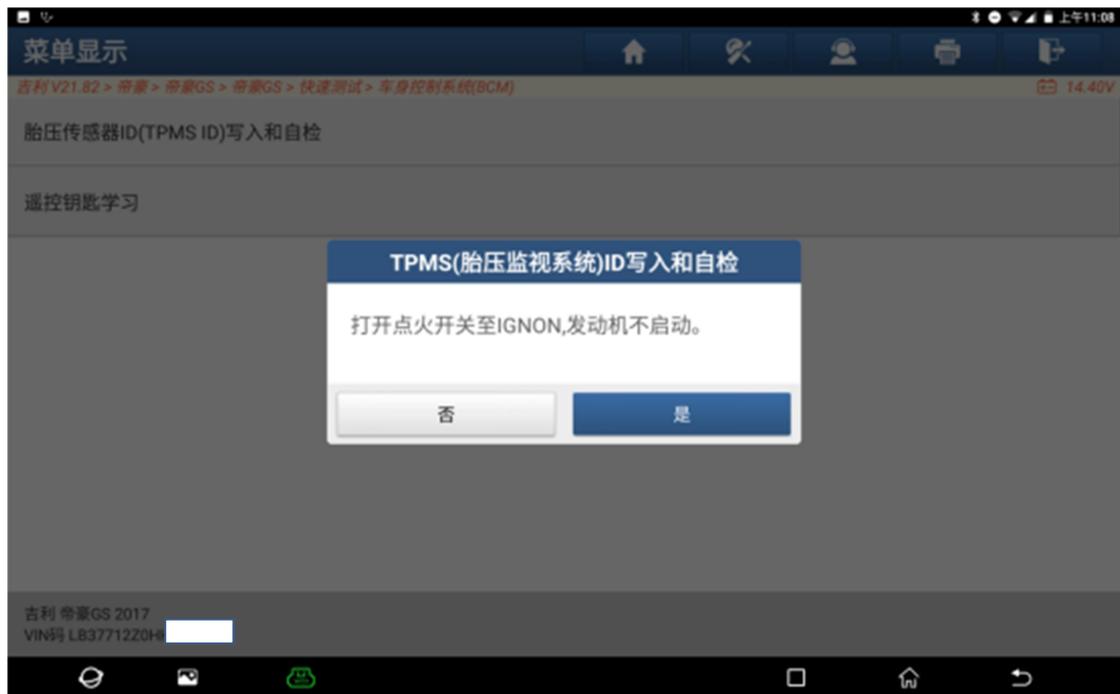

10、提示“请用设备激活四个轮的传感”，点“是”后开始激活（如下图）；

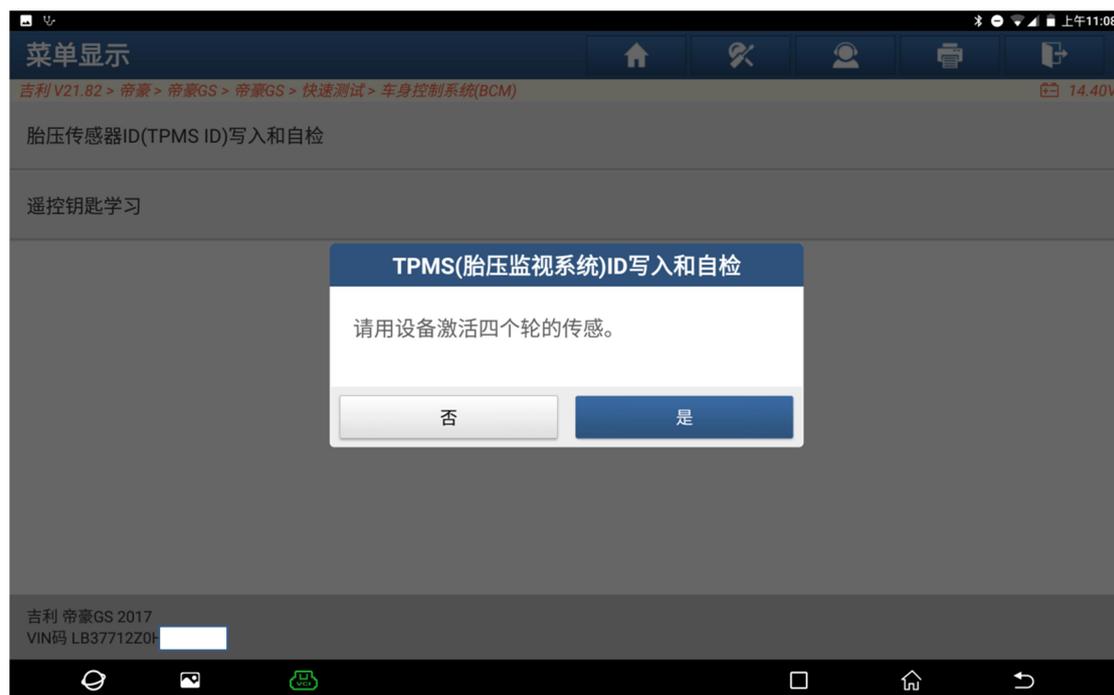

11、使用元征“971”激活设备，按“左前、右前、右后、左后”顺序依次激活传感器，并拍照保存激活的传感器 ID（如下图）；

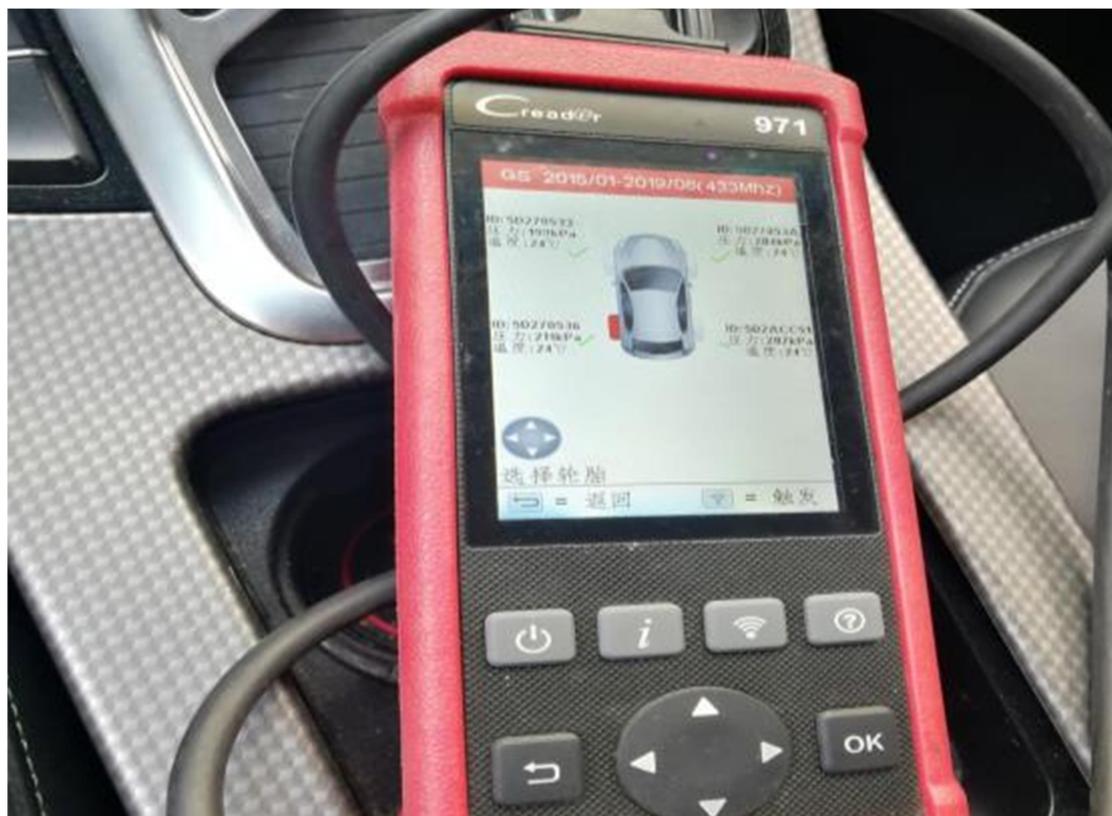

12、提示“输入左前轮传感器 ID”，将保存的传感器 ID 依次按提示输入（如下图）；




13、依照提示输入四个轮的胎压传感器 ID，输入最后一个轮胎的传感器后，点“确定”就可以进行匹配（如下图）；



14、匹配成功后，车辆仪表胎压报警消失（如下图）；



15、重新读取故障码，提示“无故障码”，车辆恢复正常（如下图）。

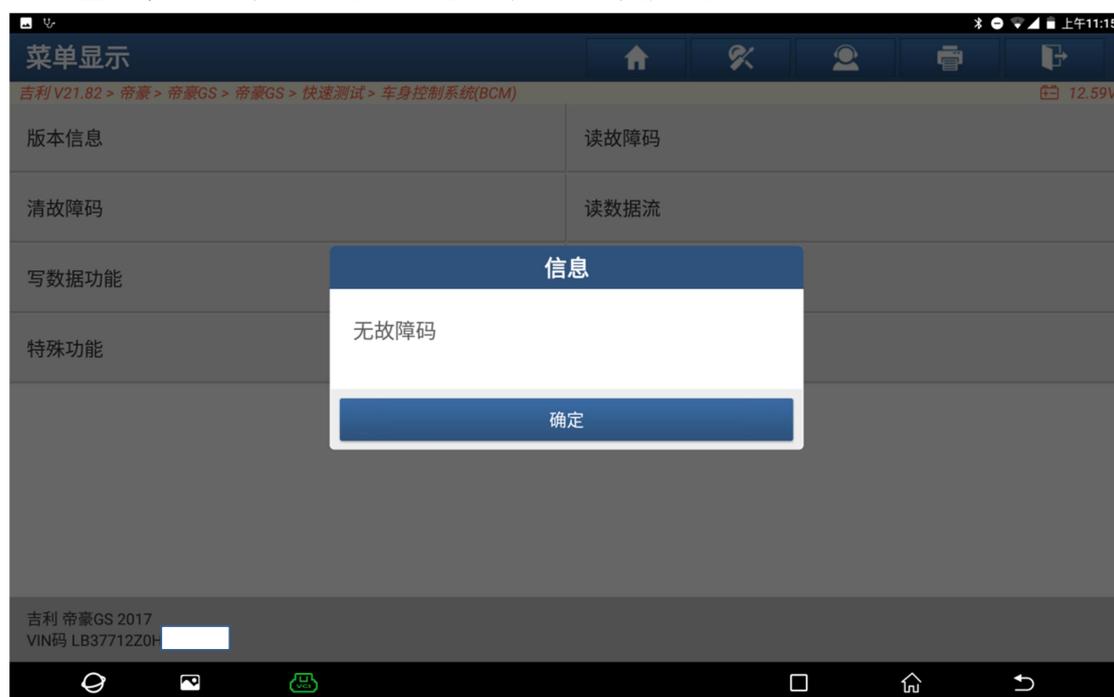

声明： 该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。