


奥迪 Q5 换道辅助系统在线参数化配置

功能说明： 奥迪 Q5，换道辅助系统出现“C1115F0 车道变换辅助控制单元 2-无法自动校准”的故障码。做在线参数化配置功能可以解决此故障。

支持产品： 元征 X431PADIII、PADV 等编程款诊断设备。

实测车型： 奥迪 Q5，VIN 为：LFV3B28R6E300****（如下图）；

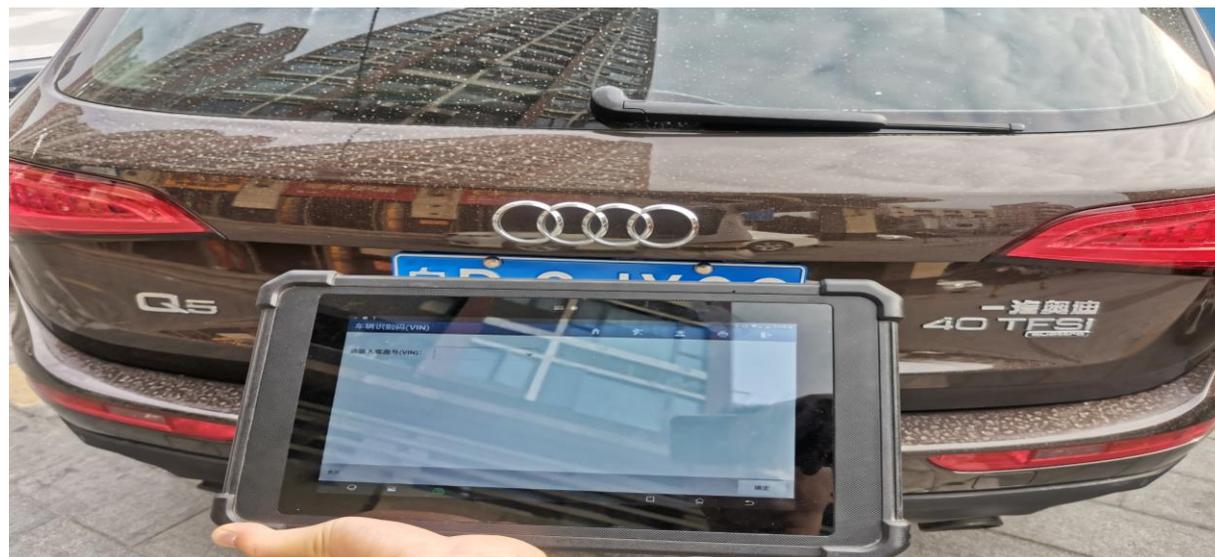

仪表提示“Audi side assist 系统故障!”, 如下图:



按换道辅助按钮, 后视镜上的换道辅助提示灯不亮, 如下图:



操作指引：

1. 故障码为：C1115F0 车道变换辅助控制单元2-无法自动校准。（如下图）；



图 1

2. 选择“在线参数化配置”，（如下图）；



图 2

3. 认真阅读免责声明，点“确定”，（如下图）；

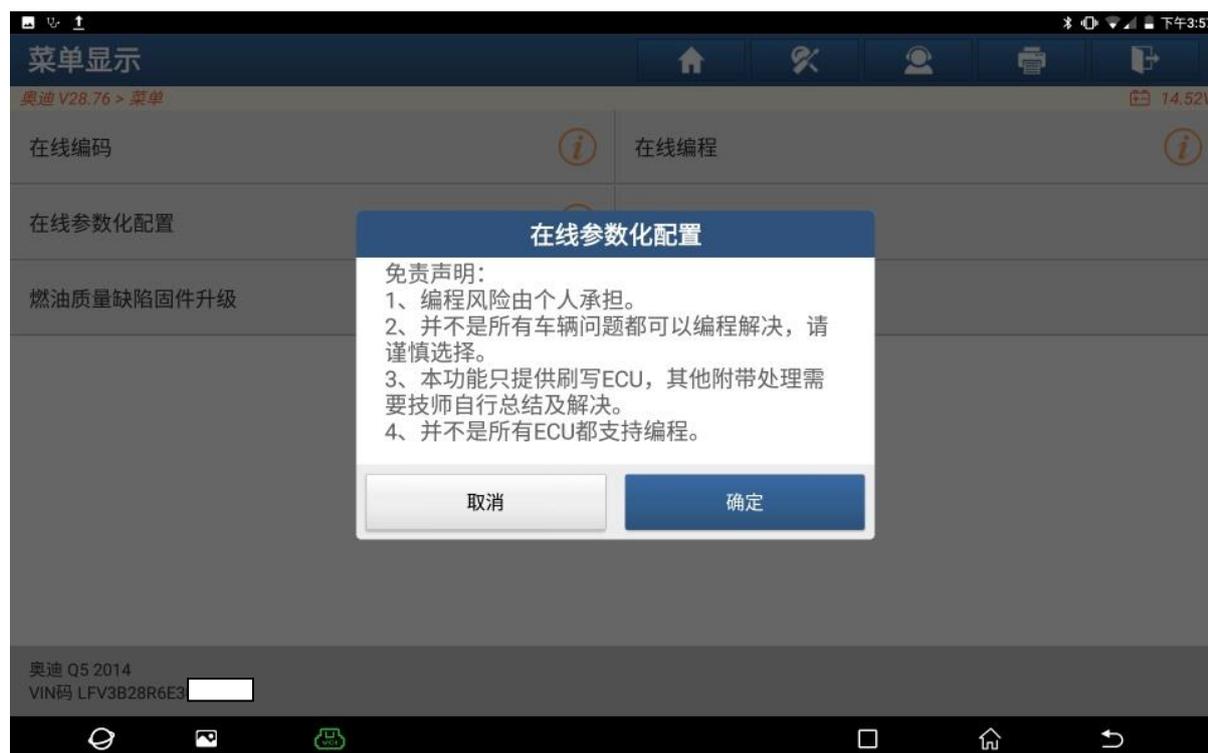


图 3

4. 选择“3C 换道辅助系统”（如下图）；



图 4

5. 选择“可选文件”（如下图）；



图 5

6. 点“确定”选择以下文件作为编程文件，（如下图）；



图 6

7. 正在进行 ECU 刷写，请等待；（如下图）；

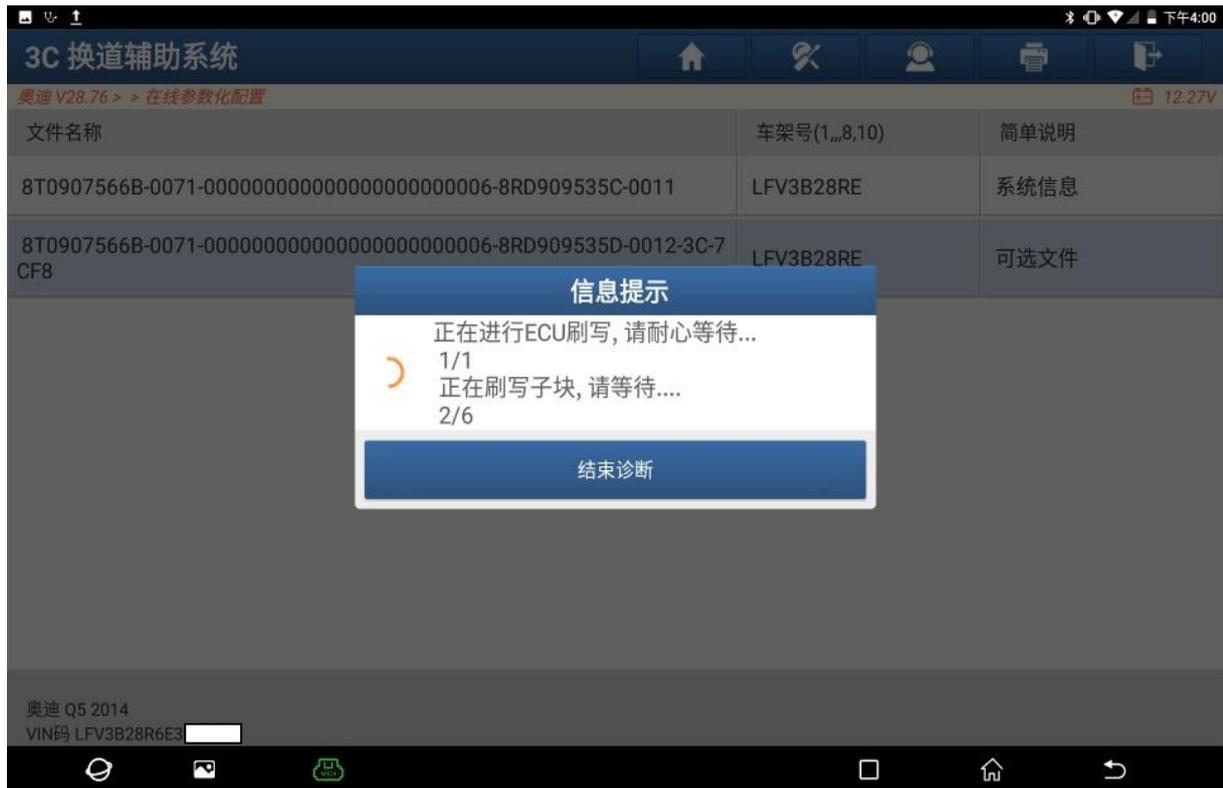


图 7

8. 关闭点火约 30 秒，再重新打开点火开关。点“确定”（如下图）；



图 8

9. ECU 刷写完成，再次读取版本信息；（如下图）：

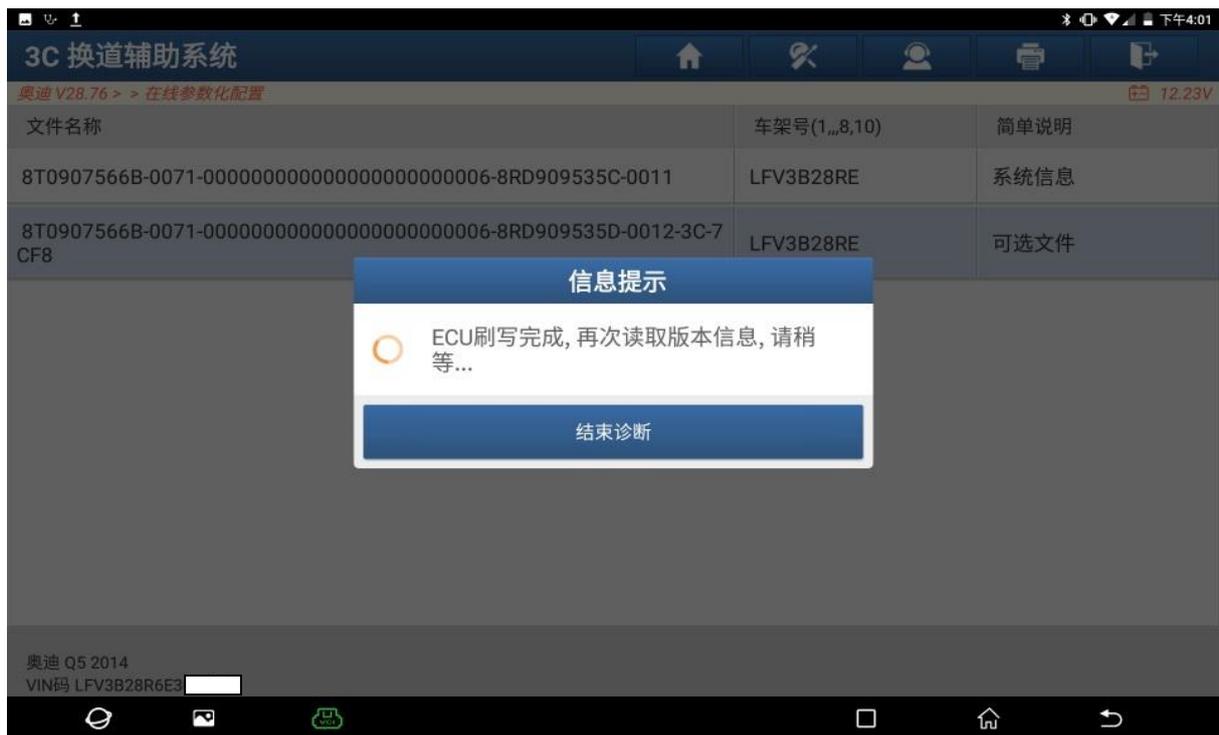


图 9

10. 点“确定”清除故障码，（如下图）：

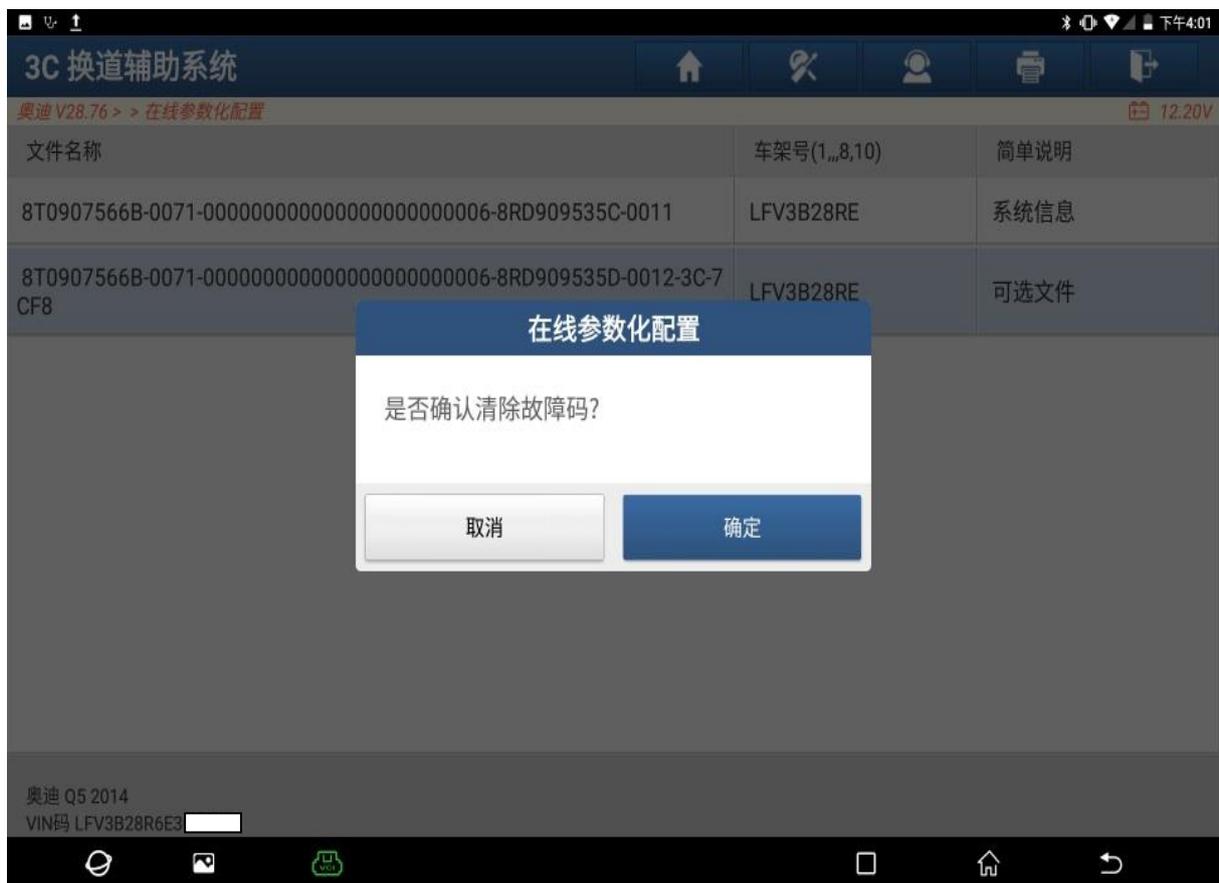


图 10

11. 大众数据集编号或 ECU 数据容器编号，更新前为：8RD90535C，更新后为：8RD90535D。（如下图）；



特性	更新之前	更新之后
LFV3B28R6E3007720	AUDI	AU48X
VW/Audi零件号:	8T0907566B	8T0907566B
软件版本:	0071	0071
硬件零件号:	8T0907566B	8T0907566B
硬件版本:	H05	H05
ASAM/ODX文件标识:	EV_LaneChangAssis	EV_LaneChangAssis
ASAM/ODX文件版本:	001020	001020
大众数据集编号或ECU数据容器编号	8RD909535C	8RD909535D

奥迪 Q5 2014
VIN码 L F V 3 B 2 8 R 6 E 3 []

图 11

12. 参数化配置文件刷写完成!点“是”（如下图）；

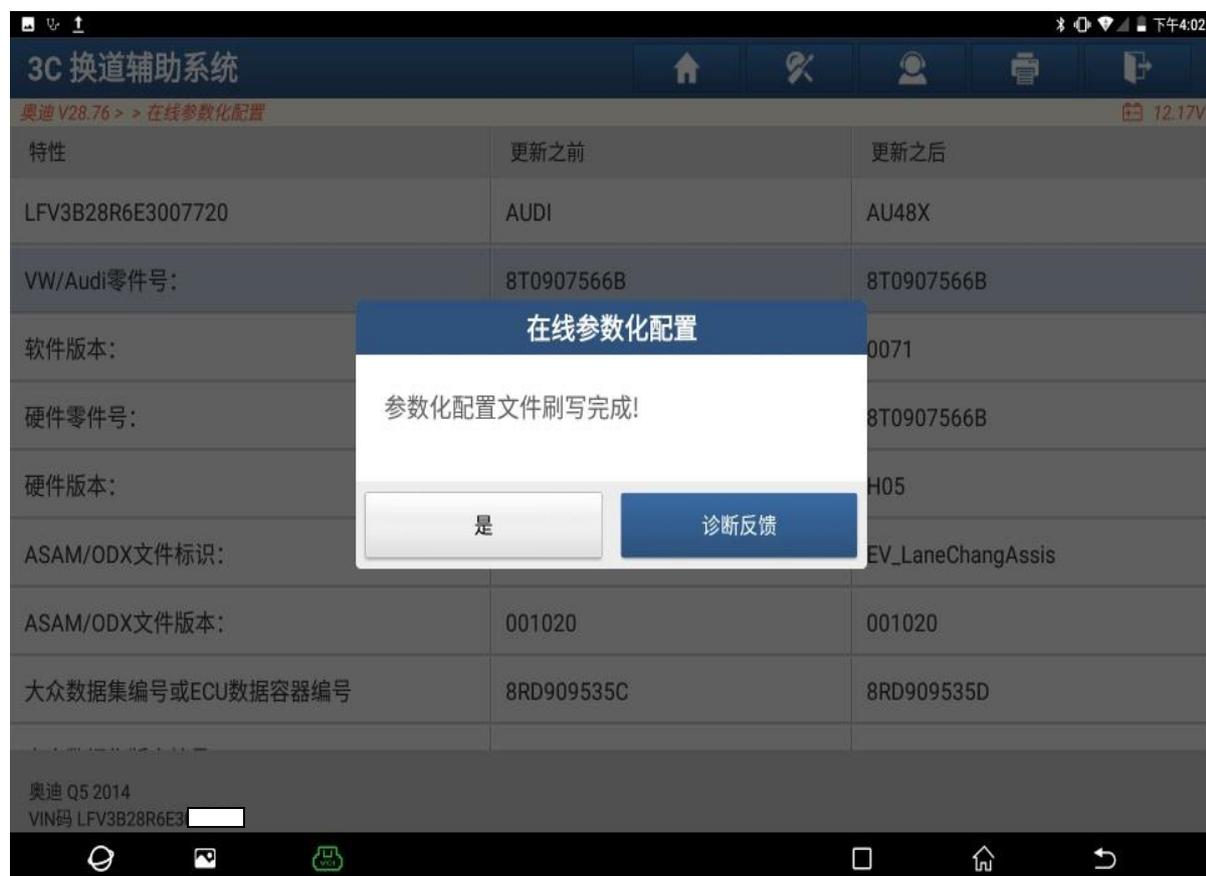


图 12

13. 点“是”，退出在线参数化；(如下图)；



图 13

14. 3C 换道辅助系统无故障码。(如下图)；



图 14

15. 按换道辅助按钮，后视镜上的换道辅助提示灯亮，如下图：

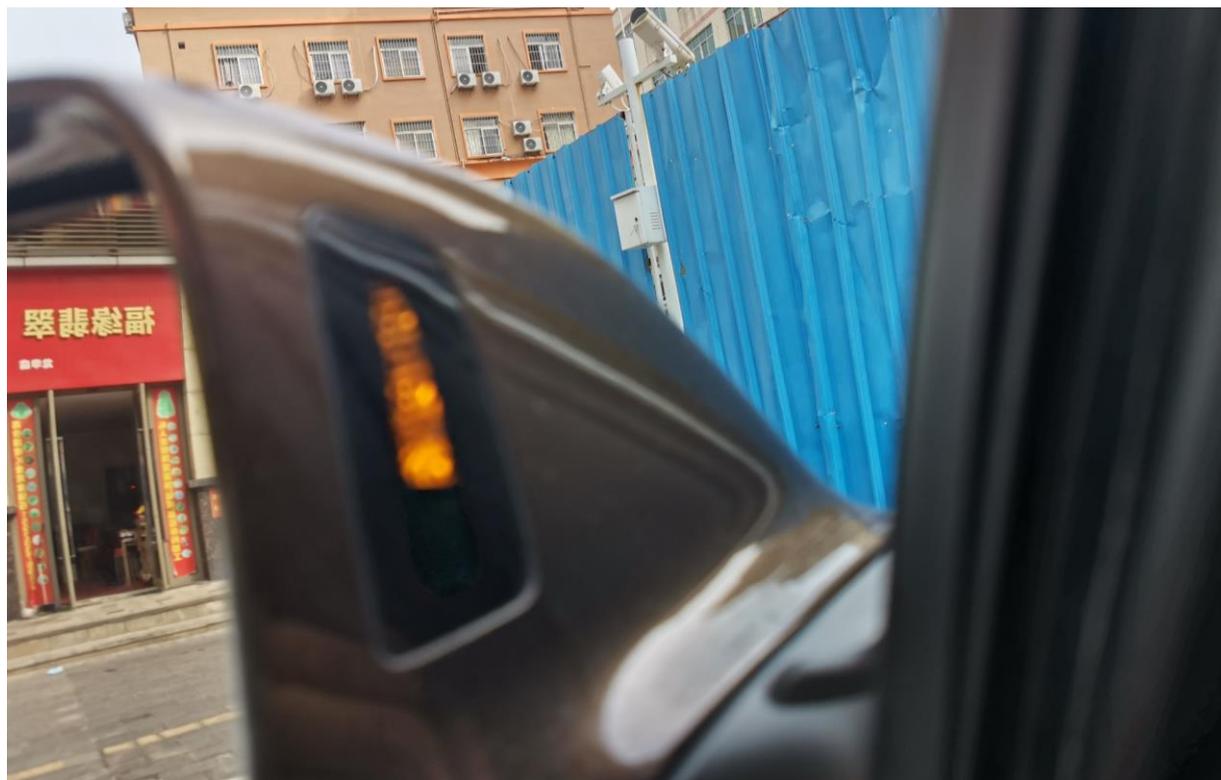


图 15

16. 仪表无故障灯，如下图：



图 16

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。