

2016 年福特锐界胎压传感器学习

2016 年福特锐界 车辆 VIN 码: LVSHFCAC6GH1*****



功能作用： 更换新的胎压传感器后需使用该功能对传感器进行匹配学习，否则仪表会亮胎压报警灯，执行该功能需要使用胎压激活设备对传感器进行激活

支持产品： 元征系列综合诊断设备

支持产品： X431-PRO

1. 2016 年福特仪表报胎压故障报警灯，更换新的胎压传感器后报警灯仍然亮灯（如下图）；



2. 选择【X431-PRO】设备，选择【福特】车型，连接进入后选择【自动搜索】（如下图）；



3. 选择【快速测试】扫描出全车系统（如下图）；



4. 选择【BCMII (车身控制模块)】(如下图);



5. 读取故障码，提示为“胎压传感器故障”(如下图);




6. 选择【特殊功能】(如下图);




7. 选择【TPMS (胎压监控系统) 传感器学习模式】(如下图);




8. 点“是”（如下图）；

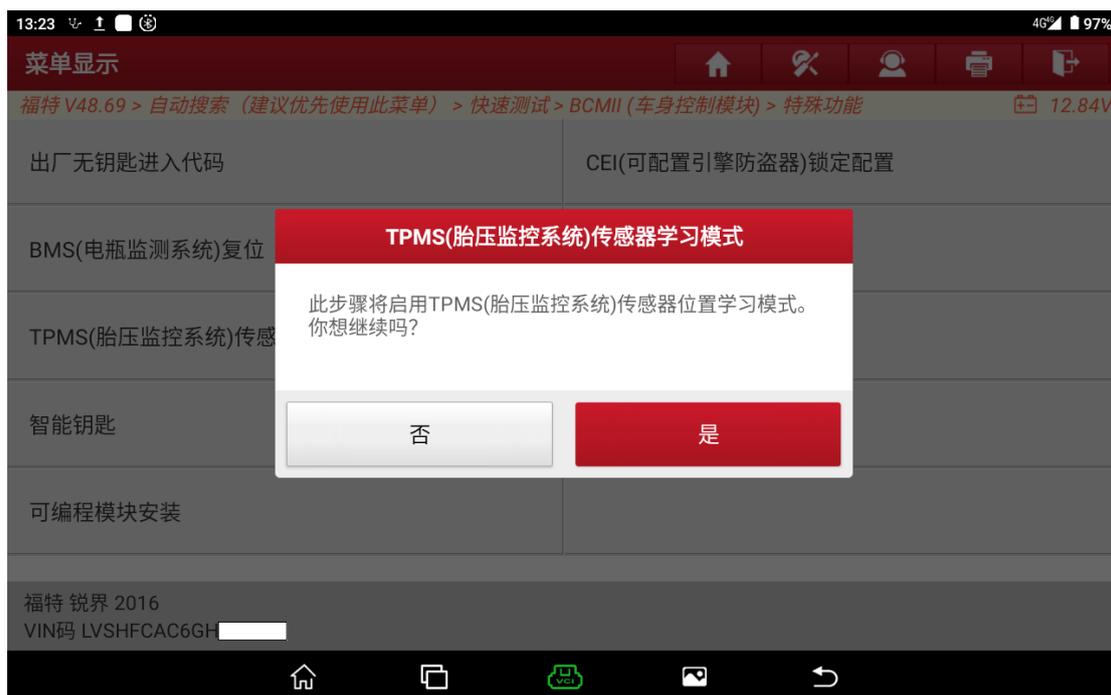

9. 提示“打开点火开关，车辆不启动”，打开后点“确定”（如下图）；

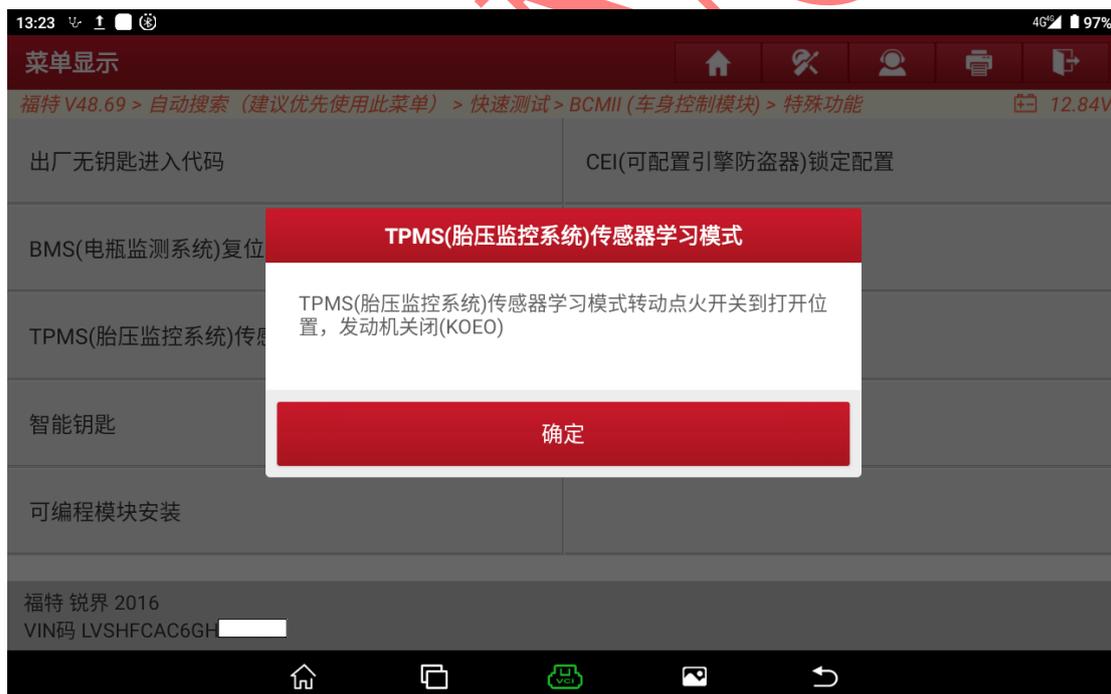


10. 提示“选择胎压激活工具激活传感器”，激活后再点“确定”（如下图）；

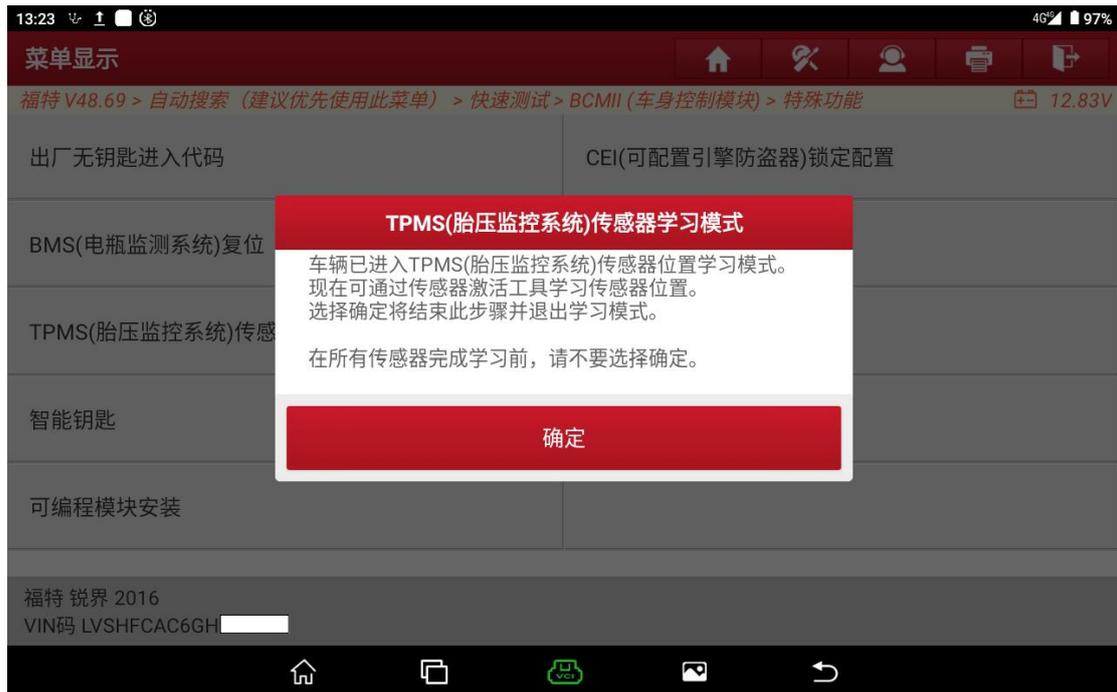

11. 选择元征“CR971”设备，找到福特锐界车型，按“左前、右前、右后、左后”顺序，依次激活四个胎压传感器，每激活一个传感器，车辆喇叭都会响一声，表示激活成功，图片为“CR971”设备（如下图）；



12. 四个传感器激活后，回到诊断设备，在点“确定”（如下图）；

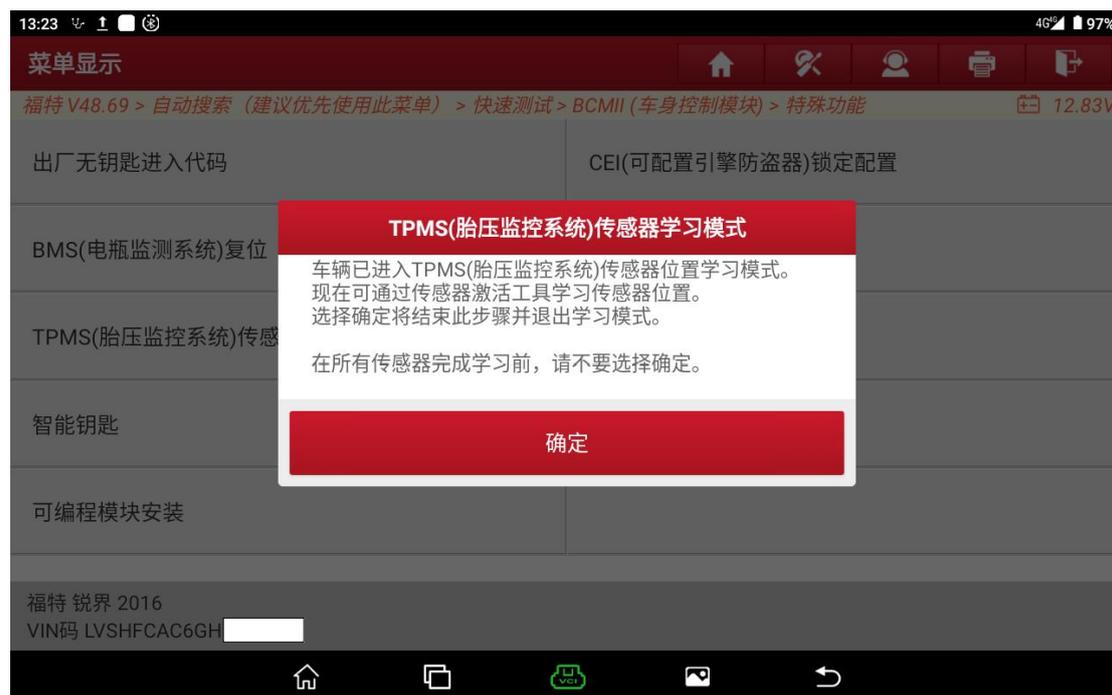

13. 重新读取故障码，显示“无故障码”（如下图）；



14. 重新查看仪表，胎压报警灯消失，车辆胎压显示正常，匹配结束（如下图）。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。