

长城 H6 胎压传感器 ID 学习

功能说明： 更换胎压传感器，更换胎压监测模块，或胎压传感器 ID 被清除掉等情况，需要执行“胎压传感器 ID 学习”这个功能。

支持产品： 元征全系列综合诊断设备配合胎压触发仪。

实测车型： 2017 年长城 H6，VIN 为：LGWEF6A58HH51****。（如下图）；



胎压灯亮，胎压值显示---kPa，胎压温度显示---℃。如下图：



操作指引：

1. TPMS（胎压监测系统）有传感器 ID 没有配置故障码。（如下图）；



图 1

2. 选择“胎压传感器 ID 学习”，认真阅读提示信息，有手持式胎压触发器，点“确定”，（如下图）；



图 2

3. 点“是”执行该操作，（如下图）；



图 3

4. 点【左前轮传感器 ID 学习】，（如下图）；



图 4

5. 请使用胎压触发器触发左前传感器；（如下图）；

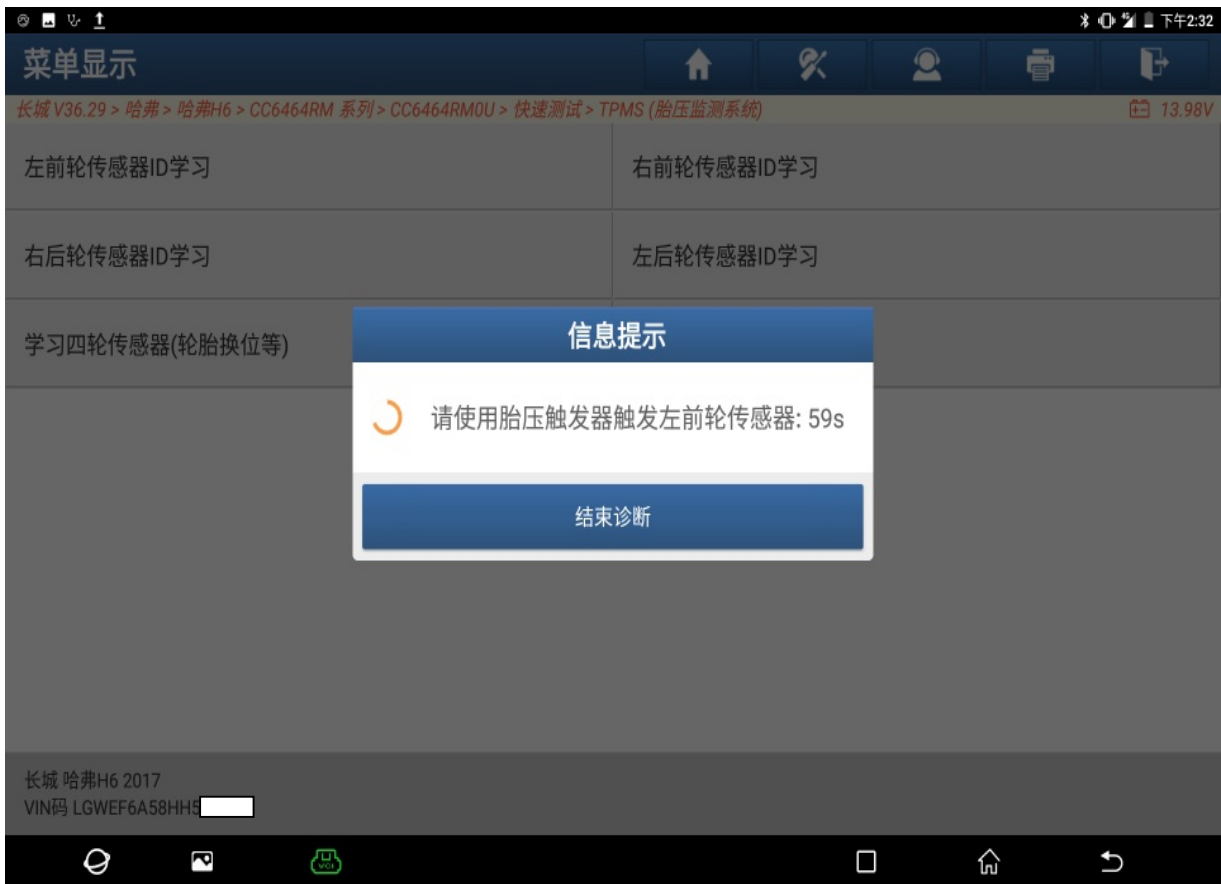


图 5

6. 用元征 CRT501 触发左前轮胎压传感器，（如下图）；



图 6

7. 左前轮传感器 ID: 2FF9256。点“确定”，(如下图);

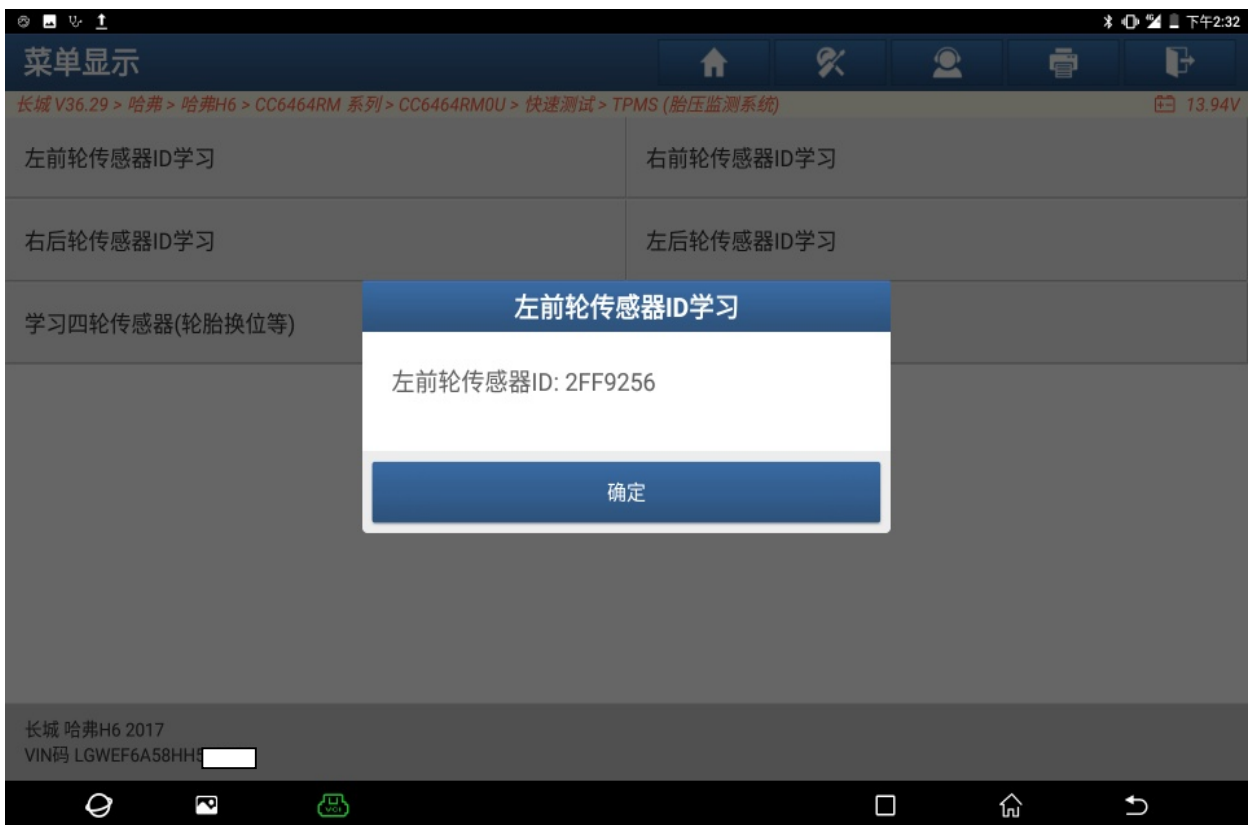


图 7

8. 用相同的方法学习右前、右后，左后胎压传感器 ID。四个胎压传感器 ID 如下，点“确定”，(如下图);



图 8

9. TPMS（胎压监测系统）无故障码，点“确定”，（如下图）；



图 9

10. 胎压灯灭，显示每个轮正确的压力和温度，（如下图）；



图 10

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。